



Castro Verde Monção Coimbra Torres Vedras
 Sintra Matosinhos Setúbal Barreiro Porto Matosinhos Chaves Penafiel Guimaraes
 Paredes Gouveia Évora Fafe Manteigas Alpiarça Caldas da Rainha Palmela Portimão
 Vila Real de Santo António Oeiras Celorico da Beira Vila Real Tavira Funchal Ponte da Barca
 Albufeira Vila Verde Pinhel Mesão Frio Gondomar Pombal Évora Viseu Figueira da Foz
 Marco de Canaveses Idanha-a-nova Portalegre Amarante Aveiro Arouca Lagoa Espinho



Plano Municipal de Promoção da Acessibilidade - Programa RAMPA
Município de Pombal
FASE III – Versão Final do Plano

I – Levantamento e Diagnóstico

PEÇAS ESCRITAS - VOLUME II
5. Edificado (parte I)

Av. Dr. Antunes Guimarães, 342
 4100-073 Porto - Portugal
 Tel +351 228 314 142
 Fax +351 228 328 116
 Tlm +351 969 122 227
 geral@mobilidadept.com

março 2014



Índice volume II

I – Levantamento, Análise e Diagnóstico

5. Edificado	120		
5.1. Introdução	121		
5.2. Metodologia de Abordagem	122		
5.3. Análise das condições do Edificado	123		
Freguesia de Abiúl:			
5.3.1. Junta de Freguesia	126		
5.3.2. Extensão do Centro de Saúde	130		
5.3.3. Pólo Escolar	134		
5.3.4. Igreja Matriz	138		
Freguesia de Albergaria dos Doze:			
5.3.5. Junta de Freguesia	142		
5.3.6. Escola Básica nº 1	146		
5.3.7. Extensão do Centro de Saúde	150		
5.3.8. Igreja Matriz	154		
Freguesia de Almagreira:			
5.3.9. Junta de Freguesia	158		
5.3.10. Igreja Matriz	162		
5.3.11. Escola Básica nº 1 e Pré-Primária	166		
5.3.12. Extensão do Centro de Saúde	170		
Freguesia de Carnide:			
5.3.13. Junta de Freguesia	174		
5.3.14. Pólo Escolar	178		
5.3.15. Igreja	182		
5.3.16. Extensão do Centro de Saúde	186		
Freguesia de Carriço:			
5.3.17. Junta de Freguesia	190		
5.3.18. Igreja	194		
		5.3.19. Escola Básica nº 1	198
		5.3.20. Pré-Primária	202
		5.3.21. Extensão do Centro de Saúde	206
		Freguesia de Guia:	
		5.3.22. CTT de Guia	210
		5.3.23. Junta de Freguesia	214
		5.3.24. Escola Secundária	218
		5.3.25. Extensão do Centro de Saúde	222
		5.3.26. Pré-Primária	226
		5.3.27. Escola Básica nº 1	230
		5.3.28. Igreja da Ermida	234
		5.3.29. Igreja Matriz	238
		5.3.30. GNR	242
		Freguesia de Ilha:	
		5.3.31. Junta de Freguesia	246
		5.3.32. Capela	250
		5.3.33. Igreja	254
		5.3.34. Pré-Primária	258
		Freguesia de Louriçal:	
		5.3.35. Junta de Freguesia / Extensão do Centro de Saúde	262
		5.3.36. Pré-Primária	266
		5.3.37. Capela do Recolhimento	270
		5.3.38. Igreja Matriz	274
		5.3.39. Escola Básica nº 1	278
		5.3.40. Pavilhão gimnodesportivo	282
		Freguesia de Mata Mourisca:	
		5.3.41. Junta de Freguesia / Extensão do Centro de Saúde	286

5.3.42. Igreja Matriz	290
5.3.43. Escola Básica nº 1 e Pré-Primária	294
Freguesia de Meirinhas:	
5.3.44. Junta de Freguesia / Extensão do Centro de Saúde	298
5.3.45. Igreja Matriz	302
5.3.46. Escola Básica nº 1	306
Freguesia de Pelariga:	
5.3.47. Junta de Freguesia / Extensão do Centro de Saúde	310
5.3.48. Igreja	314
5.3.49. Escola Básica nº 1 e Pré-Primária	318

5. EDIFICADO



5.1 Introdução

A elaboração do Plano Municipal de Promoção da Acessibilidade do Município de Pombal – integra também o estudo da acessibilidade em matéria do Edificado.

Percorrer o Edificado e Espaço Público livremente é um dos desígnios de qualquer cidade.

Uma cidade com uma estrutura sem continuidade é a negação da liberdade, um dos maiores requisitos que as cidades democráticas devem possuir. Assim, reorganizar, esboçar e projetar o espaço é garantir continuidades, é incluir crianças, grávidas, mães com carrinhos de bebé, deficientes de cadeira de rodas, invisíveis pessoas representam cerca de 60% da população total (Secretariado Nacional de Reabilitação, 1994), por isso é essencial fomentar a mobilidade integrada.

O ato de liberdade que está implícito no desenho da cidade e no âmbito deste projeto deve estar presente no Edificado, nas suas soluções e funcionalidades. Outorgando o princípio, de que a Arquitetura deve servir o Homem e ser funcional, o construído revela-se uma peça fundamental na criação de uma cidade acessível a Todos e sem limites de mobilidade.

Neste contexto, verificando as diversas escalas entre o Homem e as formas construídas é iminente analisar e diagnosticar os problemas inerentes aos edifícios, designadamente os de utilização pública. Assim, alguns edifícios que representam serviços importantes no contexto do concelho são analisados neste plano.



Figura 5.1. Exemplos de imagens do Edificado em análise – Plano Municipal de Promoção da Acessibilidade do Município de Pombal

5.2 Metodologia de Abordagem

O relatório de análise das condições de Acessibilidade dos Edifícios Públicos solicitados para análise é agora apresentado no presente volume.

A metodologia utilizada consistiu numa análise em campo de todos os equipamentos, utilizando fichas de apoio, notas complementares, fotos, vídeos, entre outros, de modo a permitir posteriormente o estudo mais detalhado em gabinete. A análise de cada edifício ou equipamento é exposta em relatório, tipo tabela, dividida em duas colunas que integram o levantamento fotográfico e o diagnóstico do edifício.

O diagnóstico teve a seguinte abordagem:

- 1 - Identificação do edifício (Localização e descrição de funções);
- 2 - Acesso exterior ao edifício, público e privado;
- 3 - Acesso ao edifício (portas principais);
- 4 - Distribuição no edifício;
- 5 - Acesso a dependências e instalações
- 6 - Dependências e sinalética.

Os problemas encontrados no edificado são verificados segundo o decreto-lei n.º 163/2006 de 8 de Agosto que regula a promoção da acessibilidade como elemento essencial na qualidade de vida das pessoas.



Figura 5.2. Imagens de alguns equipamentos em estudo – Pombal

5.3. Análise das condições do Edificado

Os edifícios públicos solicitados para análise no Município de Aveiro são:

Freguesia de Abiúl:

- 5.3.1 – Junta de Freguesia
- 5.3.2 – Extensão do Centro de Saúde
- 5.3.3 – Pólo Escolar
- 5.3.4 – Igreja Matriz

Freguesia de Albergaria dos Doze:

- 5.3.5 – Junta de Freguesia
- 5.3.6 – Escola Básica nº 1
- 5.3.7 – Extensão do Centro de Saúde
- 5.3.8 – Igreja Matriz

Freguesia de Almagreira:

- 5.3.9 – Junta de Freguesia
- 5.3.10 – Igreja Matriz
- 5.3.11 – Escola Básica nº 1 e Pré-Primária
- 5.3.12 – Extensão do Centro de Saúde

Freguesia de Carnide:

- 5.3.13 – Junta de Freguesia
- 5.3.14 – Pólo Escolar
- 5.3.15 – Igreja
- 5.3.16 – Extensão do Centro de Saúde

Freguesia de Carriço:

- 5.3.17 – Junta de Freguesia
- 5.3.18 – Igreja
- 5.3.19 – Escola Básica nº 1
- 5.3.20 – Pré-Primária
- 5.3.21 – Extensão do Centro de Saúde

Freguesia de Guia:

- 5.3.22 – CTT de Guia
- 5.3.23 – Junta de Freguesia
- 5.3.24 – Escola Secundária
- 5.3.25 – Extensão do Centro de Saúde



Figura 5.3. Imagens de alguns equipamentos públicos, alvo de análise – Pombal

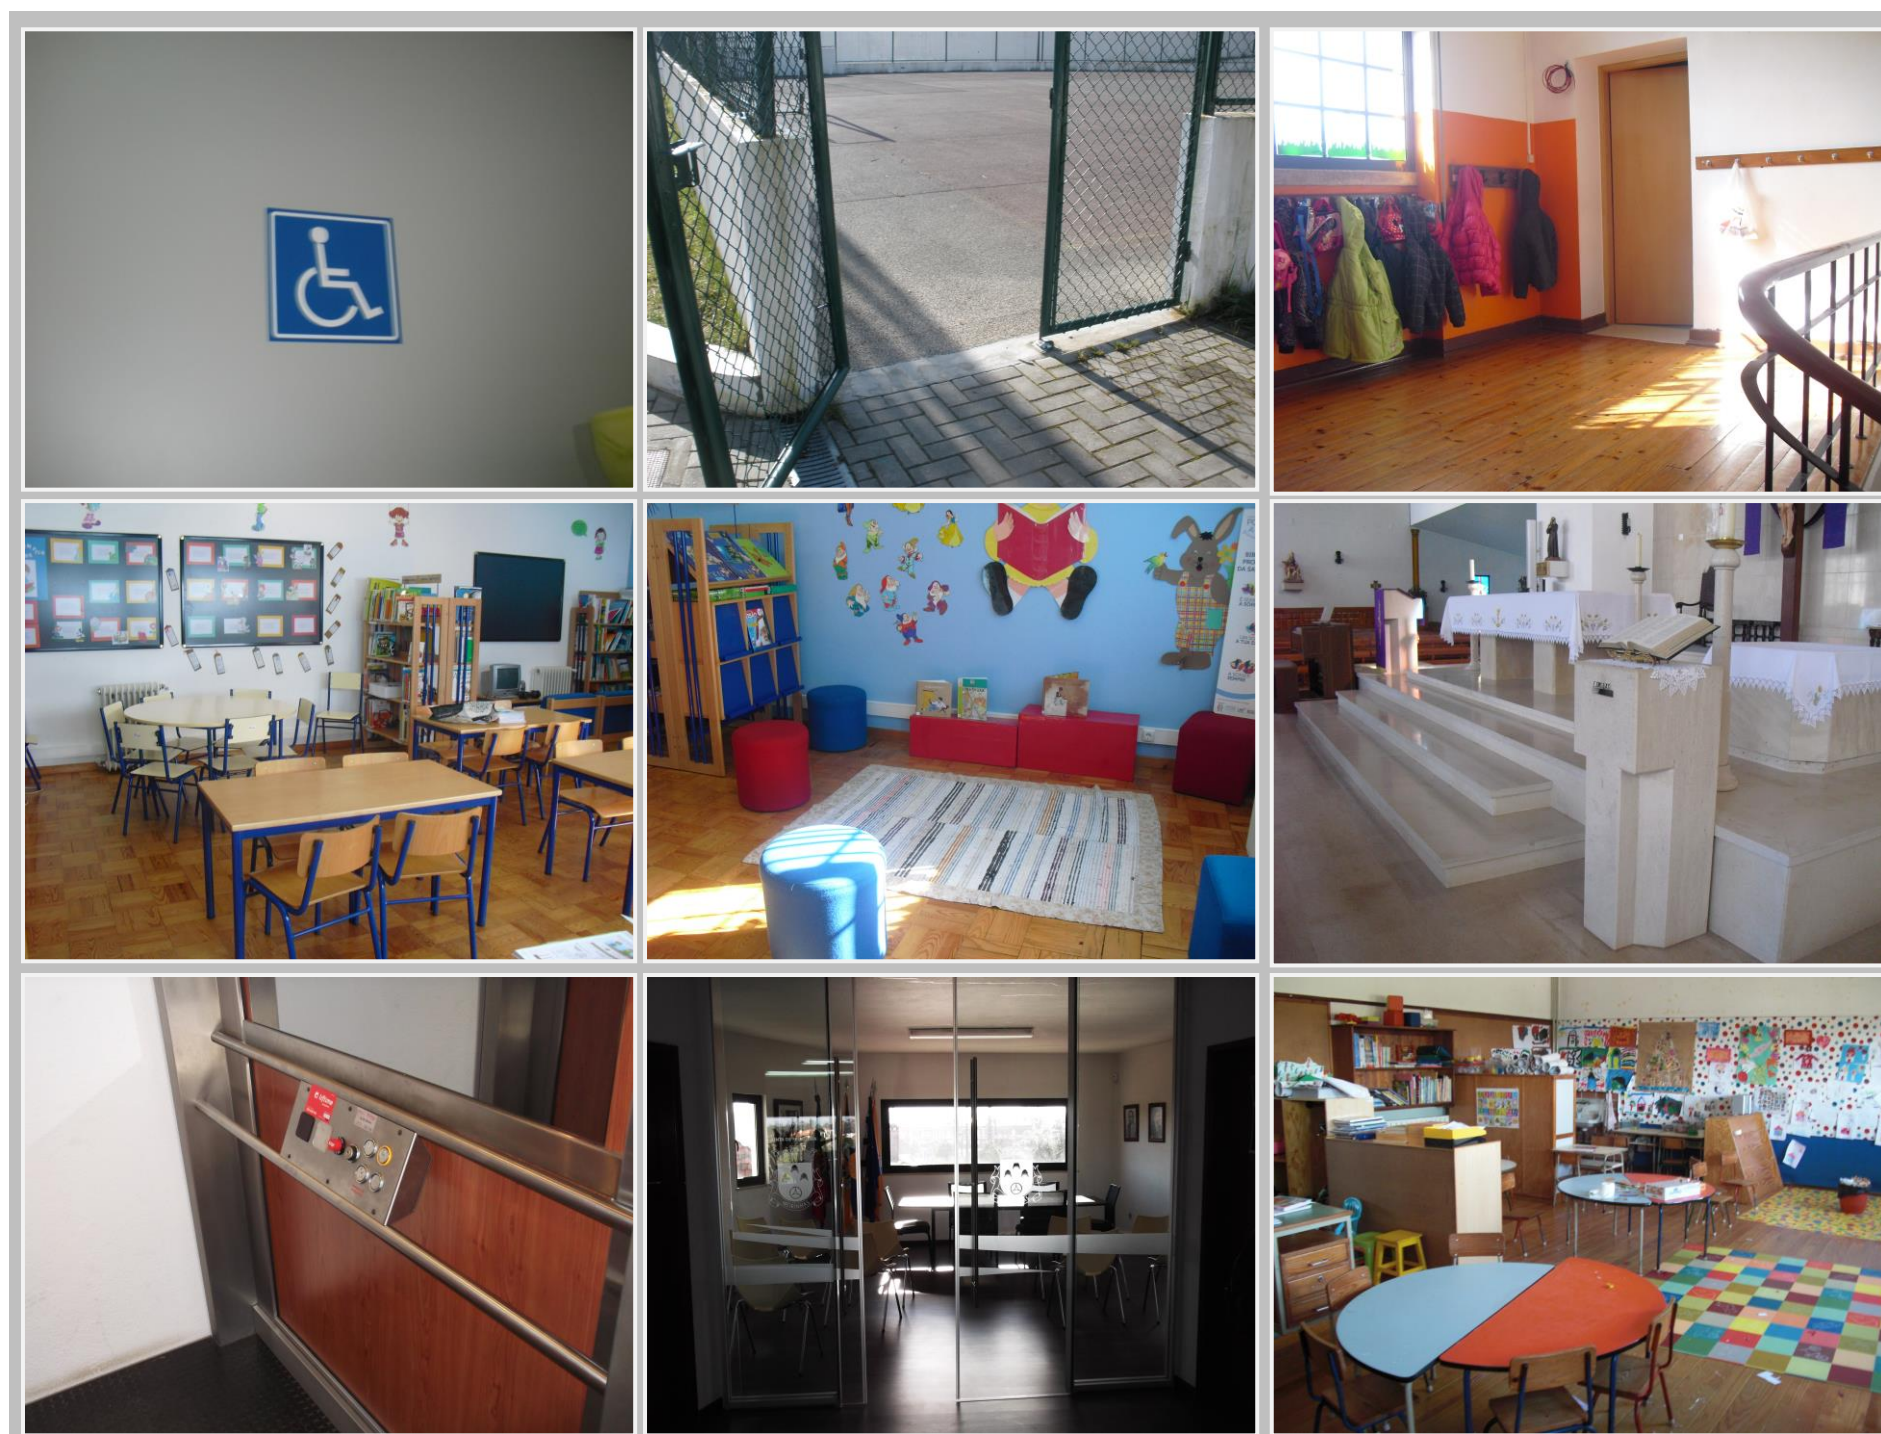


Figura 5.4. Imagens de alguns equipamentos públicos, alvo de análise – Pombal

- 5.3.26 – Pré-Primária
- 5.3.27 – Escola Básica nº 1
- 5.3.28 – Igreja da Ermida
- 5.3.29 – Igreja Matriz
- 5.3.30 – GNR
- Freguesia de Ilha:**
- 5.3.31 – Junta de Freguesia
- 5.3.32 – Capela
- 5.3.33 – Igreja
- 5.3.34 – Pré-Primária
- Freguesia de Louriçal:**
- 5.3.35 – Junta de Freguesia / Extensão do Centro de Saúde
- 5.3.36 – Pré-Primária
- 5.3.37 – Capela do Recolhimento
- 5.3.38 – Igreja Matriz
- 5.3.39 – Escola Básica nº 1
- 5.3.40 – Pavilhão gimnodesportivo
- Freguesia de Mata Mourisca:**
- 5.3.41 – Junta de Freguesia / Extensão do Centro de Saúde
- 5.3.42 – Igreja Matriz
- 5.3.43 – Escola Básica nº 1 e Pré-Primária
- Freguesia de Meirinhas:**
- 5.3.44 – Junta de Freguesia / Extensão do Centro de Saúde
- 5.3.45 – Igreja Matriz
- 5.3.46 – Escola Básica nº 1
- Freguesia de Pelariga:**
- 5.3.47 – Junta de Freguesia / Extensão do Centro de Saúde
- 5.3.48 – Igreja
- 5.3.49 – Escola Básica nº 1 e Pré-Primária
- Freguesia de Redinha:**
- 5.3.50 – Junta de Freguesia
- 5.3.51 – Igreja Matriz



5.3.52 – Pavilhão gimnodesportivo

5.3.53 – Pólo Escolar

Freguesia de Santiago de Litém:

5.3.54 – Junta de Freguesia

5.3.55 – Escola Básica nº 1

5.3.56 – Centro Cultural

5.3.57 – Igreja Matriz

Freguesia de São Simão de Litém:

5.3.58 – Junta de Freguesia / Extensão do Centro de Saúde

5.3.59 – Pólo Escolar

Freguesia de Vermoil:

5.3.60 – Junta de Freguesia / Extensão do Centro de Saúde

5.3.61 – Igreja

5.3.62 – Escola Básica nº 1

Freguesia de Vila Cã:

5.3.63 – Junta de Freguesia

5.3.64 – Igreja

5.3.65 – Escola Básica nº 1







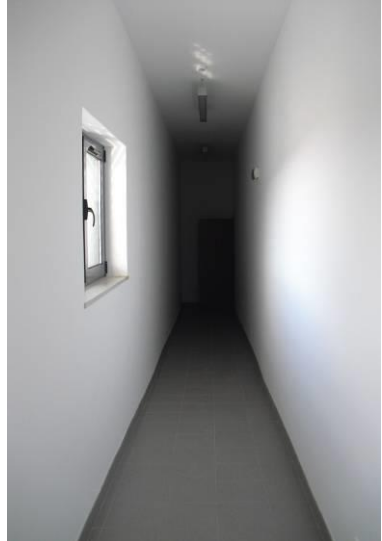
5.3.66 – Pré-Primária




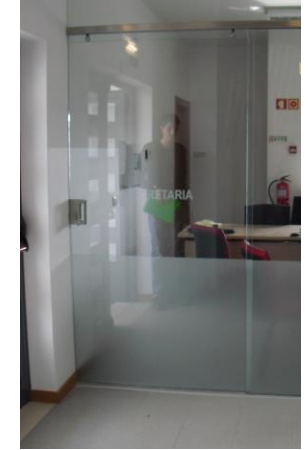







Todos estes equipamentos serão analisados nos relatórios que a seguir se apresenta.



Figura 5.5. Imagens de alguns equipamentos públicos, alvo de análise – Pombal

<h1>5.3.1</h1>		
Identificação	JUNTA DE FREGUESIA DE ABIÚL	

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Fig. 1</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Fig. 2</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Fig. 3</p> </div> </div>	<p>Espaço exterior público</p> <p>Passadeira – A passadeira mais próxima da entrada principal não cumpre o disposto no DL 163/2006.</p> <p>Estacionamento – Não existe lugar de estacionamento reservado a pessoas com mobilidade reduzida. (fig.2)</p> <p>Passeio – Os passeios que envolvem o edifício cumprem o DL 163/2006 quanto ao tipo de piso, revestimento e quanto à sua largura. (fig.3)</p>	<p>O pavimento é irregular e não possui passeio em ambos os lados. (fig.1)</p>
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Fig. 1</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Fig. 2</p> </div> </div>	<p>Espaço exterior privado</p> <p>Escada/Degrau – A escada não cumpre o disposto no DL 163/2006.</p> <p>Rampa – A rampa não cumpre o disposto no DL 163/2006.</p>	<p>O corrimão das escadas tem 1,13m de altura, não existe corrimão em ambos os lados. (fig. 1 e 2)</p> <p>Não existe corrimão em ambos os lados, nem faixas antiderrapantes. (fig. 1)</p>

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
   <p>Fig. 1 Fig.2 Fig.3</p>	<p>Acesso ao edifício</p> <p>Porta – Nem todas as portas cumprem a legislação quanto à sua largura. Os puxadores permitem fácil manuseamento. (fig. 3)</p> <p>Soleira – A soleira da porta de entrada cumpre o disposto no DL 163/2006 quanto à sua altura. (fig. 2)</p>	<p>A porta tem duas folhas, contudo a largura útil entre a face da folha da porta quando aberta e o batente ou guarnição do lado oposto é de apenas 0,68m. (fig. 1)</p>
    <p>Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4</p>	<p>Distribuição no edifício</p> <p>Átrio – O átrio cumpre o especificado no DL 163/2006 quanto às suas dimensões e respetivas zonas de manobra. (fig. 1)</p> <p>Corredor – Os corredores cumprem o especificado no DL 163/2006 quanto à sua largura. (fig. 2 e 3)</p> <p>Rampa – A rampa não cumpre o disposto no DL 163/2006.</p>	<p>A rampa que permite o acesso entre as duas zonas do auditório não possui corrimãos em ambos os lados, e tem 1,11m de largura. (fig. 4)</p>

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
      <p>Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6</p>	<p>Acesso a dependências</p> <p>Porta – Todas as portas cumprem a legislação quanto à sua largura. (fig. 1, 2, 3 e 4) Nem todos os puxadores possuem uma forma que permita um fácil manuseamento.</p>	<p>Os puxadores da porta que dá acesso à zona de atendimento são encastrados. (fig. 5)</p>
     <p>Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 6</p>	<p>Dependências</p> <p>Balcões de atendimento – Os espaços de atendimento possuem zonas livres de aproximação e zonas rebaixadas para facilitar a utilização por pessoas com mobilidade reduzida. (fig. 6)</p> <p>Instalação Sanitária – Existe Instalação Sanitária para pessoas com mobilidade reduzida no entanto não se encontra devidamente equipada.</p> <p>Auditório - O auditório possui zonas livres de circulação e estadia para pessoas com mobilidade reduzida. (fig. 1 e 2)</p> <p>Organização do mobiliário – O mobiliário encontra-se organizado e adaptado à sua função, facilitando a circulação de pessoas com mobilidade reduzida. (fig. 6)</p>	<p>Verificou-se a ausência de torneira de alavanca, base do espelho a 1,10m assim como base do lavatório com 0,84m. (fig. 3 e 4)</p>

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
 <p>Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3</p>	<p>Sinalética e Informação</p> <p>Sinalética de dependências – A sinalética não cumpre a legislação.</p>	<p>A sinalética apresenta símbolos e cores que não garantem um bom entendimento. (fig. 1, 2 e 3)</p>
 <p>Fig. 1</p>	<p>Comandos e Controlos</p> <p>Comandos de Segurança – Estão de acordo com a legislação. (fig. 1)</p>	
	<p>Instalação de Equipamentos de Auto-Atendimento</p> <p>(Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	

5.3.2

Identificação EXTENÇÃO DE SAÚDE DE ABIÚL



REGISTO FOTOGRÁFICO

Diagnóstico geral

Não conformidades

Espaço exterior público

Passadeira – A passadeira mais próxima da entrada principal não cumpre o disposto no DL 163/2006.

O pavimento é irregular, não apresenta pavimento táctil. (fig. 1)

Estacionamento – Não existe lugar de estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida.

O estacionamento geral não possui as dimensões, marcações e sinalética exigidas para lugares de estacionamento direcionados a pessoas com mobilidade reduzida. (fig. 2)

Passeio – O passeio que envolve o edifício cumpre o DL 163/2006 quanto ao tipo de piso, revestimento e quanto à sua largura. (fig. 3)

Mobiliário Urbano – O mobiliário urbano não se encontra de acordo com os princípios do desenho universal, dificultando o uso destes equipamentos por Todos.

Existe mobiliário urbano mal colocado (contentor de lixo), que impede a circulação de pessoas com mobilidade reduzida. (fig. 1)



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

Espaço exterior privado








Passeios – Os passeios cumprem o disposto no DL 163/2006 quanto à sua largura e tipo de piso. (fig. 1 e 2)







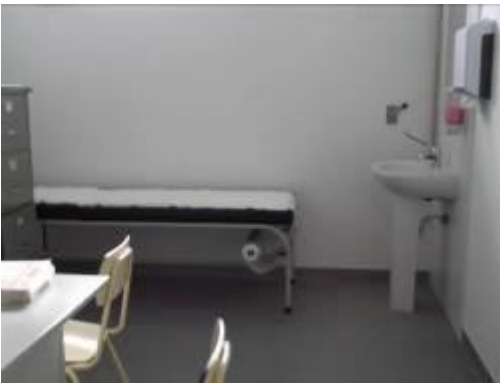
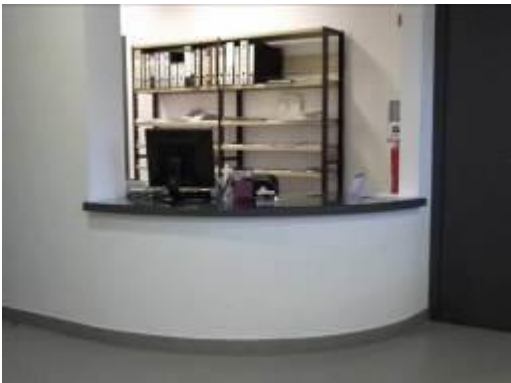






Fig. 1











Fig. 2

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
   <p>Fig. 1</p> <p>Fig. 2</p> <p>Fig. 3</p>	<p>Acesso ao edifício</p> <p>Porta – A porta de entrada não cumpre a legislação quanto à sua largura. O portão que antecede a porta principal cumpre o disposto no DI 163/2006. (fig.1) Os puxadores possuem uma forma que permite um fácil manuseamento. (fig. 3)</p> <p>Soleira – A soleira da porta de entrada cumpre o disposto no DL 163/2006 quanto à sua altura. (fig. 1)</p>	<p>A porta tem duas folhas, contudo a largura útil entre a face da folha da porta quando aberta e o batente ou guarnição do lado oposto é de apenas 0,68m. (fig. 2)</p>
    <p>Fig. 1</p> <p>Fig. 2</p> <p>Fig. 3</p> <p>Fig. 4</p>	<p>Distribuição no edifício</p> <p>Átrio – O átrio cumpre o especificado no DL 163/2006 quanto às suas dimensões e respetivas zonas de manobra. (fig. 1 e 2)</p> <p>Corredor – Os corredores cumprem o especificado no DL 163/2006 quanto à sua largura. (fig. 3 e 4)</p>	






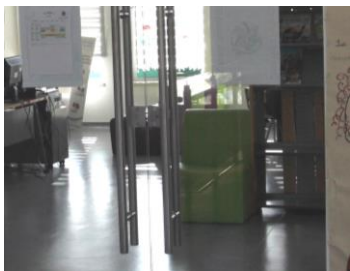
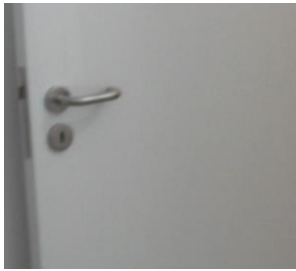

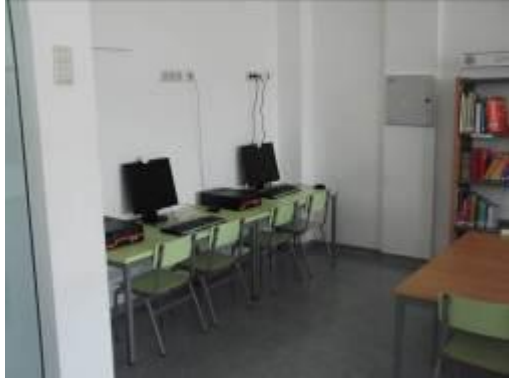





REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
      <p>Fig. 1 Fig.2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6</p>	<p>Acesso a dependências</p> <p>Porta – Todas as portas cumprem a legislação quanto à sua largura. Têm larguras compreendidas entre 0,83m e 0,89m. (fig. 1, 2, 3 e 4) Nem todos os puxadores possuem uma forma que permita um fácil manuseamento.</p>	<p>Os puxadores das portas que dão acesso às instalações sanitárias são encastrados (fig. 5)</p>
    <p>Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4</p>	<p>Dependências</p> <p>Balcões de atendimento – Os balcões e mesas de atendimento cumprem o especificado no DL 163/2006. (fig. 1 e 2)</p> <p>Instalação Sanitária – Existe Instalação Sanitária para pessoas com mobilidade reduzida no entanto não se encontra devidamente equipada. (fig. 3 e 4)</p> <p>Organização do mobiliário – O mobiliário encontra-se organizado e adaptado à sua função, facilitando a circulação de pessoas com mobilidade reduzida. (fig. 1)</p>	<p>Verificou-se altura excessiva na base do espelho a 1,10m assim como na base do lavatório com 0,87m. (fig. 3)</p>




REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Fig. 1</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Fig. 2</p> </div> </div>	<p>Sinalética e Informação</p> <p>Sinalética de dependências – Os elementos de identificação não cumprem o especificado no DL 163/2006.</p>	<p>A sinalética é praticamente inexistente, não cumpre a legislação quanto ao dimensionamento dos caracteres, símbolos, cores e materiais utilizados. (fig. 1 e 2)</p>
	<p>Comandos e Controlos</p> <p>(Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	
	<p>Instalação de Equipamentos de Auto-Atendimento</p> <p>(Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	








<h1>5.3.3</h1>		
Identificação	POLO ESCOLAR DE ABIÚL	








REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  Fig. 1 </div> <div style="text-align: center;">  Fig. 2 </div> <div style="text-align: center;">  Fig. 3 </div> </div>	<p>Espaço exterior público</p> <p>Passadeira – A passadeira mais próxima da entrada principal não cumpre o disposto no DL 163/2006.</p> <p>Estacionamento – Não existe lugar de estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida.</p> <p>Passeio – O passeio que envolve o edifício cumpre o DL 163/2006.</p>	<p>O pavimento é irregular e não possui passeio num dos lados. (fig. 2)</p> <p>Ausência da baia lateral de 1,00m e da sinalização horizontal. (fig. 3)</p> <p>Contudo verifica-se ausência de passeio no lado oposta à entrada do edifício. (fig. 2)</p>
<p>0,04m</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  Fig. 1 </div> <div style="text-align: center;">  Fig. 2 </div> <div style="text-align: center;">  Fig. 3 </div> <div style="text-align: center;">  Fig. 4 </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  Fig. 5 </div>	<p>Espaço exterior privado</p> <p>Portão – O portão cumpre a legislação quanto à sua largura. (fig. 3)</p> <p>Escada/Degrau – A escada cumpre o disposto no DL 163/2006 quanto à sua largura, posição dos corrimãos e dimensionamento dos degraus. (fig. 4)</p> <p>Recreio – O espaço do recreio encontra-se em conformidade com o DL 163/2006, quanto ao seu tipo de piso e ausência de obstáculos ou barreiras. (fig. 1 e 2)</p> <p>Parque infantil – O parque apresenta piso confortável e regular. (fig. 3 e 5)</p> <p>Passeio – Os passeios do espaço exterior privado que envolvem o edifício cumprem o DL 163/2006. (fig. 1 e 2)</p>	<p>O acesso à zona do parque tem soleira com 0,04m de altura. (fig. 3)</p>









REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
    <p>Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4</p>	<p>Acesso ao edifício</p> <p>Porta – As portas não cumprem a legislação quanto à sua largura. Os puxadores possuem uma forma que permite um fácil manuseamento. (fig. 4)</p> <p>Soleira – A soleira da porta de entrada cumpre o disposto no DL 163/2006 quanto à sua altura. (fig. 1)</p>	<p>As portas de entrada do edifício tem duas folhas, contudo a largura útil entre a face da folha da porta quando aberta e o batente ou guarnição do lado oposto é de apenas 0,65m. (fig. 2 e 3)</p>
    <p>Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4</p>     <p>Fig. 5 Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8</p>	<p>Distribuição no edifício</p> <p>Átrio – O átrio cumpre o especificado no DL 163/2006 quanto às suas dimensões e respetivas zonas de manobra. (fig. 2)</p> <p>Corredor – Os corredores cumprem o especificado no DL 163/2006 quanto à sua largura. (fig. 1, 4 e 5)</p> <p>Escada – A escada cumpre o disposto no DL 163/2006 quanto à sua largura, altura de corrimãos e dimensionamento dos degraus. (fig. 2)</p> <p>Elevador – O elevador cumpre o disposto no DL 163/2006. (fig. 7 e 8)</p>	

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
     <p>Fig. 1</p> <p>Fig. 2</p> <p>Fig. 3</p> <p>Fig. 4</p> <p>Fig. 5</p>    <p>Fig. 6</p> <p>Fig. 7</p> <p>Fig. 8</p>	<p>Acesso a dependências</p> <p>Porta – As portas que dão acesso ao gabinete, ao recreio interior, ao laboratório, à sala dos professores, às salas de aulas e instalações sanitárias cumprem a legislação quanto à sua largura. (fig. 1, 3, 4 e 5) Os puxadores possuem uma forma que permite um fácil manuseamento. (fig. 7 e 8)</p>	<p>As portas de acesso à sala do jardim-de-infância têm duas folhas, contudo a largura útil entre a face da folha da porta quando aberta e o batente ou guarnição do lado oposto é de apenas 0,65m. (fig. 2)</p>
   <p>Fig. 1</p> <p>Fig. 2</p> <p>Fig. 3</p>    <p>Fig. 4</p> <p>Fig. 5</p> <p>Fig. 6</p>	<p>Dependências</p> <p>Balcões de atendimento – Os balcões e mesas possuem zonas livres de aproximação e zonas rebaixadas para facilitar a utilização por pessoas com mobilidade reduzida. (fig. 1, 2 e 3)</p> <p>Instalação Sanitária – Existe Instalação Sanitária para pessoas com mobilidade reduzida devidamente equipada. (fig. 4)</p> <p>Organização do mobiliário – As dependências permitem aproximação do mobiliário e zonas de manobra para pessoas com mobilidade reduzida. (fig. 1, 2 e 3)</p>	<p>A base da zona do chuveiro tem 0,10m de altura. (fig. 5)</p>

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Fig. 1</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Fig. 2</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Fig. 3</p> </div> </div>	<p>Sinalética e Informação</p> <p>Sinalética de dependências – A sinalética não cumpre o disposto no DL 163/2006.</p>	<p>A sinalética é praticamente inexistente, não cumpre a legislação, dimensionamento dos caracteres, símbolos, cores e materiais utilizados. (fig. 1, 2 e 3)</p>
	<p>Comandos e Controlos</p> <p>(Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	
	<p>Instalação de Equipamentos de Auto Atendimento</p> <p>(Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	





5.3.4			
Identificação	IGREJA MATRIZ DE ABIÚL		
REGISTO FOTOGRÁFICO			<p>Diagnóstico geral</p> <p>Não conformidades</p>
  <p>Fig. 1</p> <p>Fig. 2</p>			<p>Espaço exterior público</p> <p>Passadeira – A passadeira mais próxima da entrada principal não cumpre o disposto no DL 163/2006.</p> <p>Estacionamento – Não existe lugar de estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida.</p> <p>Passeio – Não existe passeio na envolvente do edifício.</p> <p>Não existe passeio em ambos os lados, e a pintura está muito desgastada. (fig. 1)</p> <p>O estacionamento geral não possui as dimensões, marcações e sinalética exigidas para lugares de estacionamento direcionados a pessoas com mobilidade reduzida (fig. 2)</p> <p>A via ocupa toda a largura entre fachadas e não possui uma zona diferenciada e segura para circulação de peões. (fig. 1)</p>
    <p>Fig. 1</p> <p>Fig. 2</p> <p>Fig. 3</p> <p>Fig. 4</p>			<p>Espaço exterior privado</p> <p>Portão – O portão cumpre o disposto no DL 163/2006 quanto à sua largura total. (fig. 1)</p> <p>Escada/Degrau – As escadas não cumprem o disposto no DL 163/2006.</p> <p>Quanto à ausência de corrimãos e à inexistência de meios complementares de acesso facilitado para pessoas com mobilidade reduzida. (fig. 4)</p>








REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
 <p>Fig. 1</p>  <p>Fig. 2</p>	<p>Acesso ao edifício</p> <p>Porta – A porta de acesso principal ao edifício cumpre o disposto no DL 163/2006. (fig. 2)</p> <p>Soleira – A soleira da porta de entrada não cumpre o disposto no DL 163/2006 quanto à sua altura.</p>	<p>A soleira tem 0,15m de altura (fig. 1)</p>
 <p>Fig. 1</p>  <p>Fig. 2</p>  <p>Fig. 3</p>  <p>Fig. 4</p>  <p>Fig. 5</p>	<p>Distribuição no edifício</p> <p>Átrio – O átrio cumpre o especificado no DL 163/2006 quanto às suas dimensões e respetivas zonas de manobra. (fig. 1)</p> <p>Corredor – Os corredores cumprem o especificado no DL 163/2006 quanto à sua largura. (fig. 2, 3, 4 e 5)</p> <p>Escada – No acesso à zona do altar existe um degrau.</p>	<p>O degrau tem 0,13m de altura. Não existe meio complementar de acesso facilitado a pessoas com mobilidade reduzida. (fig. 4)</p>












REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
 <p>Fig. 1</p>  <p>Fig. 2</p>  <p>Fig. 3</p>  <p>Fig. 5</p>  <p>Fig. 6</p>	<p>Acesso a dependências</p> <p>Porta – Nem todas as portas cumprem a legislação quanto à sua largura e nem todos os puxadores possuem uma forma que permita um fácil manuseamento. (fig. 6)</p> <p>Soleira – Nem todas as soleiras cumprem a legislação na altura.</p>	<p>As portas de acesso às dependências têm largura útil compreendida entre 0.51m e 0.57m. (fig. 1, 3 e 5)</p> <p>A soleira do acesso lateral tem 0,10m de altura. (fig. 1) Não existe um meio complementar de acesso facilitado a pessoas com mobilidade reduzida.</p>
 <p>Fig. 1</p>  <p>Fig. 2</p>  <p>Fig. 3</p>	<p>Dependências</p> <p>Instalação Sanitária – Não existe Instalação sanitária dirigida a pessoas com mobilidade reduzida.</p> <p>Organização do mobiliário – A organização do mobiliário dificulta a circulação e manobras de pessoas com mobilidade reduzida.</p>	<p>Existe mobiliário em excesso e/ou mal localizado. (fig. 1)</p>

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
	<p>Sinalética e Informação (Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	
	<p>Comandos e Controlos (Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	
	<p>Instalação de Equipamentos de Auto-Atendimento (Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	

5.3.5		
Identificação	JUNTA DE FREGUESIA DE ALBERGARIA DOS DOZE	

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
 <p>Fig. 1</p>	<p>Espaço exterior público</p> <p>Passadeira – Não existe passadeira nas proximidades do edifício. (fig. 1)</p> <p>Estacionamento – Não existe zona de estacionamento nas proximidades do edifício. (fig. 1)</p> <p>Passeio – Não existe passeio nas proximidades do edifício. (fig. 1)</p>	
 <p>Fig. 1</p>  <p>Fig. 2</p>  <p>Fig. 3</p>	<p>Espaço exterior privado</p> <p>Portão – O portão cumpre a legislação quanto à sua largura.</p>	<p>O puxador não possui uma forma que permita um fácil manuseamento. A soleira tem 0,08m de altura. (fig. 1)</p>


REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
 <p>Fig. 1</p>  <p>Fig. 2</p>  <p>Fig. 3</p>  <p>Fig. 4</p>	<p>Acesso ao edifício</p> <p>Porta – A porta de acesso principal não cumpre o disposto no DL 163/2006. A porta de acesso secundária cumpre a legislação quanto à sua largura. (fig. 3)</p> <p>Soleira – A soleira da porta de entrada não cumpre o disposto no DL 163/2006 quanto à sua altura.</p>	<p>A porta de entrada principal tem duas folhas, contudo a largura útil entre a face da folha da porta quando aberta e o batente ou guarnição do lado oposto é de apenas 0,68m. (fig. 1)</p> <p>Os puxadores têm uma forma que dificulta o manuseamento de pessoas com mobilidade reduzida. (fig. 4)</p> <p>A soleira apresenta uma dimensão irregular de 0,12m. (fig. 2)</p>
 <p>Fig. 1</p>  <p>Fig. 2</p>  <p>Fig. 3</p>	<p>Distribuição no edifício</p> <p>Átrio – O átrio cumpre o especificado no DL 163/2006 quanto às suas dimensões e respetivas zonas de manobra. (fig. 1)</p>	











REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
      <p>Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5</p> <p>Fig. 6</p>	<p>Acesso a dependências</p> <p>Porta – As portas que dão acesso às dependências cumprem o disposto no DL 163/2006. Nem todos os puxadores permitem um fácil manuseamento. (fig. 1 e 2)</p> <p>Escada/degrau – A escada não cumpre o disposto no DL 163/2006 quanto à sua largura, ausência de corrimãos e dimensionamento dos degraus.</p> <p>Rampa – A rampa não cumpre o disposto no DL 163/2006.</p>	<p>Alguns puxadores têm uma forma que dificulta o manuseamento de pessoas com mobilidade reduzida. (fig. 3)</p> <p>Possuem degraus com 0.25m (cobertor), sem corrimãos. (fig. 6)</p> <p>A rampa tem inclinação acentuada e não existem corrimãos em ambos os lados. (fig. 5)</p>
     <p>Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3</p> <p>Fig. 4 Fig. 5</p>	<p>Dependências</p> <p>Balcões de atendimento – Os balcões e mesas possuem zonas livres de aproximação e zonas rebaixadas para facilitar a utilização por pessoas com mobilidade reduzida. (fig. 3 e 5)</p> <p>Instalação Sanitária – Não existe Instalação sanitária dirigida a pessoas com mobilidade reduzida.</p> <p>Organização do mobiliário – O mobiliário encontra-se organizado e adaptado à sua função, facilitando a circulação de pessoas com mobilidade reduzida. (fig. 2, 4 e 5)</p>	<p>Não existe espaço para adaptar a instalação sanitária existente. (fig. 1)</p>



REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
	<p>Sinalética e Informação (Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	
	<p>Comandos e Controlos (Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	
	<p>Instalação de Equipamentos de Auto-Atendimento (Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	







<h1>5.3.6</h1>		
Identificação	EB1 DE ALBERGARIA DOZE	





REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  Fig. 1 </div> <div style="text-align: center;">  Fig. 2 </div> <div style="text-align: center;">  Fig. 3 </div> </div>	<p>Espaço exterior público</p> <p>Passadeira – A passadeira mais próxima da entrada principal não cumpre o disposto no DL 163/2006.</p> <p>Estacionamento – Não existe lugar de estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida.</p> <p>Passeio – O passeio que envolve o edifício cumpre o DL 163/2006 quanto ao tipo de piso, revestimento e quanto à sua largura. (fig. 3)</p>	<p>O pavimento é irregular, não apresenta pavimento táctil. (fig. 1)</p> <p>Ausência da baia lateral de 1,00m e da sinalização horizontal. (fig. 2)</p>
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  Fig. 1 </div> <div style="text-align: center;">  Fig. 2 </div> <div style="text-align: center;">  Fig. 3 </div> </div>	<p>Espaço exterior privado</p> <p>Portão – O portão de entrada não cumpre o disposto no DL 163/2006.</p> <p>Passeio – As zonas de circulação privadas cumprem o disposto no DL 163/2006. São regulares e contínuos. (fig. 2 e 3)</p>	<p>A dimensão do portão de entrada é de 0.85m, e não tem puxador. (fig. 1)</p>









REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
    <p>Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4</p>	<p>Acesso ao edifício</p> <p>Porta – A porta de acesso ao edifício não cumpre o disposto no DL 163/2006. No entanto existe um acesso alternativo com uma porta de medida regulamentar. (fig. 3)</p> <p>Soleira – A soleira da porta de principal cumpre o disposto no DL 163/2006 quanto à sua altura. (fig. 1) A soleira do acesso alternativo não é acessível.</p>	<p>A porta de entrada principal tem 0,75m. (fig. 1) Os puxadores não possuem uma forma que permita um fácil manuseamento. (fig. 1 e 3)</p> <p>O acesso alternativo apresenta uma soleira com 0,04m. (fig. 4)</p>
  <p>Fig. 1 Fig. 2</p>	<p>Distribuição no edifício</p> <p>Átrio – O átrio cumpre o especificado no DL 163/2006 quanto às suas dimensões e respetivas zonas de manobra. (fig. 1)</p> <p>Corredor – Os corredores cumprem o especificado no DL 163/2006 quanto à sua largura. (fig. 2)</p>	





REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
     <p>Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5</p>	<p>Acesso a dependências</p> <p>Porta – As portas não cumprem a legislação quanto à sua largura.</p>	<p>As portas têm duas folhas, contudo a largura útil entre a face da folha da porta quando aberta e o batente ou guarnição do lado oposto é de apenas 0,67m. (fig. 1 e 2)</p> <p>A porta que dá acesso à instalação sanitária é de correr e tem apenas 0.71m de largura útil. Os puxadores da instalação sanitária não possuem uma forma que permita um fácil manuseamento. (fig. 5)</p>
   <p>Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3</p>   <p>Fig. 4 Fig. 5</p>	<p>Dependências</p> <p>Balcões de atendimento – Os balcões e mesas possuem zonas livres de aproximação e zonas rebaixadas para facilitar a utilização por pessoas com mobilidade reduzida. (fig. 1 e 2)</p> <p>Instalação Sanitária – Existe Instalação sanitária dirigida a pessoas com mobilidade reduzida. (fig. 4 e 5)</p> <p>Organização do mobiliário – O mobiliário apresenta-se organizado o que possibilita a circulação e espaço para manobra de pessoas com mobilidade reduzida. (fig. 1, 2 e 3)</p>	<p>Existem alguns elementos em não-conformidade, nomeadamente a altura do espelho e a largura da porta. (fig. 14e 5)</p>

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
 <p>Fig. 1</p>	<p>Sinalética e Informação</p> <p>Sinalética de dependências – A sinalética não cumpre especificado no DL 163/2006.</p>	<p>A sinalética das dependências é praticamente inexistente, não está regulamentar quanto ao dimensionamento dos caracteres, símbolos, cores e materiais utilizados. (fig. 1)</p>
 <p>Fig. 1</p>	<p>Comandos e Controlos</p> <p>Comandos de Segurança – A campanha cumpre o especificado no DL 163/2006 quanto à sua localização. (fig. 1)</p>	
	<p>Instalação de Equipamentos de Auto-Atendimento</p> <p>(Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	

5.3.7			
Identificação	EXTENSÃO DE SAÚDE DE ALBERGARIA DOS DOZE		
REGISTO FOTOGRÁFICO			Diagnóstico geral
 <p>Fig. 1</p>  <p>Fig. 2</p>  <p>Fig. 3</p>			<p>Não conformidades</p> <p>Espaço exterior público</p> <p>Passadeira – Não existe passadeira nas proximidades do edifício.</p> <p>Estacionamento – Não existe lugar de estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida.</p> <p>Passeio – O passeio que envolve o edifício não cumpre o DL 163/2006.</p> <p>Ausência da baía lateral de 1,00m e da sinalização horizontal e vertical. (fig. 1)</p> <p>O pavimento está degradado, não é confortável, apresenta descontinuidades e degraus. (fig. 3)</p>
 <p>Fig. 1</p>  <p>Fig. 2</p>			<p>Espaço exterior privado</p> <p>Escada/Degrau – A escada não cumpre o disposto no DL 163/2006.</p> <p>Rampa – A rampa cumpre o disposto no DL 163/2006 quanto à sua largura, altura de corrimãos e inclinação. (fig. 1)</p> <p>Inexistência de corrimão na escada que antecede a porta de acesso ao edifício. (fig. 2)</p>







REGISTO FOTOGRÁFICO			Diagnóstico geral	Não conformidades
 <p>Fig. 1</p>	 <p>Fig. 2</p>	 <p>Fig. 3</p>	<p>Acesso ao edifício</p> <p>Porta – A porta que permite o acesso ao edifício cumpre o disposto no DL 163/2006. O puxador é de alavanca o que facilita o seu manuseamento. (fig. 1 e 2)</p> <p>Soleira – A soleira da porta de entrada cumpre o disposto no DL 163/2006 quanto à sua altura. (fig. 2)</p>	
 <p>Fig. 1</p>	 <p>Fig. 2</p>		<p>Distribuição no edifício</p> <p>Átrio – O átrio cumpre o especificado no DL 163/2006 quanto às suas dimensões e respetivas zonas de manobra. (fig. 2)</p> <p>Corredor – Os corredores cumprem o especificado no DL 163/2006 quanto à sua largura. (fig. 1)</p>	




REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
 <p>Fig. 1</p>  <p>Fig. 2</p>  <p>Fig. 3</p>	<p>Acesso a dependências</p> <p>Porta – As portas não cumprem a legislação quanto à sua largura. Os puxadores possuem uma forma que permite um fácil manuseamento. (fig. 3)</p>	<p>As portas de acesso aos gabinetes de atendimento têm apenas 0,74m de largura. (fig. 1 e 2)</p>
 <p>Fig. 1</p>  <p>Fig. 2</p>  <p>Fig. 3</p>  <p>Fig. 4</p>  <p>Fig. 5</p>	<p>Dependências</p> <p>Balcões de atendimento – Os balcões não possuem zonas livres de aproximação e zonas rebaixadas para facilitar a utilização por pessoas com mobilidade reduzida. As mesas dos consultórios estão dentro do limite estabelecido. (fig. 2 e 5)</p> <p>Instalação Sanitária – Existe Instalação sanitária dirigida a pessoas com mobilidade reduzida, no entanto nem todos os elementos cumprem o especificado no DL 163/2006.</p> <p>Organização do mobiliário – O mobiliário existente nas dependências não dificulta a circulação e possibilita espaços de manobra para pessoas com mobilidade reduzida. (fig. 3 e 5)</p>	<p>O balcão encontra-se a 1,19m de altura, e não possui uma área rebaixada para atendimento de pessoas com mobilidade reduzida. (fig. 1)</p> <p>Existem alguns elementos em não-conformidade, nomeadamente a altura do espelho fixo (1,26m base), e a ausência de botoneira de alarme. (fig. 4)</p>

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
 <p>Fig. 1</p>  <p>Fig. 2</p>  <p>Fig. 3</p>	<p>Sinalética e Informação</p> <p>Sinalética de dependências – A sinalética cumpre o especificado no DL 163/2006. (fig. 1, 2 e 3)</p>	
	<p>Comandos e Controlos</p> <p>(Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	
 <p>Fig. 1</p>	<p>Instalação de Equipamentos de Auto-Atendimento</p> <p>Outras máquinas – O mecanismo de obtenção de senhas não cumpre o especificado no DL 163/2006.</p>	<p>O mecanismo de obtenção de senhas situa-se a 1,40m de altura. (fig. 1)</p>





5.3.8		
Identificação	IGREJA MATRIZ NOVA DE ALBERGARIA DOS DOZE	






REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
 <p style="text-align: center;">Fig. 1</p>  <p style="text-align: center;">Fig. 2</p>  <p style="text-align: center;">Fig. 3</p>	<p>Espaço exterior público</p> <p>Passadeira – A passadeira mais próxima da entrada principal não cumpre o disposto no DL 163/2006.</p> <p>Estacionamento – Não existe lugar de estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida.</p> <p>Passeio – O passeio que envolve o edifício cumpre o DL 163/2006 quanto ao tipo de piso, revestimento e quanto à sua largura. (fig. 3)</p>	<p>O pavimento não é regular e não apresenta pavimento táctil. (fig. 1)</p> <p>Ausência da baia lateral de 1,00m e da sinalização horizontal. (fig. 2)</p>
 <p style="text-align: center;">Fig. 1</p>  <p style="text-align: center;">Fig. 2</p>  <p style="text-align: center;">Fig. 3</p>	<p>Espaço exterior privado</p> <p>Escada/Degrau – A escada não cumpre o disposto no DL 163/2006.</p> <p>Rampa – A rampa não cumpre o disposto no DL 163/2006.</p>	<p>A escada não possui corrimãos. (fig. 3)</p> <p>A rampa tem apenas 0.91m de largura, ausência de corrimãos em ambos os lados e inclinação acentuada (20%). (fig. 3)</p>











REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
 <p>Fig. 1</p>  <p>Fig. 2</p>  <p>Fig. 3</p>	<p>Acesso ao edifício</p> <p>Porta – A porta de acesso principal ao edifício cumpre a legislação quanto à sua largura (a porta está sempre aberta). (fig. 1) A porta da antecâmara possui dimensão regulamentar. (fig. 3)</p> <p>Soleira – A soleira da porta de entrada não cumpre o disposto no DL 163/2006 quanto à sua altura.</p>	<p>A forma dos puxadores dificulta o manuseamento para pessoas com mobilidade reduzida. (fig. 3)</p> <p>A soleira tem 0.17m de altura. (fig. 2)</p>
 <p>Fig. 1</p>  <p>Fig. 2</p>  <p>Fig. 3</p>  <p>Fig. 4</p>	<p>Distribuição no edifício</p> <p>Corredor – Nem todos os corredores cumprem o especificado no DL 163/2006 quanto à sua largura.</p> <p>Escada – A escada não cumpre o disposto no DL 163/2006.</p>	<p>Existem zonas de circulação com largura inferior a 1.20m. (fig. 2 e 4)</p> <p>A escada apresenta uma largura de 0.86m, e não possui patamar de descanso, e não possui corrimão num dos lados. (fig. 3)</p>



REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Fig. 1</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Fig. 2</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Fig. 3</p> </div> </div>	<p>Acesso a dependências</p> <p>Escada – O acesso ao altar é efetuado por escadas e não é acessível a pessoas com mobilidade reduzida.</p>	<p>A escada para o altar não possui corrimãos, e não existe percurso acessível alternativo. (fig. 3)</p>
	<p>Dependências</p> <p>(Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	





REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
	<p>Sinalética e Informação (Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	
	<p>Comandos e Controlos (Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	
	<p>Instalação de Equipamentos de Auto-Atendimento (Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	



5.3.9											
Identificação	JUNTA DE FREGUESIA DE ALMAGREIRA										
REGISTO FOTOGRÁFICO			<table border="1"> <tr> <th data-bbox="1783 613 2303 690">Diagnóstico geral</th> <th data-bbox="2303 613 2786 690">Não conformidades</th> </tr> </table>	Diagnóstico geral	Não conformidades						
Diagnóstico geral	Não conformidades										
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="219 831 694 1188">  <p data-bbox="219 1199 296 1230">Fig. 1</p> </div> <div data-bbox="742 831 1213 1188">  <p data-bbox="742 1199 819 1230">Fig. 2</p> </div> <div data-bbox="1258 831 1730 1188">  <p data-bbox="1258 1199 1335 1230">Fig. 3</p> </div> </div>			<table border="1"> <tr> <td colspan="2" data-bbox="1783 690 2786 747">Espaço exterior público</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1783 747 2303 842">Passadeira – Não existe passadeira no espaço envolvente ao edifício.</td> <td data-bbox="2303 747 2786 842"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1783 842 2303 957">Estacionamento – Não existe lugar de estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida.</td> <td data-bbox="2303 842 2786 957">Ausência da baía lateral de 1,00m e da sinalização horizontal. (fig. 3)</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="1783 957 2786 1052">Passeio – O passeio que envolve o edifício cumpre o DL 163/2006 quanto ao tipo de piso, revestimento e quanto à sua largura. (fig. 2)</td> </tr> </table>	Espaço exterior público		Passadeira – Não existe passadeira no espaço envolvente ao edifício.		Estacionamento – Não existe lugar de estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida.	Ausência da baía lateral de 1,00m e da sinalização horizontal. (fig. 3)	Passeio – O passeio que envolve o edifício cumpre o DL 163/2006 quanto ao tipo de piso, revestimento e quanto à sua largura. (fig. 2)	
Espaço exterior público											
Passadeira – Não existe passadeira no espaço envolvente ao edifício.											
Estacionamento – Não existe lugar de estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida.	Ausência da baía lateral de 1,00m e da sinalização horizontal. (fig. 3)										
Passeio – O passeio que envolve o edifício cumpre o DL 163/2006 quanto ao tipo de piso, revestimento e quanto à sua largura. (fig. 2)											
			<table border="1"> <tr> <td colspan="2" data-bbox="1783 1341 2786 1398">Espaço exterior privado</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="1783 1398 2786 1869">(Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</td> </tr> </table>	Espaço exterior privado		(Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)					
Espaço exterior privado											
(Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)											

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
 <p>Fig. 1</p>  <p>Fig. 2</p>  <p>Fig. 3</p>	<p>Acesso ao edifício</p> <p>Porta – A porta de acesso principal ao edifício cumpre o disposto no DL 163/2006.</p> <p>Soleira – A soleira da porta de entrada não cumpre o disposto no DL 163/2006 quanto à sua altura.</p>	<p>A forma do puxador dificulta o manuseamento para pessoas com mobilidade reduzida. (fig. 3)</p> <p>A soleira da porta de entrada tem 0,04m de altura. (fig. 1)</p>
 <p>Fig. 1</p>  <p>Fig. 2</p>	<p>Distribuição no edifício</p> <p>Átrio – O átrio cumpre o especificado no DL 163/2006 quanto às suas dimensões e respetivas zonas de manobra. (fig. 1)</p> <p>Escada – A escada que dá acesso à Junta de Freguesia cumpre o disposto no DL 163/2006 quanto à sua largura, posição de corrimãos e dimensionamento dos degraus. (fig. 2)</p>	<p>Não existe nenhum meio complementar de acesso facilitado para pessoas com mobilidade reduzida. (fig. 1)</p>

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
 <p>Fig. 1</p>  <p>Fig. 2</p>  <p>Fig. 3</p>  <p>Fig. 4</p>  <p>Fig. 5</p>  <p>Fig. 6</p>	<p>Acesso a dependências</p> <p>Porta – As portas que dão acesso às dependências não cumprem o disposto DL 163/2006 quanto à sua largura.</p>	<p>As portas apresentam uma largura útil que varia entre os 0,55m e os 0,74m. Os puxadores possuem uma forma que não permite um fácil manuseamento. (fig.6)</p>
 <p>Fig. 1</p>  <p>Fig. 2</p>  <p>Fig. 3</p>  <p>Fig. 4</p>	<p>Dependências</p> <p>Balcões de atendimento – Os balcões e mesas possuem zonas livres de aproximação e zonas rebaixadas para facilitar a utilização por pessoas com mobilidade reduzida. (fig. 2, 3 e 4)</p> <p>Instalação Sanitária – Não existe Instalação sanitária dirigida a pessoas com mobilidade reduzida.</p> <p>Organização do mobiliário – O mobiliário existente nas dependências não dificulta a circulação e possibilita espaços de manobra para pessoas com mobilidade reduzida. (fig. 2, 3 e 4)</p>	<p>A instalação sanitária existente (1.35m x 1,70m) não está preparada para pessoas com mobilidade reduzida, nem possui as dimensões mínimas para ser adaptada. (fig. 1)</p>

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Fig. 1</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Fig. 2</p> </div> </div>	<p>Sinalética e Informação</p> <p>Sinalética de dependências – A sinalética, apesar de escassa, cumpre a legislação quanto ao dimensionamento dos caracteres, símbolos, cores e materiais utilizados. (fig. 1 e 2)</p>	
	<p>Comandos e Controlos</p> <p>(Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	
	<p>Instalação de Equipamentos de Auto-Atendimento</p> <p>(Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	

5.3.10			
Identificação	IGREJA DE ALMAGREIRA		
REGISTO FOTOGRÁFICO			<p>Diagnóstico geral</p> <p>Não conformidades</p>
 <p>Fig. 1</p>  <p>Fig. 2</p>  <p>Fig. 3</p>			<p>Espaço exterior público</p> <p>Passadeira – Não existe passadeira na envolvente do edifício.</p> <p>Estacionamento – Não existe zona de estacionamento nas proximidades do edifício.</p> <p>Passeio – Os passeios que envolvem o edifício cumprem o DL 163/2006 quanto ao tipo de piso, revestimento e quanto à sua largura. (fig. 1)</p>
			<p>Espaço exterior privado</p> <p>(Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
 <p>Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4</p>	<p>Acesso ao edifício</p> <p>Porta – As portas que dão acesso ao interior da igreja cumprem a legislação quanto à sua largura. (fig. 1, 2 e 3)</p>	<p>Os puxadores, estilo maçaneta, não possibilitam um fácil manuseamento para pessoas com mobilidade reduzida. (fig. 4)</p>
 <p>Fig. 1</p>	<p>Distribuição no edifício</p> <p>Corredor – Os corredores cumprem o especificado no DL 163/2006 quanto à sua largura. (fig. 1)</p>	

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
	<p>Acesso a dependências (Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	
	<p>Dependências (Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
	<p>Sinalética e Informação (Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	
	<p>Comandos e Controlos (Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	
	<p>Instalação de Equipamentos de Auto-Atendimento (Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	

5.3.11

Identificação EB1 e PRÉ-PRIMÁRIA DE ALMAGREIRA



REGISTO FOTOGRÁFICO



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6

Diagnóstico geral

Não conformidades

Espaço exterior público

Passadeira – A passadeira mais próxima da entrada principal cumpre o disposto no DL 163/2006. No entanto apresenta algumas falhas.

Estacionamento – Não existe estacionamento nas proximidades do edifício.

Passeio – Alguns dos passeios que envolvem o edifício não cumprem o DL 163/2006.

A pintura da passadeira não é contrastante e está desgastada, o que dificulta a sua identificação. (fig.2)

Algumas zonas do passeio junto ao edifício têm largura inferior ao disposto no DL 163/2006. (fig.3)

Espaço exterior privado

Portão – O portão cumpre a legislação quanto à sua largura. Abre automaticamente. (fig. 1)

Escada/Degrau – A escada não cumpre o disposto no DL 163/2006.

Passeio – As zonas de circulação privadas não cumprem o disposto no DL 163/2006.


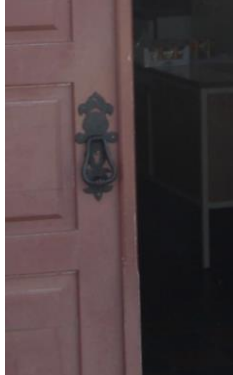


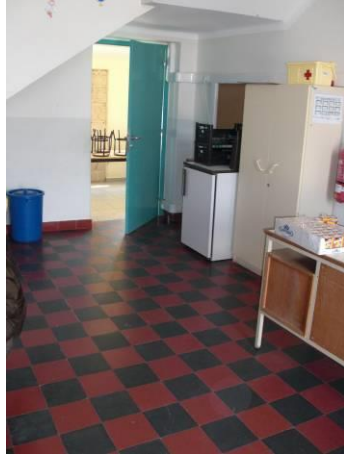

Parque infantil – O parque apresenta piso confortável e regular. (fig.5)

Recreio – O espaço do recreio não cumpre o disposto no DL 163/2006.




Quanto à ausência de corrimãos e à inexistência de meios complementares de acesso facilitado para pessoas com mobilidade reduzida. (fig.4)

Não apresentam largura suficiente e existem degraus sem rebaixos ou rampas. (fig.3 e 6) Inexistência de meios complementares de acesso facilitado entre patamares para pessoas com mobilidade reduzida.


O pavimento é em terra, irregular e descontínuo. (fig. 3)






	<p>Rampa – A rampa que dá acesso ao parque infantil não cumpre o disposto no DL 163/2006.</p>	<p>Não existe corrimão em ambos os lados. (fig. 5)</p>	
REGISTO FOTOGRÁFICO		Diagnóstico geral	Não conformidades
 <p>Fig. 1</p>  <p>Fig. 2</p>  <p>Fig. 3</p>  <p>Fig. 4</p>		<p>Acesso ao edifício</p> <p>Porta – As portas não cumprem a legislação quanto à sua largura e nem todos os puxadores possuem uma forma que permita um fácil manuseamento.</p> <p>Soleira – A soleira da porta de entrada da EB1 está regulamentar, (fig.1) contudo o acesso à Pré-Primária não cumpre o disposto no DL 163/2006 quanto à sua altura.</p>	<p>Não acesso ao edifício da EB1 as portas têm duas folhas, contudo a largura útil quando aberta e o batente ou guarnição do lado oposto é de 0,48m (fig. 1). No acesso à pré-primária as portas têm 0,78m de largura. (fig.3) O puxador não permite um fácil manuseamento. (fig.2)</p> <p>A soleira do acesso à Pré-Primária tem 0,18m de altura e é antecedida por patamar com 0.23m, onde não existe acesso alternativo. (fig.2)</p>
 <p>Fig. 1</p>  <p>Fig. 2</p>		<p>Distribuição no edifício</p> <p>Átrio – O átrio cumpre o especificado no DL 163/2006 quanto às suas dimensões e respetivas zonas de manobra. (fig.1)</p> <p>Escada – A escada cumpre o disposto no DL 163/2006 quanto à sua largura, altura de corrimãos e dimensionamento dos degraus. (fig.2)</p>	<p>Não existe meio complementar de acesso ao piso superior. A escada não tem corrimão num dos lados. (fig.2)</p>

REGISTO FOTOGRÁFICO					Diagnóstico geral	Não conformidades
					<p>Acesso a dependências</p> <p>Porta – As portas que dão acesso ao refeitório (fig.1), à sala de aula, e biblioteca cumprem o disposto no DL 163/2006 com largura útil de 0,85m. As restantes portas não cumprem a legislação quanto à sua largura. Nem todos os puxadores possuem uma forma que permita um fácil manuseamento.</p> <p>Soleira – O acesso ao refeitório apresenta soleira em degraus não regulamentar.</p>	<p>As portas que dão acesso às instalações sanitárias (fig.4), às salas de aula da pré-primária têm largura compreendida entre 0,54m e 0,75m. Alguns puxadores são em forma de maçaneta e não facilitam o manuseamento para pessoas com mobilidade reduzida. (fig. 7 e 8)</p> <p>A soleira em degraus tem 0.07m de altura. (fig.6) Não existe um meio complementar de acesso facilitado a pessoas com mobilidade reduzida.</p>
						
					<p>Dependências</p> <p>Balcões de atendimento – As mesas possuem altura em conformidade com o disposto no DL 163/2006 para facilitar a utilização por pessoas com mobilidade reduzida. (fig.6)</p> <p>Instalação Sanitária – Não existe Instalação sanitária dirigida a pessoas com mobilidade reduzida.</p> <p>Organização do mobiliário – Existem dependências com mobiliário em excesso e que não permitem zonas de manobra para pessoas com mobilidade reduzida.</p>	<p>As instalações sanitárias existentes não têm dimensões suficientes para serem adaptadas. (fig.1 e 2)</p> <p>No refeitório e nas salas de aula não existe espaço suficiente para pessoas com mobilidade reduzida circularem e serem efetuadas manobras. (fig. 3 e 4)</p>
						



REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Fig. 1</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Fig. 2</p> </div> </div>	<p>Sinalética e Informação</p> <p>Sinalética de dependências – A sinalética não cumpre o disposto no DL 163/2006.</p>	<p>A sinalética apresenta falhas ao nível do dimensionamento dos caracteres, símbolos, cores e materiais utilizados. (fig.1 e 2)</p>
<div style="text-align: center;">  <p>Fig. 1</p> </div>	<p>Comandos e Controlos</p> <p>Interrutores – A campainha está de acordo com a legislação quanto à forma, dimensionamento e localização. (fig.1)</p>	
	<p>Instalação de Equipamentos de Auto-Atendimento</p> <p>(Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	

<h1>5.3.12</h1>		
Identificação	EXTENSÃO DE SAÚDE DE ALMAGREIRA	

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> Fig. 1</div> <div style="text-align: center;"> Fig. 2</div> <div style="text-align: center;"> Fig. 3</div> <div style="text-align: center;"> Fig. 4</div> </div>	<p>Diagnóstico geral</p> <p>Espaço exterior público</p> <p>Passadeira – A passadeira mais próxima da entrada principal cumpre o disposto no DL 163/2006. (fig.1)</p> <p>Estacionamento – Existe lugar de estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida devidamente sinalizado e dimensionado. (fig.2 e 3)</p> <p>Passeio – O passeio que envolve o edifício cumpre o DL 163/2006 quanto ao tipo de piso, revestimento e quanto à sua largura. (fig.4)</p>	<p>Não conformidades</p>
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> Fig. 1</div> <div style="text-align: center;"> Fig. 2</div> </div>	<p>Espaço exterior privado</p> <p>Passeio – As zonas de circulação privadas cumprem o disposto no DL 163/2006. (fig.1)</p> <p>Mobiliário Urbano – O mobiliário urbano encontra-se de acordo com os princípios do desenho universal, facilitando uso destes equipamentos por Todos. (fig. 2)</p>	<p>Não conformidades</p>




REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
 <p>Fig. 1</p>  <p>Fig. 2</p>  <p>Fig. 3</p>	<p>Acesso ao edifício</p> <p>Porta – A porta de acesso principal ao edifício não cumpre o disposto no DL 163/2006 quanto à sua largura.</p> <p>Soleira – A soleira da porta de entrada cumpre o disposto no DL 163/2006 quanto à sua altura. (fig.2)</p>	<p>As portas têm duas folhas, contudo a largura útil entre a face da folha da porta quando aberta e o batente ou guarnição do lado oposto é de apenas 0,62m. Exige muita força para a sua abertura e o puxador é em forma de barra vertical fixa. (fig. 3)</p>
 <p>Fig. 1</p>  <p>Fig. 2</p>	<p>Distribuição no edifício</p> <p>Átrio – O átrio cumpre o especificado no DL 163/2006 quanto às suas dimensões e respetivas zonas de manobra. (fig.1)</p> <p>Corredor – Os corredores cumprem o especificado no DL 163/2006 quanto à sua largura. (fig.2)</p>	


REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
 <p>Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4</p>	<p>Acesso a dependências</p> <p>Porta – Todas as portas cumprem o disposto no DL 163/2006. (fig.1, 2 e 3) Os puxadores são em alavanca o que permite um fácil manuseamento a pessoas com mobilidade reduzida.</p>	<p>Os puxadores das instalações sanitárias são encastrados e não permitem um fácil manuseamento. (fig. 4)</p>
 <p>Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4</p>	<p>Dependências</p> <p>Balcões de atendimento – Os balcões possuem zonas livres de aproximação e zonas rebaixadas para facilitar a utilização por pessoas com mobilidade reduzida. (fig.1)</p> <p>Instalação Sanitária – Existe Instalação sanitária dirigida a pessoas com mobilidade reduzida que cumpre o especificado no DL 163/2006. (fig.3 e 4)</p> <p>Organização do mobiliário – O mobiliário encontra-se organizado e adaptado à sua função, facilitando a circulação de pessoas com mobilidade reduzida. (fig.2)</p>	



REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
 <p>Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3</p>	<p>Sinalética e Informação</p> <p>Sinalética de dependências – A sinalética cumpre a legislação, símbolos, cores e materiais utilizados. (fig.1, 2 e 3)</p>	<p>O dimensionamento dos caracteres é reduzido o que dificulta a sua leitura. (fig.1, 2 e 3)</p>
 <p>Fig. 1</p>	<p>Comandos e Controlos</p> <p>Interrutores – O mecanismo de obtenção de senhas está de acordo com a legislação quanto à forma, dimensionamento e localização. (fig.1)</p>	
	<p>Instalação de Equipamentos de Auto-Atendimento</p> <p>(Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	







<h1>5.3.13</h1>		
Identificação	JUNTA DE FREGUESIA DE CARNIDE	


REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
---------------------	-------------------	-------------------

 <p>Fig. 1</p>  <p>Fig. 2</p>  <p>Fig. 3</p>	<p>Espaço exterior público</p> <p>Passadeira – A passadeira mais próxima da entrada principal não cumpre o disposto no DL 163/2006.</p> <p>Estacionamento – Não existe lugar de estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida.</p> <p>Passeio – O passeio que envolve o edifício não cumpre o DL 163/2006 quanto ao tipo de piso, revestimento e quanto à sua largura.</p>	<p>As passadeiras não possuem rebaixos e a pintura está muito desgastada dificultando a sua visualização. (fig.1)</p> <p>Ausência da baia lateral de 1,00m e da sinalização horizontal. (fig. 2)</p> <p>O passeio que envolve o edifício não é contínuo e em algumas zonas não tem a largura mínima regulamentar. (fig. 3) 7</p>
---	--	--

 <p>Fig. 1</p>	<p>Espaço exterior privado</p> <p>Rampa – A rampa não cumpre o disposto no DL 163/2006.</p>	<p>Ausência de corrimãos em ambos os lados. (fig.1)</p>
---	---	---

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
 <p>Fig. 1 Fig. 2</p>	<p>Acesso ao edifício</p> <p>Porta – A porta de entrada não cumpre o disposto no DL 163/2006 quanto à largura.</p>	<p>A porta de entrada apresenta uma largura útil de 0.81m, os puxadores são tipo maçaneta e não possibilitam um fácil manuseamento para pessoas com mobilidade reduzida. (fig. 2)</p>
 <p>Fig. 1</p>	<p>Distribuição no edifício</p> <p>Átrio – O átrio não cumpre o especificado no DL 163/2006 quanto às suas dimensões e respetivas zonas de manobra.</p> <p>Corredor – Os corredores não cumprem o especificado no DL 163/2006 quanto à sua largura.</p>	<p>A largura útil do átrio não possibilita inscrever uma zona de manobra para rotação de 360°. (fig.1)</p> <p>O corredor tem largura útil inferior a 1,20m. (fig.1)</p>

EGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Fig. 1</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Fig. 2</p> </div> </div>	<p>Acesso a dependências</p> <p>Porta – As portas não cumprem o disposto no DL 163/2006 quanto à sua largura. Nem todos os puxadores possuem uma forma que permita um fácil manuseamento.</p>	<p>As portas apresentam uma largura útil de 0,66m. (fig.1) Os puxadores são em forma de maçaneta. (fig. 2)</p>
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Fig. 1</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Fig. 2</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Fig. 3</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Fig. 4</p> </div> </div>	<p>Dependências</p> <p>Balcões de atendimento – Os balcões não possuem zonas livres de aproximação e zonas rebaixadas para facilitar a utilização por pessoas com mobilidade reduzida. As mesas têm altura regulamentar. (fig. 4)</p> <p>Instalação Sanitária – Não existe Instalação sanitária dirigida a pessoas com mobilidade reduzida.</p> <p>Organização do mobiliário – Existem dependências com mobiliário em excesso e que não permitem zonas de manobra para pessoas com mobilidade reduzida.</p>	<p>O balcão de atendimento tem 1,13m de altura. (fig. 1)</p> <p>Não possui dimensão suficiente para ser adaptada (1,15m x 1,96m). (fig. 2)</p> <p>Organização do mobiliário dificulta a circulação. (fig. 3 e 4)</p>

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
 <p>Fig. 1</p>	<p>Sinalética e Informação</p> <p>Sinalética de dependências – A sinalética é quase inexistente e não cumpre o disposto no DL 163/2006.</p>	<p>A pouca sinalética existente não está em conformidade quanto ao dimensionamento dos caracteres, símbolos, cores e materiais utilizados. (fig. 1)</p>
	<p>Comandos e Controlos</p> <p>(Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	
	<p>Instalação de Equipamentos de Auto-Atendimento</p> <p>(Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	

5.3.14

Identificação CENTRO ESCOLAR DE CARNIDE



REGISTO FOTOGRÁFICO



Fig. 1

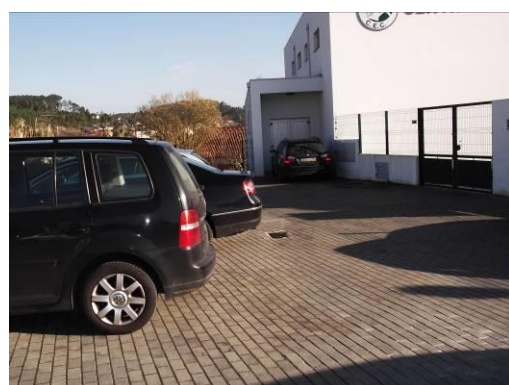


Fig. 2



Fig. 3

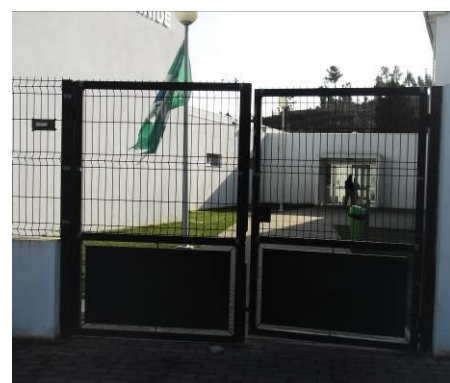


Fig. 1

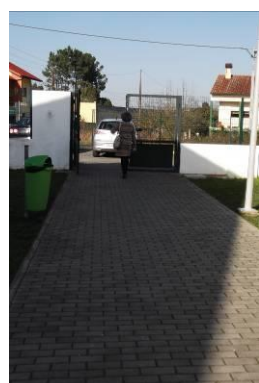


Fig. 2

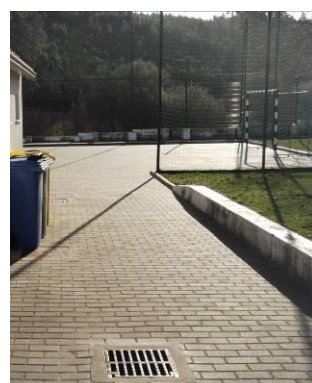


Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5

Diagnóstico geral

Não conformidades

Espaço exterior público

Passadeira – A passadeira mais próxima da entrada principal cumpre o disposto no DL 163/2006. (fig. 1)

Estacionamento – Não existe lugar de estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida.

Passeio – O passeio que envolve o edifício cumprem o DL 163/2006 quanto ao tipo de piso, revestimento e quanto à sua largura. (fig. 3)

Ausência da baia lateral de 1,00m e da sinalização horizontal e vertical. (fig. 2)

Espaço exterior privado

Portão – O portão de entrada cumpre o disposto no DL 163/2006. (fig.1)

Escada/Degrau – A escada de acesso ao parque infantil não cumpre o disposto no DL 163/2006.


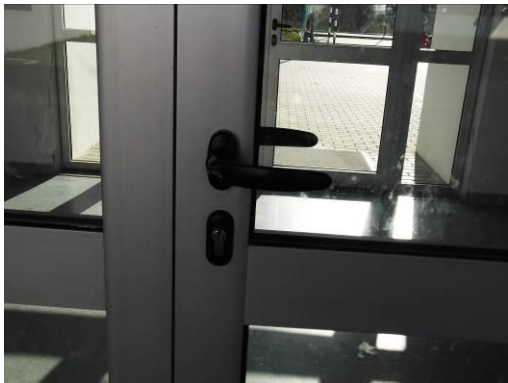





Passeio – Os percursos privados são regulares e permitem uma circulação confortável e contínua. (fig.1)

Recreio – O espaço do recreio encontra-se em conformidade com o DL 163/2006, quanto ao seu tipo de piso e ausência de obstáculos ou barreiras. (fig. 4 e 5)



Parque infantil – O parque apresenta piso confortável e regular. (fig. 4)

O portão não possui puxador. (fig.1)

As escadas não possuem corrimãos, e não existe meio complementar de acesso para pessoas com mobilidade reduzida. (fig.4)

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
 <p>Fig. 1</p>  <p>Fig. 2</p>	<p>Acesso ao edifício</p> <p>Porta – A porta de acesso principal ao edifício não cumpre a legislação quanto à sua largura. O puxador é em forma de alavanca o que permite um fácil manuseamento. (fig.2)</p> <p>Soleira – A soleira da porta de entrada cumpre o disposto no DL 163/2006 quanto à sua altura. (fig.1)</p>	<p>As portas têm duas folhas, contudo a largura útil quando aberta e o batente ou guarnição do lado oposto é de 0,79m. (fig.1)</p>
 <p>Fig. 1</p>  <p>Fig. 2</p>  <p>Fig. 3</p>  <p>Fig. 4</p>  <p>Fig. 5</p>	<p>Distribuição no edifício</p> <p>Átrio – O átrio cumpre o especificado no DL 163/2006 quanto às suas dimensões e respetivas zonas de manobra. (fig.1)</p> <p>Corredor – Os corredores cumprem o especificado no DL 163/2006 quanto à sua largura. (fig.2)</p> <p>Escada – A escada não cumpre o disposto no DL 163/2006 quanto à sua largura, altura de corrimãos e dimensionamento dos degraus.</p>	<p>A escada que dá acesso ao piso 1 tem degraus com 0,20m de espelho, corrimão a 0,97m de altura, e largura de 0.96m. (fig.3, 4 e 5) Não existe meio alternativo de acesso ao piso superior.</p>

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
 <p>Fig. 1</p>  <p>Fig. 2</p>  <p>Fig. 3</p>  <p>Fig. 4</p>  <p>Fig. 5</p>  <p>Fig. 6</p>	<p>Acesso a dependências</p> <p>Porta – Nem todas as portas cumprem a legislação quanto à sua largura. As portas que dão acesso ao Ginásio (0,80m), Polivalente (0,85m), sala de Jardim de Infância (0,85m) e Biblioteca (0,77) possuem largura útil de acordo com o DL 163/2006.</p> <p>Soleira – Nem todas as soleiras cumprem a legislação na altura.</p>	<p>Algumas portas têm duas folhas, contudo a largura útil quando aberta e o batente ou guarnição do lado oposto é inferior a 0,77m. (fig.3 e 4)</p> <p>Alguns puxadores não possuem uma forma que permita um fácil manuseamento. (fig.6)</p> <p>Porta que dá acesso ao recreio tem soleira de 0,17m. (fig. 4)</p> <p>Não existe um meio complementar de acesso facilitado a pessoas com mobilidade reduzida.</p>
 <p>Fig. 1</p>  <p>Fig. 2</p>  <p>Fig. 3</p>  <p>Fig. 4</p>  <p>Fig. 5</p>	<p>Dependências</p> <p>Balcões de atendimento – Os balcões e mesas possuem zonas livres de aproximação e zonas rebaixadas para facilitar a utilização por pessoas com mobilidade reduzida. (fig.1, 2, 3 e 5)</p> <p>Instalação Sanitária – Existe Instalação sanitária dirigida a pessoas com mobilidade reduzida, mas não se encontra em conformidade com o disposto no DL 163/2006.</p> <p>Organização do mobiliário – Existem dependências com mobiliário em excesso e que não permitem zonas de manobra para pessoas com mobilidade reduzida.</p>	<p>A instalação sanitária está ocupada para arrumos e não está totalmente equipada. (fig.4)</p> <p>Na biblioteca o espaço de circulação é atrofiada, e não existem zonas de manobra para pessoas com mobilidade reduzida. (fig.5)</p>

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
 <p>Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3</p>	<p>Sinalética e Informação</p> <p>Sinalética de dependências – A sinalética cumpre o disposto no DL 163/2006. (fig. 1, 2 e 3)</p>	
 <p>Fig. 1</p>	<p>Comandos e Controlos</p> <p>Interrutores – A campainha está de acordo com o disposto no DL 163/2006 quanto à sua localização. (fig.1)</p>	
	<p>Instalação de Equipamentos de Auto-Atendimento</p> <p>(Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	

5.3.15

Identificação **IGREJA DE CARNIDE**



REGISTO FOTOGRÁFICO

Diagnóstico geral

Não conformidades



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

Espaço exterior público

Passadeira – A passadeira mais próxima da entrada principal cumpre o disposto no DL 163/2006. (fig.1)

Estacionamento – Não existe lugar de estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida.

Passeio – O passeio que envolve o edifício não cumpre o disposto no DL 163/2006.

Ausência da baia lateral de 1,00m e da sinalização horizontal e vertical. (fig.2)

Os passeios não são contínuos e apresentam-se degradados e irregulares. (fig.1, 2 e 3)



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

Espaço exterior privado

Passeio – Os passeios do espaço privado do edifício, são regulares e contínuos. Possibilitam o acesso sem degraus às diferentes zonas do edifício. (fig.2)

Escada/Degrau – As escadas não cumprem o disposto no DL 163/2006.

Rampa – As rampas não cumprem o disposto no DL 163/2006.

Não possui corrimãos. (fig. 3 e 4)





As rampas não têm corrimãos em ambos os lados. (fig. 1 e 4)






REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
 <p>Fig. 1</p>  <p>Fig. 2</p>  <p>Fig. 3</p>	<p>Acesso ao edifício</p> <p>Porta – A porta de acesso principal ao edifício cumpre o disposto no DL 163/2006 quanto à sua largura.</p> <p>Soleira – A soleira da porta de entrada cumpre o disposto no DL 163/2006 quanto à sua altura. (fig.3)</p>	<p>Os puxadores são em barra oblíqua fixa e não possibilitam um fácil manuseamento a pessoas com mobilidade reduzida. (fig. 2)</p>
 <p>Fig. 1</p>  <p>Fig. 2</p>  <p>Fig. 3</p>  <p>Fig. 4</p>	<p>Distribuição no edifício</p> <p>Átrio – O átrio cumpre o especificado no DL 163/2006 quanto às suas dimensões e respetivas zonas de manobra. (fig. 2)</p> <p>Corredor – Os corredores cumprem o especificado no DL 163/2006 quanto à sua largura. (fig. 1 e 3)</p> <p>Escada – A escada que dá acesso ao altar não cumpre o disposto no DL 163/2006.</p>	<p>A escada não possui corrimãos. (fig. 4)</p>

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
 <p>Fig. 1</p>  <p>Fig. 2</p>  <p>Fig. 3</p>  <p>Fig. 4</p>  <p>Fig. 5</p>	<p>Acesso a dependências</p> <p>Porta – Nem todas as portas cumprem a legislação quanto à sua largura e nem todos os puxadores possuem uma forma que permita um fácil manuseamento. A porta de acesso às instalações sanitárias cumpre o disposto no DL 16/2006. (fig.3)</p> <p>Escada/degrau – A escada não cumpre o disposto no DL 163/2006.</p>	<p>A porta que dá acesso ao cartório paroquial tem duas folhas, contudo a largura útil quando aberta e o batente ou guarnição do lado oposto é de 0,69m. (fig.1) O puxador é em forma de maçaneta e não permite um fácil manuseamento. (fig. 5)</p> <p>O acesso ao altar é efetuado unicamente por escada, onde não existem corrimãos. (fig. 4)</p>
 <p>Fig. 1</p>  <p>Fig. 2</p>	<p>Dependências</p> <p>Instalação Sanitária – Existe Instalação sanitária dirigida a pessoas com mobilidade reduzida. (fig. 1)</p> <p>Organização do mobiliário – O mobiliário encontra-se organizado e adaptado à sua função, facilitando a circulação de pessoas com mobilidade reduzida. (fig. 2)</p>	<p>Não foi possível avaliar as instalações sanitárias pois estavam fechadas. (fig. 1)</p>



REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
	Sinalética e Informação	
	(Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)	
	Comandos e Controlos	
	(Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)	
	Instalação de Equipamentos de Auto-Atendimento	
	(Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)	

5.3.16		
Identificação	EXTENSÃO DE SAÚDE DE CARNIDE	

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Fig. 1</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Fig. 2</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Fig. 3</p> </div> </div>	<p>Espaço exterior público</p> <p>Passadeira – A passadeira mais próxima da entrada principal não cumpre o disposto no DL 163/2006.</p> <p>Estacionamento – Não existe lugar de estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida.</p> <p>Passeio – O passeio que envolve o edifício não cumpre o DL 163/2006 quanto ao tipo de piso, revestimento e quanto à sua largura.</p>	<p>A passadeira não possui rebaixos e a pintura está muito desgastada dificultando a sua visualização. (fig.1)</p> <p>Ausência da baia lateral de 1,00m e da sinalização horizontal e vertical. (fig. 2)</p> <p>O passeio que envolve o edifício não é contínuo e em algumas zonas não tem a largura mínima acessível. (fig. 3)</p>
<div style="text-align: center;">  <p>Fig. 1</p> </div>	<p>Espaço exterior privado</p> <p>Rampa – A rampa não cumpre o disposto no DL 163/2006.</p>	<p>Ausência de corrimãos em ambos os lados. (fig.1)</p>

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
 <p>Fig. 1</p>  <p>Fig. 2</p>  <p>Fig. 3</p>	<p>Acesso ao edifício</p> <p>Porta – A porta de entrada não cumpre o disposto no DL 163/2006 quanto à largura.</p> <p>Soleira – A soleira da porta de entrada cumpre o disposto no DL 163/2006 quanto à sua altura. (fig. 2)</p>	<p>A porta de entrada apresenta uma largura útil de 0,75m, os puxadores são tipo maçaneta e não possibilitam um fácil manuseamento para pessoas com mobilidade reduzida. (fig. 1 e 2)</p>
 <p>Fig. 1</p>  <p>Fig. 2</p>	<p>Distribuição no edifício</p> <p>Átrio – O átrio cumpre o especificado no DL 163/2006 quanto às suas dimensões e respetivas zonas de manobra. (fig. 1)</p> <p>Corredor – Os corredores cumprem o especificado no DL 163/2006 quanto à sua largura. (fig. 2)</p>	

REGISTO FOTOGRÁFICO			Diagnóstico geral	Não conformidades			
 <p>Fig. 1</p>	 <p>Fig. 2</p>	 <p>Fig. 3</p>	 <p>Fig. 4</p>	 <p>Fig. 5</p>	<p>Acesso a dependências</p> <p>Porta – As portas não cumprem o disposto no DL 163/2006 quanto à sua largura. Os puxadores não permitem um fácil manuseamento.</p>	<p>A porta que dá acesso ao corredor tem duas folhas, contudo a largura útil quando aberta e o batente ou guarnição do lado oposto é de 0,64m. (fig. 1)</p> <p>A porta da enfermaria e da instalação sanitária têm 0,66m de largura. (fig. 2 e 3)</p> <p>A porta que dá acesso à sala de tratamentos tem 0,75m de largura. (fig. 4)</p> <p>Os puxadores são em forma de maçaneta e não permitem um fácil manuseamento. (fig. 5)</p>	
 <p>Fig. 1</p>	 <p>Fig. 2</p>	 <p>Fig. 3</p>	 <p>Fig. 4</p>	 <p>Fig. 5</p>	 <p>Fig. 6</p>	<p>Dependências</p> <p>Balcões de atendimento – Os balcões não possuem zonas livres de aproximação e zonas rebaixadas para facilitar a utilização por pessoas com mobilidade reduzida.</p> <p>Instalação Sanitária – Não existe instalação sanitária dirigida a pessoas com mobilidade reduzida.</p> <p>Organização do mobiliário – Existem dependências com mobiliário em excesso e que não permitem zonas de manobra para pessoas com mobilidade reduzida.</p>	<p>O balcão de atendimento tem 1,11m de altura. (fig. 1)</p> <p>As instalações sanitárias não têm dimensão para serem adaptadas. (fig. 3 e 6)</p> <p>Algum mobiliário impede a abertura das portas na totalidade. (fig. 1 e 4)</p>

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Fig. 1</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Fig. 2</p> </div> </div>	<p>Sinalética e Informação</p> <p>Sinalética de dependências – A sinalética existente cumpre o disposto no DL 163/2006. (fig. 1 e 2)</p>	
	<p>Comandos e Controlos</p> <p>(Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	
	<p>Instalação de Equipamentos de Auto-Atendimento</p> <p>(Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	

5.3.17

Identificação JUNTA DE FREGUESIA DE CARRIÇO



REGISTO FOTOGRÁFICO



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 1



Fig. 2

Diagnóstico geral

Não conformidades

Espaço exterior público

Passadeira – Não existe passadeira nas proximidades do edifício.

Estacionamento – Não existe lugar de estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida.

Passeio – Os passeios que envolvem o edifício cumprem o DL 163/2006 quanto ao tipo de piso, revestimento e quanto à sua largura. (fig. 1 e 2)

Ausência da baía lateral de 1,00m e da sinalização horizontal e vertical. (fig. 2)





Espaço exterior privado











Escada/Degrau – A escada não cumpre o disposto no DL 163/2006.



Rampa – A rampa não cumpre o disposto no DL 163/2006

Não existem corrimão nas escadas. (fig. 1)

A rampa não dispõe de corrimãos, assim como faixas antiderrapantes. (fig. 2)

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
 <p>Fig. 1</p>  <p>Fig. 2</p>	<p>Acesso ao edifício</p> <p>Porta – A porta de acesso principal ao edifício não cumpre a legislação quanto à sua largura.</p> <p>Soleira – A soleira da porta de entrada cumpre o disposto no DL 163/2006 quanto à sua altura. (fig. 1)</p>	<p>A porta tem duas folhas, contudo a largura útil quando aberta e o batente ou guarnição do lado oposto é de 0,69m. (fig. 1) Os puxadores possuem uma forma que não permite um fácil manuseamento. (fig. 2)</p>
 <p>Fig. 1</p>  <p>Fig. 2</p>	<p>Distribuição no edifício</p> <p>Átrio – O átrio cumpre o especificado no DL 163/2006 quanto às suas dimensões e respetivas zonas de manobra. (fig. 1)</p> <p>Corredor – Os corredores cumprem o especificado no DL 163/2006 quanto à sua largura. (fig. 2)</p>	

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
 <p>Fig.1</p>  <p>Fig. 2</p>  <p>Fig. 3</p>  <p>Fig. 4</p>	<p>Acesso a dependências</p> <p>Porta – Nem todas as portas cumprem a o disposto no DL 163/2006 quanto à sua largura. O acesso ao salão tem porta com largura regulamentar. (fig. 3)</p>	<p>As portas que dão acesso às dependências têm largura útil de 0,74m. (fig. 1 e 2) Os puxadores são do tipo maçaneta e não possuem uma forma que permita um fácil manuseamento. (fig. 4)</p>
 <p>Fig. 1</p>  <p>Fig. 2</p>  <p>Fig. 3</p>  <p>Fig. 4</p>  <p>Fig. 5</p>  <p>Fig. 6</p>	<p>Dependências</p> <p>Balcões de atendimento – Os balcões não possuem zonas livres de aproximação e zonas rebaixadas para facilitar a utilização por pessoas com mobilidade reduzida. As mesas dos gabinetes e acesso aos computadores têm medidas regulamentares. (fig. 2,3,4 e 5)</p> <p>Instalação Sanitária – Não existe Instalação sanitária dirigida a pessoas com mobilidade reduzida.</p> <p>Organização do mobiliário – O mobiliário encontra-se organizado, facilitando a circulação de pessoas com mobilidade reduzida. (fig. 2, 3 e 4)</p>	<p>O balcão tem 1,02m de altura. (fig. 1)</p> <p>Não existe área suficiente para ser adaptada (1,58m x 1,61m). (fig. 6)</p>

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Fig. 1</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Fig. 2</p> </div> </div>	<p>Sinalética e Informação</p> <p>Sinalética de dependências – A sinalética não cumpre o disposto no DL 163/2006.</p>	<p>A sinalética apresenta símbolos e cores que não garantem um bom entendimento. (fig. 1 e 2)</p>
	<p>Comandos e Controlos</p> <p>(Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	
	<p>Instalação de Equipamentos de Auto-Atendimento</p> <p>(Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	

5.3.18

Identificação **IGREJA DE CARRIÇO**



REGISTO FOTOGRÁFICO



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

Diagnóstico geral

Não conformidades

Espaço exterior público

Passadeira – Não existe passadeira nas proximidades do edifício.

Estacionamento – Não existe lugar de estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida.

Passeio – O passeio que envolve o edifício cumpre o DL 163/2006 quanto ao tipo de piso, revestimento e quanto à sua largura. (fig. 2)

Mobiliário Urbano – O mobiliário urbano se encontra-se de acordo com os princípios do desenho universal, acessível a todos. (fig. 2)

Ausência da baía lateral de 1,00m e da sinalização horizontal. (fig. 1)







Espaço exterior privado

Escada/Degrau – A escada cumpre o disposto no DL 163/2006 quanto à sua largura, e dimensionamento dos degraus. (fig. 2)


Rampa – A rampa que dá acesso às salas de catequese cumpre o disposto no DL 163/2006 quanto à sua largura e inclinação. (fig. 3)

Passeio – O passeio que envolve o edifício é regular, confortável e contínuo. (fig. 1)

A rampa não possui corrimão em ambos os lados. (fig. 3)








REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
 <p>Fig. 1</p>  <p>Fig. 2</p>	<p>Acesso ao edifício</p> <p>Porta – A porta de acesso principal não cumpre o disposto no DL 163/2006 quanto à sua largura.</p> <p>Soleira – A soleira/patamar da porta de entrada não cumpre o disposto no DL 163/2006 quanto à sua altura. Contudo existe uma pequena zona rampeada que permite o acesso a pessoas com mobilidade reduzida. (fig. 2)</p>	<p>A porta tem três folhas contudo a largura útil quando aberta e o batente ou guarnição do lado oposto é de 0,63m. (fig. 1)</p>
 <p>Fig.1</p>  <p>Fig. 2</p>  <p>Fig. 3</p>  <p>Fig. 4</p>	<p>Distribuição no edifício</p> <p>Átrio – O átrio cumpre o especificado no DL 163/2006 quanto às suas dimensões e respetivas zonas de manobra. (fig. 1)</p> <p>Corredor – Os corredores cumprem o especificado no DL 163/2006 quanto à sua largura. (fig. 2)</p> <p>Escada – A escada que dá acesso ao altar não cumpre o disposto no DL 163/2006.</p>	<p>Não existem corrimãos, ou meios auxiliares de acesso ao altar. (fig. 4)</p>













REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
 <p>Fig. 1</p>  <p>Fig. 2</p>  <p>Fig. 3</p>  <p>Fig. 4</p>  <p>Fig. 5</p>  <p>Fig. 6</p>	<p>Acesso a dependências</p> <p>Porta – Nem todas as portas cumprem a legislação quanto à sua largura e nem todos os puxadores possuem uma forma que permita um fácil manuseamento. A porta do Salão (fig. 2), e a porta das instalações sanitárias para pessoas com mobilidade reduzida (fig. 4) têm largura útil conforme o disposto no DL 163/2006.</p>	<p>As restantes portas tem larguras que variam entre os 0,72m e os 0,75m. Os puxadores da instalação sanitária para pessoas com mobilidade reduzida não possuem uma forma que dificulta o seu manuseamento. (fig. 6)</p>
 <p>Fig. 1</p>  <p>Fig. 2</p>  <p>Fig. 3</p>  <p>Fig. 4</p>	<p>Dependências</p> <p>Instalação Sanitária – Existe Instalação sanitária dirigida a pessoas com mobilidade reduzida, contudo não está totalmente equipada.</p> <p>Organização do mobiliário – Existem dependências com mobiliário em excesso e que não permitem zonas de manobra para pessoas com mobilidade reduzida.</p>	<p>Detetou-se a falta de botoneira de alarme, de lavatório rebatível e espelho. (fig. 2 e 4)</p> <p>Percursos e zonas de manobra ocupadas por mobiliário. (fig. 1 e 3)</p>

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
 <p>Fig. 1</p> <p>Fig. 2</p>	<p>Sinalética e Informação</p> <p>Sinalética de dependências – A sinalética não cumpre o disposto no DL 163/2006. (fig. 1 e 2)</p>	
	<p>Comandos e Controlos</p> <p>(Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	
	<p>Instalação de Equipamentos de Auto-Atendimento</p> <p>(Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	

5.3.19		
Identificação	ESCOLA BÁSICA Nº1 DE CARRIÇO	

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
 <p style="text-align: center;">Fig. 1</p>  <p style="text-align: center;">Fig. 2</p>	<p>Espaço exterior público</p> <p>Passadeira – Não existe passadeira nas proximidades do edifício.</p> <p>Estacionamento – Não existe estacionamento nas proximidades do edifício. (fig. 1 e 2)</p> <p>Passeio – Não existe passeio na zona envolvente da escola.</p>	
 <p style="text-align: center;">Fig. 1</p>  <p style="text-align: center;">Fig. 2</p>  <p style="text-align: center;">Fig. 3</p>  <p style="text-align: center;">Fig. 4</p>  <p style="text-align: center;">Fig. 5</p>  <p style="text-align: center;">Fig. 6</p>  <p style="text-align: center;">Fig. 7</p>	<p>Espaço exterior privado</p> <p>Portão – O portão não cumpre o disposto no DL 163/2006.</p> <p>Escada/Degrau – As escadas que existem no espaço exterior privado não cumpre o disposto no DL 163/2006.</p> <p>Rampa – As rampas de acesso à escola não cumprem o disposto no DL 163/2006.</p> <p>Passeio – As zonas de circulação exteriores não cumprem o disposto no DL 163/2006.</p>	<p>O portão tem apenas 0,81m de altura. A soleira/degrau tem 0,18m de altura e não existe acesso alternativo, ou meios complementares de acesso ao interior da escola. (fig. 1)</p> <p>Não existe corrimão, o cobertor dos degraus tem 0,26m de comprimento. Não existe acesso alternativo, ou meios complementares de acesso ao interior da escola. (fig. 2)</p> <p>Os degraus da escada que dá acesso ao campo de jogos tem 0,20m de altura, e não possuem corrimãos. (fig. 6)</p> <p>O pavimento é irregular, está degradado. Não existem corrimão nem patamar de descanso. (fig. 3).</p> <p>A rampa que dá acesso ao recreio não tem corrimãos e tem inclinação excessiva.</p> <p>O pavimento está bastante degradado, é irregular e os percursos não são contínuos e confortáveis. (fig. 3, 4 e 7)</p>

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
    <p>Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4</p>	<p>Acesso ao edifício</p> <p>Porta – A porta da entrada principal do edifício não cumpre o disposto no DL 163/2006.</p> <p>Soleira – A soleira da porta de entrada não cumpre o disposto no DL 163/2006 quanto à sua altura.</p>	<p>A porta da entrada principal tem duas folhas, contudo a largura útil quando aberta e o batente ou guarnição do lado oposto é de 0,63m. (fig. 1) A porta de entrada das traseiras tem vão livre de 0.81m, contudo é antecedida por degraus. (fig. 3)</p> <p>Os puxadores possuem uma forma que não permite um fácil manuseamento. (fig. 4)</p> <p>A soleira tem 0,10m de altura e é antecedida por degraus. (fig. 2 e 3)</p>
    <p>Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4</p>	<p>Distribuição no edifício</p> <p>Átrio – O átrio cumpre o especificado no DL 163/2006 quanto às suas dimensões e respetivas zonas de manobra. (fig. 1)</p> <p>Corredor – Nem todos os corredores cumprem o especificado no DL 163/2006 quanto à sua largura.</p> <p>Escada – A escada não cumpre o disposto no DL 163/2006.</p>	<p>Existem corredores com dimensões inferiores a 1,20m e com comprimento superior a 1,50m. (fig. 3)</p> <p>A escada não possui corrimão em ambos os lados e não existe meio alternativo para aceder ao piso superior. (fig. 2 e 4)</p>

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
 <p>Fig. 1</p>  <p>Fig. 2</p>  <p>Fig. 3</p>  <p>Fig. 4</p>  <p>Fig. 5</p>  <p>Fig. 6</p>	<p>Acesso a dependências</p> <p>Porta – Nem todas as portas cumprem o disposto no DL 163/2006. As portas que dão acesso às salas de aula e ao refeitório cumprem o disposto no DL 163/2006 quanto à sua largura. (fig. 1 e 4)</p>	<p>As portas que dão acesso às instalações sanitárias têm 0,56m de largura. (fig. 3) Os puxadores possuem uma forma que não permite um fácil manuseamento. (fig. 5 e 6)</p>
 <p>Fig. 1</p>  <p>Fig. 2</p>  <p>Fig. 3</p>  <p>Fig. 4</p>  <p>Fig. 5</p>  <p>Fig. 6</p>	<p>Dependências</p> <p>Balcões de atendimento – As mesas possuem zonas livres de aproximação e zonas rebaixadas para facilitar a utilização por pessoas com mobilidade reduzida. (fig. 1, 2, 4 e 5)</p> <p>Instalação Sanitária – Não existe Instalação sanitária dirigida a pessoas com mobilidade reduzida.</p> <p>Organização do mobiliário – O mobiliário encontra-se organizado para a sua função, facilitando a circulação de pessoas com mobilidade reduzida. (fig. 1, 2, 4 e 5)</p>	<p>A instalação sanitária existente tem 1,26m x 2,20m e não possui as dimensões mínimas para ser adaptada. (fig. 3 e 6)</p>

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
	<p>Sinalética e Informação (Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	
	<p>Comandos e Controlos (Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	
	<p>Instalação de Equipamentos de Auto-Atendimento (Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	

5.3.20

Identificação **PRÉ-PRIMÁRIA DE CARRIÇO**



REGISTO FOTOGRÁFICO



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

Diagnóstico geral

Não conformidades

Espaço exterior público

Passadeira – Não existe passadeira nas proximidades do edifício.

Estacionamento – Não existe lugar de estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida.

Passeio – O passeio que envolve o edifício cumpre o DL 163/2006 quanto ao tipo de piso, revestimento e quanto à sua largura. (fig. 2)

Ausência da baía lateral de 1,00m e da sinalização horizontal e vertical. (fig. 2)

Espaço exterior privado

Portão – O portão de acesso ao edifício, não cumpre o disposto no DL 163/2006.

Recreio – O espaço do recreio encontra-se em conformidade com o DL 163/2006, quanto ao seu tipo de piso e ausência de obstáculos ou barreiras. (fig. 1 e 2)













Parque infantil – O parque apresenta piso confortável e regular. (fig. 3 e 4)

Passeio – Os passeios do espaço exterior privado que envolvem o edifício não cumprem o DL 163/2006.

O portão é de duas folhas contudo a largura útil quando aberto e o batente ou guarnição do lado oposto é de 0,51m. (fig. 1)
Não possui puxador e a soleira tem 0,03m de altura. (fig. 2)

Os passeios têm 1m de largura. (fig. 4)

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
 <p>Fig. 1</p>  <p>Fig. 2</p>  <p>Fig. 3</p>	<p>Acesso ao edifício</p> <p>Porta – A porta de acesso principal ao edifício cumpre o disposto no DL 163/2006 quanto à sua largura. (fig. 1) Nem todos os puxadores possuem uma forma que permita um fácil manuseamento.</p> <p>Soleira – A soleira da porta de entrada não cumpre o disposto no DL 163/2006 quanto à sua altura.</p>	<p>O puxador é em forma de maçaneta. (fig. 3)</p> <p>A soleira tem 0,14m de altura. (fig. 2)</p>
 <p>Fig. 1</p>  <p>Fig. 2</p>	<p>Distribuição no edifício</p> <p>Átrio – O átrio cumpre o especificado no DL 163/2006 quanto às suas dimensões e respetivas zonas de manobra. (fig. 1)</p> <p>Corredor – Os corredores não cumprem o especificado no DL 163/2006 quanto à sua largura.</p>	<p>O corredor tem 1m de largura numa extensão superior a 1,50m. (fig. 2)</p>

REGISTO FOTOGRÁFICO				Diagnóstico geral	Não conformidades
				<p>Acesso a dependências</p> <p>Porta – Nem todas as portas cumprem o disposto no DL 163/2006 quanto à sua largura. O acesso às salas de aula é efetuado por porta com 0,77m (fig. 2), e o acesso ao refeitório tem 0,80m (fig. 6). Os puxadores são em alavanca e possibilitam um fácil manuseamento. (fig. 5)</p>	<p>As restantes portas que dão acesso às dependências têm larguras que variam entre os 0,64m e os 0,75m. (fig. 3 e 4)</p>
					
				<p>Dependências</p> <p>Balcões de atendimento – As mesas possuem zonas livres de aproximação e zonas rebaixadas para facilitar a utilização por pessoas com mobilidade reduzida. (fig. 4 e 5)</p> <p>Instalação Sanitária – Não existe instalação sanitária dirigida a pessoas com mobilidade reduzida.</p>	<p>As duas divisões juntas possuem dimensão para adaptar. Isoladas não estão devidamente equipadas e não possuem dimensão suficiente para adaptar para pessoas com mobilidade reduzida. (fig. 1 e 2)</p>
					

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
	<p>Sinalética e Informação (Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	
	<p>Comandos e Controlos (Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	
	<p>Instalação de Equipamentos de Auto-Atendimento (Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	

5.3.21

Identificação EXTENSÃO DE SAÚDE DE CARRIÇO



REGISTO FOTOGRÁFICO



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

Diagnóstico geral

Não conformidades

Espaço exterior público

Passadeira – A passadeira mais próxima da entrada principal não cumpre o disposto no DL 163/2006.

Estacionamento – Não existe lugar de estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida.

Passeio – O passeio que envolve o edifício cumpre o DL 163/2006 quanto ao tipo de piso, revestimento e quanto à sua largura. (fig. 3)

A passadeira não é sobrelevada, não possui rebaixos, e a pintura está muito desgastada. (fig. 1)



Ausência da baia lateral de 1,00m e rebaixo no passeio. (fig. 2)

Espaço exterior privado

(Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
 <p>Fig. 1</p>  <p>Fig. 2</p>  <p>Fig. 3</p>  <p>Fig. 4</p>	<p>Acesso ao edifício</p> <p>Porta – A porta de acesso principal ao edifício cumpre a legislação quanto à sua largura. (fig. 1 e 2) Os puxadores não possuem uma forma que permita um fácil manuseamento.</p> <p>Soleira – A soleira da porta de entrada não cumpre o disposto no DL 163/2006 quanto à sua altura.</p>	<p>Puxadores são em forma de barra fixa vertical. (fig. 4)</p> <p>A soleira da entrada principal tem 0,03m de altura. (fig. 3)</p>
 <p>Fig. 1</p>  <p>Fig. 2</p>  <p>Fig. 3</p>	<p>Distribuição no edifício</p> <p>Átrio – O átrio cumpre o especificado no DL 163/2006 quanto às suas dimensões e respetivas zonas de manobra. (fig. 1 e 2)</p> <p>Corredor – Os corredores cumprem o especificado no DL 163/2006 quanto à sua largura. (fig. 3)</p>	

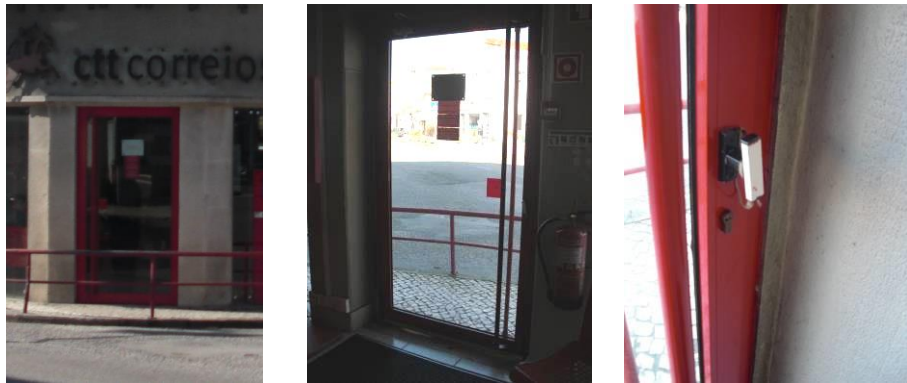

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
 Fig. 1  Fig. 2  Fig. 3  Fig. 4  Fig. 5  Fig. 6	<p>Acesso a dependências</p> <p>Porta – Nem todas as portas cumprem a legislação quanto à sua largura. A porta que dá acesso às instalações sanitárias tem 0,85m. (fig. 3) Os puxadores possuem uma forma que permite um fácil manuseamento. (fig. 3 e 6)</p>	<p>Algumas portas têm duas folhas, contudo a largura útil quando aberta e o batente ou guarnição do lado oposto é de 0,64m (fig. 4) e de 0,54m (fig. 5). As restantes portas têm largura útil de 0,70m.</p>
 Fig. 1  Fig. 2  Fig. 3  Fig. 4  Fig. 5  Fig. 6	<p>Dependências</p> <p>Balcões de atendimento – O balcão de atendimento não tem altura regulamentar. As mesas possuem altura em conformidade com o disposto no DL 163/2006.</p> <p>Instalação Sanitária – Existe Instalação sanitária dirigida a pessoas com mobilidade reduzida, contudo não está totalmente equipada. (fig. 2 e 3)</p> <p>Organização do mobiliário – O mobiliário encontra-se organizado e adaptado à sua função, facilitando a circulação de pessoas com mobilidade reduzida. (fig. 5 e 6)</p>	<p>O balcão tem 1,07m de altura e não possui zona rebaixada para facilitar a utilização por pessoas com mobilidade reduzida. (fig. 1)</p> <p>A instalação sanitária não possui botoneira de alarme, o lavatório não é rebatível e o espelho está a 1,18m de altura. (fig. 3)</p>



REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Fig. 1</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Fig. 2</p> </div> </div>	<p>Sinalética e Informação</p> <p>Sinalética de dependências – A sinalética não cumpre ao disposto no DL 163/2006.</p>	<p>A pouca sinalética existente cumpre alguns requisitos, (fig. 1) no entanto apresenta falhas ao nível sua localização, dimensionamento dos caracteres, símbolos, cores e materiais utilizados. (fig. 2)</p>
	<p>Comandos e Controlos</p> <p>(Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	
	<p>Instalação de Equipamentos de Auto-Atendimento</p> <p>(Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	



5.3.22	
Identificação	CTT DE GUIA






REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
 <p>Fig. 1</p>  <p>Fig. 2</p>  <p>Fig. 3</p>	<p>Espaço exterior público</p> <p>Passadeira – A passadeira mais próxima da entrada principal não cumpre o disposto no DL 163/2006.</p> <p>Estacionamento – Não existe zona de estacionamento junto ao edifício.</p> <p>Passeio – O passeio que envolve o edifício não cumpre o DL 163/2006 quanto ao tipo de piso, revestimento e quanto à sua largura.</p>	<p>A passadeira não possui rebaixos. (fig. 1)</p> <p>O passeio é subdimensionado, apresenta desníveis, e não é contínuo. (fig. 2 e 3)</p>
	<p>Espaço exterior privado (Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	





REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
 <p>Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3</p>	<p>Acesso ao edifício</p> <p>Porta – A porta de acesso principal ao edifício cumpre o disposto no DL 163/2006. (fig. 1)</p> <p>Soleira – A soleira da porta de entrada cumpre o disposto no DL 163/2006 quanto à sua altura. (fig. 2)</p>	<p>Os puxadores não possuem uma forma que permita um fácil manuseamento. (fig. 3)</p>
 <p>Fig. 1</p>	<p>Distribuição no edifício</p> <p>Átrio – O átrio cumpre o especificado no DL 163/2006 quanto às suas dimensões e respetivas zonas de manobra. (fig. 1)</p>	











REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
 <p data-bbox="222 766 296 798">Fig. 1</p>	<p data-bbox="1795 315 2092 346">Acesso a dependências</p> <p data-bbox="1795 352 2270 441">Porta – A porta que dá acesso ao gabinete do chefe da estação não cumpre o disposto no DL 163/2006 quanto à sua largura.</p>	<p data-bbox="2306 352 2715 384">A largura útil da porta é de 0,60m. (fig. 1)</p>
 <p data-bbox="210 1648 281 1680">Fig. 1</p>	<p data-bbox="1795 1108 1973 1140">Dependências</p> <p data-bbox="1795 1146 2270 1270">Balcões de atendimento – Os balcões e mesas possuem zonas livres de aproximação e zonas rebaixadas para facilitar a utilização por pessoas com mobilidade reduzida. (fig. 1)</p> <p data-bbox="1795 1302 2270 1396">Instalação Sanitária – Não existe Instalação sanitária dirigida a pessoas com mobilidade reduzida.</p> <p data-bbox="1795 1428 2270 1554">Organização do mobiliário – O mobiliário encontra-se à sua função, facilitando a circulação de pessoas com mobilidade reduzida. (fig. 1)</p>	

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Fig. 1</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Fig. 2</p> </div> </div>	<p>Sinalética e Informação</p> <p>Sinalética de dependências – A sinalética cumpre a legislação, quanto ao dimensionamento dos caracteres, símbolos, cores e materiais utilizados. (fig. 1 e 2)</p>	
	<p>Comandos e Controlos</p> <p>(Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	
	<p>Instalação de Equipamentos de Auto-Atendimento</p> <p>(Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	

5.3.23		
Identificação	JUNTA DE FREGUESIA DA GUIA	

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Fig. 1</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Fig. 2</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Fig. 3</p> </div> </div>	<p>Espaço exterior público</p> <p>Passadeira – A passadeira mais próxima da entrada principal não cumpre o disposto no DL 163/2006.</p> <p>Estacionamento – Não existe estacionamento reservado para pessoas com mobilidade reduzida. (fig. 2)</p> <p>Passeio – O passeio que envolve o edifício não cumpre o disposto no DL 163/2006.</p>	<p>A passadeira não possui rebaixos em ambos os lados. (fig. 1)</p> <p>Ausência da baia lateral de 1,00m e da sinalização horizontal e vertical. (fig. 2)</p> <p>Os passeios não são contínuos, apresentam desníveis sem rampas e obstáculos à circulação. (fig. 3)</p>
	<p>Espaço exterior privado</p> <p>(Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	












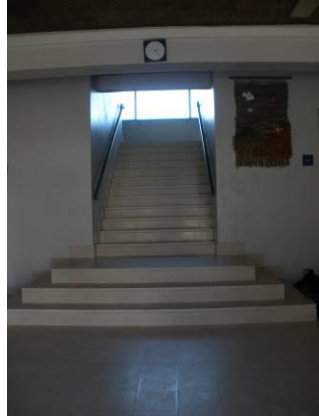



REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
 <p>Fig. 1</p>  <p>Fig. 2</p>  <p>Fig. 3</p>	<p>Acesso ao edifício</p> <p>Porta – A porta de acesso principal ao edifício cumpre o disposto no DL 163/2006. (fig. 1) Os puxadores possuem uma forma que permite um fácil manuseamento. (fig. 2)</p> <p>Soleira – A soleira da porta de entrada não cumpre o disposto no DL 163/2006 quanto à sua altura.</p>	<p>A soleira tem 0,08m de altura. (fig. 3)</p>
 <p>Fig. 1</p>	<p>Distribuição no edifício</p> <p>Átrio – O átrio cumpre o especificado no DL 163/2006 quanto às suas dimensões e respetivas zonas de manobra. (fig. 1)</p> <p>Corredor – Não existem corredores. As zonas destinadas à circulação e acesso às diferentes dependências cumprem o especificado no DL 163/2006 quanto à sua largura. (fig. 1)</p>	

REGISTO FOTOGRÁFICO				Diagnóstico geral	Não conformidades		
				<p>Acesso a dependências</p> <p>Porta – As portas não cumprem o disposto no DL 163/2006 quanto à sua largura. Alguns puxadores não possuem uma forma que permita um fácil manuseamento.</p>	<p>As portas têm 0,65m de largura útil. (fig. 1, 2 e 3)</p> <p>Alguns puxadores são em forma de maçaneta. (fig. 4 e 5)</p>		
							
Fig. 1	Fig. 2	Fig. 3					
Fig. 4	Fig. 5	Fig. 6					
						<p>Dependências</p> <p>Balcões de atendimento – As mesas possuem zonas livres de aproximação e zonas rebaixadas para facilitar a utilização por pessoas com mobilidade reduzida. (fig. 1, 2 e 4)</p> <p>Instalação Sanitária – Não existe Instalação sanitária dirigida a pessoas com mobilidade reduzida. Existe área suficiente para fazer a adaptação.</p> <p>Organização do mobiliário – O mobiliário encontra-se organizado e adaptado à sua função, facilitando a circulação de pessoas com mobilidade reduzida. (fig. 1)</p>	<p>A instalação sanitária existente não está equipada para pessoas com mobilidade reduzida. (fig. 3)</p>
Fig. 1	Fig. 2	Fig. 3	Fig. 4				








REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
	<p>Sinalética e Informação (Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	
	<p>Comandos e Controlos (Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	
	<p>Instalação de Equipamentos de Auto-Atendimento (Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	

5.3.24		
Identificação	ESCOLA SECUNDÁRIA DA GUIA	

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Fig. 1</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Fig. 2</p> </div> </div>	<p>Espaço exterior público</p> <p>Passadeira – Não existe passadeira nas proximidades do edifício.</p> <p>Estacionamento – Não existe estacionamento reservado para pessoas com mobilidade reduzida.</p> <p>Passeio – O passeio que envolve o edifício cumpre o DL 163/2006 quanto ao tipo de piso, revestimento e quanto à sua largura. (fig. 3)</p>	<p>Ausência da baia lateral de 1,00m e da sinalização horizontal e vertical. (fig. 2)</p>
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Fig. 1</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Fig. 2</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Fig. 3</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  <p>Fig. 4</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Fig. 5</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Fig. 6</p> </div> </div>	<p>Espaço exterior privado</p> <p>Portão – O portão de acesso cumpre o disposto no DL 163/2006 quanto à sua largura. (fig. 1)</p> <p>Passeio – As zonas de circulação existentes no espaço exterior privado são regulares e contínuas. (fig. 2 e 3)</p> <p>Degraus - Nos desníveis causados pelo sistema de escoamento de águas não existem rebaixos exceto na ligação ao Pav. Desportivo. (fig. 5)</p>	<p>Inexistência de meios complementares de acesso facilitado para pessoas com mobilidade reduzida ao campo de jogos. (fig. 6)</p>

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
      <p>Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6</p>	<p>Acesso ao edifício</p> <p>Porta – Nem todas as portas cumprem a legislação quanto à sua largura e nem todos os puxadores possuem uma forma que permita um fácil manuseamento. As portas que dão acesso ao "Bloco B" e ao Pavilhão Desportivo cumprem o disposto no DL 163/2006. (fig. 1 e 3)</p> <p>Soleira – A soleira da porta de entrada do "Bloco A" não cumpre o disposto no DL 163/2006 quanto à sua altura.</p>	<p>As portas que dão acesso ao interior do "Bloco A" têm duas folhas, contudo a largura útil quando aberta e o batente ou guarnição do lado oposto é de 0,64m (fig. 4 e 5). Os puxadores do "Bloco A" são do tipo maçaneta que não permite um fácil manuseamento. (fig. 6)</p> <p>A soleira mais baixa do acesso ao "Bloco A" tem 0,06m. (fig. 5)</p>
         <p>Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8 Fig. 9</p>	<p>Distribuição no edifício</p> <p>Átrio – O átrio cumpre o especificado no DL 163/2006 quanto às suas dimensões e respetivas zonas de manobra. (fig. 1)</p> <p>Corredor – Os corredores cumprem o especificado no DL 163/2006 quanto à sua largura. (fig. 2)</p> <p>Escada – As escadas cumprem o disposto no DL 163/2006 quanto à sua largura, e dimensionamento dos degraus.</p>	<p>Existem acessos e escadas regulamentares antecedidas por degraus ou pequenas escadas sem corrimão. Acesso ao "Bloco C". (fig. 5) Acesso ao "Bloco A". (fig. 8 e 9) Acesso ao piso 1 do "Bloco C". (fig. 6) Não existem meios alternativos de acesso aos diferentes pisos para pessoas com mobilidade reduzida.</p>

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
 Fig. 1  Fig. 2  Fig. 3  Fig. 4  Fig. 5  Fig. 6  Fig. 7  Fig. 8	<p>Acesso a dependências</p> <p>Porta – Nem todas as portas cumprem a legislação quanto à sua largura e nem todos os puxadores possuem uma forma que permita um fácil manuseamento. As portas que cumprem o disposto no DL 163/2006 têm vãos compreendidos entre 0,85m e 0,94m. (fig. 1, 2, 3, 5 e 6)</p>	<p>No " Bloco C" existem portas de folha única com vão livre de 0,74m, e portas com duas folhas, contudo a largura útil quando aberta e o batente ou guarnição do lado oposto é de 0,54m. (fig. 7)</p> <p>Alguns puxadores são do tipo maçaneta, não possuem uma forma que permita um fácil manuseamento. (fig. 8)</p>
 Fig. 1  Fig. 2  Fig. 3  Fig. 4  Fig. 5  Fig. 6  Fig. 7  Fig. 8  Fig. 9  Fig. 10	<p>Dependências</p> <p>Balcões de atendimento – Os balcões não possuem zonas livres de aproximação e zonas rebaixadas para facilitar a utilização por pessoas com mobilidade reduzida.</p> <p>Instalação Sanitária – Existem Instalações sanitárias dirigidas a pessoas com mobilidade reduzida contudo não se encontram devidamente equipadas. (fig. 4)</p> <p>Organização do mobiliário – O mobiliário encontra-se organizado facilitando a circulação de pessoas com mobilidade reduzida. (fig. 2, 3, 7, 8 e 10)</p>	<p>O balcão do Bar (fig. 1) tem 1,13m de altura, o da Cantina tem 1,00m.</p> <p>No pavilhão desportivo a inst. sanitária tem 1,40m x 2,76m, não possui botoneira de alarme, torneira de alavanca, lavatório e espelho rebatíveis. (fig. 4) O restante espaço de balneários é acessível. (fig. 5 e 6). As restantes instalações sanitárias têm espaço para ser adaptadas mas não se encontram equipadas.</p>

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
 <p>Fig. 1</p>  <p>Fig. 2</p>  <p>Fig. 3</p>  <p>Fig. 4</p>  <p>Fig. 5</p>	<p>Sinalética e Informação</p> <p>Sinalética de dependências – A sinalética não cumpre o disposto no DL 163/2006.</p>	<p>A pouca sinalética existente cumpre alguns requisitos, no entanto apresenta falhas ao nível sua localização, dimensionamento dos caracteres, símbolos, cores e materiais utilizados. (fig. 1, 2, 3, 4 e 5)</p>
	<p>Comandos e Controlos</p> <p>(Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	
 <p>Fig. 1</p>  <p>Fig. 2</p>	<p>Instalação de Equipamentos de Auto-Atendimento</p> <p>Outras máquinas – A máquina de carregamento de cartões cumpre o disposto no DL 163/2006 quanto à sua altura, e localização, com zona livre de aproximação. (fig. 1 e 2)</p>	

5.3.25

Identificação EXTENSÃO DE SAÚDE DE GUIA



REGISTO FOTOGRÁFICO



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 1



Fig. 2

Diagnóstico geral

Não conformidades

Espaço exterior público

Passadeira – Não existe passadeira nas proximidades do edifício.

Estacionamento – Não existe lugar de estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida.


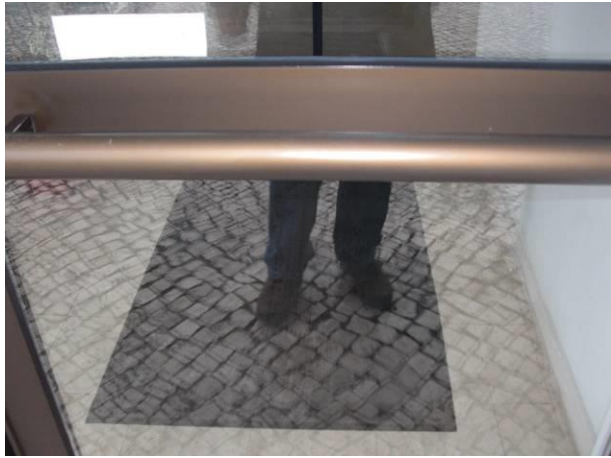




Passeio – O passeio que envolve o edifício cumpre o DL 163/2006 quanto ao tipo de piso, revestimento e quanto à sua largura. (fig. 1)









Ausência da baia lateral de 1,00m e da sinalização horizontal. (fig. 3)





Espaço exterior privado

Passeio – Os passeios que envolvem o espaço exterior privado do edifício cumprem o DL 163/2006 quanto ao tipo de piso, revestimento e quanto à sua largura. (fig. 1)

Escada/Degrau – Existe um degrau no acesso ao edifício vencido por uma pequena zona rampeada. (fig. 2)

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
  <p>Fig. 1</p> <p>Fig. 2</p>	<p>Acesso ao edifício</p> <p>Porta – A porta de acesso principal ao edifício cumpre o disposto no DL 163/2006. (fig. 1)</p> <p>Soleira – A soleira da porta de entrada cumpre o disposto no DL 163/2006 quanto à sua altura. (fig. 1)</p>	
  <p>Fig. 1</p> <p>Fig. 2</p>   <p>Fig. 3</p> <p>Fig. 4</p>	<p>Distribuição no edifício</p> <p>Átrio – O átrio cumpre o especificado no DL 163/2006 quanto às suas dimensões e respetivas zonas de manobra. (fig. 1 e 2)</p> <p>Corredor – Os corredores cumprem o especificado no DL 163/2006 quanto à sua largura. (fig. 3 e 4)</p>	

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
    <p>Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4</p>	<p>Acesso a dependências</p> <p>Porta – As portas cumprem a legislação quanto à sua largura. (fig. 1, 2 e 3) Os puxadores possuem uma forma que permita um fácil manuseamento. (fig. 4)</p>	
    <p>Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4</p>	<p>Dependências</p> <p>Balcões de atendimento – Os balcões e mesas possuem zonas livres de aproximação e zonas rebaixadas para facilitar a utilização por pessoas com mobilidade reduzida. (fig. 1)</p> <p>Instalação Sanitária – Existe Instalação sanitária dirigida a pessoas com mobilidade reduzida, contudo não está totalmente equipada. (fig. 3 e 4)</p> <p>Organização do mobiliário – As dependências permitem aproximação do mobiliário e zonas de manobra para pessoas com mobilidade reduzida. (fig. 1e 2)</p>	<p>Detetou-se a falta de botoneira de alarme, de lavatório rebatível e o espelho está a 1,11m de altura. (fig. 4)</p>

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
 <p>Fig. 1</p>  <p>Fig. 2</p>  <p>Fig. 3</p>	<p>Sinalética e Informação</p> <p>Sinalética de dependências – A sinalética cumpre a legislação, quanto ao dimensionamento dos caracteres, símbolos, cores e materiais utilizados. (fig. 1, 2 e 3)</p>	
	<p>Comandos e Controlos</p> <p>(Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	
 <p>Fig. 1</p>	<p>Instalação de Equipamentos de Auto-Atendimento</p> <p>Outras máquinas – O mecanismo de obtenção de senhas não cumpre o disposto no DL 163/2006 quanto à sua altura.</p>	<p>O mecanismo de obtenção de senhas está a 1,56m de altura. (fig. 1)</p>

5.3.26

Identificação **PRÉ-PRIMÁRIA DE GUIA**



REGISTO FOTOGRÁFICO



Fig. 1



Fig. 2

Diagnóstico geral

Não conformidades

Espaço exterior público

Passadeira – Não existe passadeira na envolvente do edifício.

Estacionamento – Não existe lugar de estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida.

Passeio – O passeio que envolve o edifício cumpre o DL 163/2006 quanto ao tipo de piso, revestimento e quanto à sua largura. (fig. 2)

Ausência da baía lateral de 1,00m e da sinalização horizontal. (fig. 1)

Espaço exterior privado

Portão – O portão não cumpre o disposto no DL 163/2006 quanto à sua largura.

Passeio – Os corredores envolventes ao edifício, que garantem o acesso ao recreio cumprem o especificado no DL 163/2006 quanto à sua largura. (fig. 3 e 4)

Parque infantil – O parque apresenta piso confortável e regular. (fig. 2)

O portão têm duas folhas, contudo a largura útil quando aberto e o batente ou guarnição do lado oposto é de 0,70m (fig. 1).

O acesso à zona do parque tem degrau com 0,12m de altura. (fig. 2)



Fig. 1




Fig. 2



Fig. 3










Fig. 4

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
	<p>Acesso ao edifício</p> <p>Porta – A porta de acesso principal ao edifício não cumpre a legislação quanto à sua largura.</p> <p>Soleira – A soleira da porta de entrada não cumpre o disposto no DL 163/2006 quanto à sua altura.</p>	<p>A porta têm largura útil de 0,70m e os puxadores em forma de maçaneta não permitem um fácil manuseamento a pessoas com mobilidade reduzida.</p> <p>A soleira apresenta 0,15m de altura. (fig. 2)</p>
 <p>Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3</p>	<p>Distribuição no edifício</p> <p>Átrio – O átrio cumpre o especificado no DL 163/2006 quanto às suas dimensões e respetivas zonas de manobra. (fig. 1)</p> <p>Corredor – Encontrava-se em obras à data do levantamento. (fig. 2 e 3)</p>	<p>Encontrava-se em obras à data do levantamento. (fig. 1)</p>







REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
    	<p>Acesso a dependências</p> <p>Porta – As portas não cumprem a legislação quanto à sua largura e nem todos os puxadores possuem uma forma que permita um fácil manuseamento.</p> <p>Soleira – A soleira da porta que dá acesso ao apoio da cozinha não cumpre o disposto no DL 163/2006.</p>	<p>As portas interiores tem largura útil de 0,75m, alguns puxadores em forma de maçaneta não permitem um fácil manuseamento a pessoas com mobilidade reduzida. (fig. 2)</p> <p>A porta que dá acesso ao apoio do refeitório tem 0,70m. (fig. 1)</p> <p>A soleira tem 0,15m de altura. (fig. 3)</p>
 	<p>Dependências</p> <p>Balcões de atendimento – As mesas possuem zonas livres de aproximação e zonas rebaixadas para facilitar a utilização por pessoas com mobilidade reduzida. (fig. 1)</p> <p>Instalação Sanitária – Não existe instalação sanitária para pessoas com mobilidade reduzida.</p> <p>Organização do mobiliário – O mobiliário existente encontra-se organizado facilitando a circulação de pessoas com mobilidade reduzida. (fig. 1)</p>	<p>Encontrava-se em obras à data do levantamento.</p>


REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
	<p>Sinalética e Informação (Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	
	<p>Comandos e Controlos (Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	
	<p>Instalação de Equipamentos de Auto-Atendimento (Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	

5.3.27		
Identificação	ESCOLA BÁSICA DE GUIA	

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
 <p style="text-align: center;">Fig. 1</p>  <p style="text-align: center;">Fig. 2</p>  <p style="text-align: center;">Fig. 3</p>	<p>Espaço exterior público</p> <p>Passadeira – A passadeira mais próxima da entrada principal cumpre o disposto no DL 163/2006. (fig. 1)</p> <p>Estacionamento – Não existe lugar de estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida.</p> <p>Passeio – O passeio que envolve o edifício não cumpre o DL 163/2006.</p>	<p>Ausência da baía lateral de 1,00m e da sinalização horizontal. (fig. 2)</p> <p>O passeio tem 1,17m de largura, nas zonas entre gradeamentos a largura é inferior com 1.05m. (fig. 3)</p>
 <p style="text-align: center;">Fig. 1</p>  <p style="text-align: center;">Fig. 2</p>  <p style="text-align: center;">Fig. 3</p>  <p style="text-align: center;">Fig. 4</p>	<p>Espaço exterior privado</p> <p>Portão – O portão não cumpre o disposto no DL 163/2006 quanto à sua largura.</p> <p>Escada/Degrau – A escada que existe após o portão não cumpre o disposto no DL 163/2006.</p> <p>Parque infantil – O parque apresenta piso confortável e regular. (fig. 4)</p> <p>Passeio – Os percursos exteriores são regulares e contínuos. (fig. 3)</p>	<p>O portão têm duas folhas, contudo a largura útil quando aberta e o batente ou guarnição do lado oposto é de 0,58m (fig. 1). Não possui puxador. (fig. 2)</p> <p>As escadas não possui corrimãos, e não existe meio alternativo de aceder ao patamar do edifício.</p>

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
  <p>Fig. 1</p> <p>Fig. 2</p>	<p>Acesso ao edifício</p> <p>Porta – A porta principal de acesso ao edifício não cumpre o disposto no DL 163/2006 quanto à sua largura.</p> <p>Soleira – A soleira da porta de entrada não cumpre o disposto no DL 163/2006 quanto à sua altura.</p>	<p>A porta têm duas folhas, contudo a largura útil quando aberta e o batente ou guarnição do lado oposto é de 0,58m (fig. 1). Não existem puxadores.</p> <p>A soleira tem 0,15m de altura e é antecedida por escada sem corrimão. (fig. 2)</p>
   <p>Fig. 1</p> <p>Fig. 2</p> <p>Fig. 3</p>   <p>Fig. 4</p> <p>Fig. 5</p>	<p>Distribuição no edifício</p> <p>Átrio – O átrio cumpre o especificado no DL 163/2006 quanto às suas dimensões e respetivas zonas de manobra. (fig. 1)</p> <p>Corredor – Os corredores não cumprem o especificado no DL 163/2006 quanto à sua largura.</p> <p>Escada – A escada que dá acesso ao piso superior cumpre o disposto no DL 163/2006. (fig. 2) Os degraus que existem na ligação ao recreio interior não cumprem.</p>	<p>O corredor que dá acesso às instalações sanitárias tem 0,70m de largura. (fig. 3)</p> <p>O acesso ao recreio interior tem degrau com 0,27m de cobertor. (fig. 4) Não existe outro meio alternativo de acessível ao recreio interior nem ao piso superior.</p>

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
        <p>Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4</p> <p>Fig. 5 Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8</p>	<p>Acesso a dependências</p> <p>Porta – Nem todas as portas cumprem o disposto no DL 163/2006 quanto à sua largura. A porta que dá acesso às salas de aulas tem 0.83m de largura útil. (fig. 1) A porta que dá acesso ao recreio interior tem largura útil de 0.88m. (fig. 2)</p>	<p>A porta de acesso às instalações sanitárias e ao recreio tem 0,75m de largura. (fig. 3) Os puxadores são do tipo maçaneta e não permitem um fácil manuseamento. (fig. 5, 6 e 8)</p>
  <p>Fig. 1 Fig. 2</p>	<p>Dependências</p> <p>Instalação Sanitária – Não existe Instalação sanitária dirigida a pessoas com mobilidade reduzida.</p> <p>Organização do mobiliário – O mobiliário visível encontra-se organizado facilitando a circulação de pessoas com mobilidade reduzida. Não foi possível avaliar o interior das salas por estarem a decorrer aulas.</p>	<p>As instalações sanitárias não têm espaço suficiente para serem adaptadas. (fig. 1)</p>

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Fig. 1</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Fig. 2</p> </div> </div>	<p>Sinalética e Informação</p> <p>Sinalética de dependências – A sinalética não cumpre o disposto no DL 163/2006.</p>	<p>A sinalética apresenta símbolos e cores que não garantem um bom entendimento. (fig. 1 e 2)</p>
	<p>Comandos e Controlos</p> <p>(Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	
	<p>Instalação de Equipamentos de Auto-Atendimento</p> <p>(Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	

5.3.28

Identificação **IGREJA ERMIDA DE GUIA**



REGISTO FOTOGRÁFICO



Fig. 1

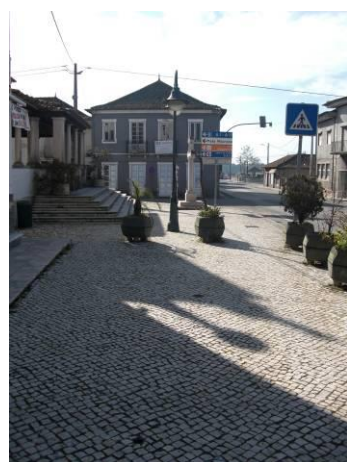


Fig. 2

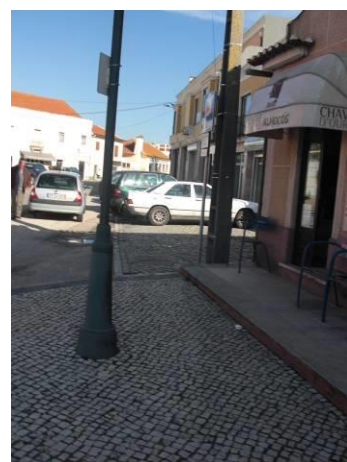


Fig. 3

Diagnóstico geral

Não conformidades

Espaço exterior público

Passadeira – A passadeira mais próxima da entrada principal não cumpre o disposto no DL 163/2006.

Estacionamento – Não existe lugar de estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida.

Passeio – O passeio que envolve o edifício cumpre o DL 163/2006 quanto ao tipo de piso, revestimento e quanto à sua largura. (fig. 2)

A passadeira não possui rebaixos em ambos os lados. (fig. 1)

Ausência da baia lateral de 1,00m e da sinalização horizontal. (fig. 3)

Espaço exterior privado

Passeio – Os percursos que envolvem o espaço exterior privado do edifício são regulares e contínuos. (fig. 2)

Escada/Degrau – A escada que dá acesso ao patamar de entrada no edifício não cumpre o disposto no DL 163/2006.






A escada não possui corrimãos. (fig. 1)





Fig. 1



Fig. 2

REGISTO FOTOGRÁFICO				Diagnóstico geral	Não conformidades
				<p>Acesso ao edifício</p> <p>Porta – As portas de acesso ao edifício cumprem o disposto no DL 163/2006. (fig. 1 e 3)</p> <p>Soleira – A soleira da porta de entrada não cumpre o disposto no DL 163/2006 quanto à sua altura.</p>	<p>O puxador é em forma de barra vertical fixa o que não permite um fácil manuseamento a pessoas com mobilidade reduzida. (fig. 4)</p> <p>A soleira tem 0,16m de altura. (fig. 2)</p>
Fig. 1	Fig. 2	Fig. 3	Fig. 4		
				<p>Distribuição no edifício</p> <p>Átrio – O átrio cumpre o especificado no DL 163/2006 quanto às suas dimensões e respetivas zonas de manobra. (fig. 1)</p> <p>Corredor – O corredor central cumpre o especificado no DL 163/2006 quanto à sua largura. (fig. 1)</p>	
Fig. 1					

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
 <p>Fig. 1</p>	<p>Acesso a dependências</p> <p>Escada/degrau – Existe um degrau no acesso ao altar.</p>	<p>O degrau do acesso ao altar tem 0,20m de altura. (fig. 1) Não existe meio alternativo para aceder ao altar.</p>
 <p>Fig. 1</p>	<p>Dependências</p> <p>Instalação Sanitária – Não existe Instalação sanitária dirigida a pessoas com mobilidade reduzida.</p> <p>Organização do mobiliário – O mobiliário encontra-se organizado, possibilita a circulação de pessoas com mobilidade reduzida. (fig. 1)</p>	

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
	<p>Sinalética e Informação (Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	
	<p>Comandos e Controlos (Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	
	<p>Instalação de Equipamentos de Auto-Atendimento (Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	

5.3.29

Identificação **IGREJA MATRIZ DE GUIA**



REGISTO FOTOGRÁFICO

Diagnóstico geral

Não conformidades



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

Espaço exterior público

Passadeira – A passadeira mais próxima da entrada principal cumpre o disposto no DL 163/2006. (fig. 1)

Estacionamento – Não existe lugar de estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida.

Passeio – O passeio que envolve o edifício cumpre o DL 163/2006 quanto ao tipo de piso, revestimento e quanto à sua largura. (fig. 2)

Ausência da baia lateral de 1,00m e da sinalização horizontal. (fig. 3)

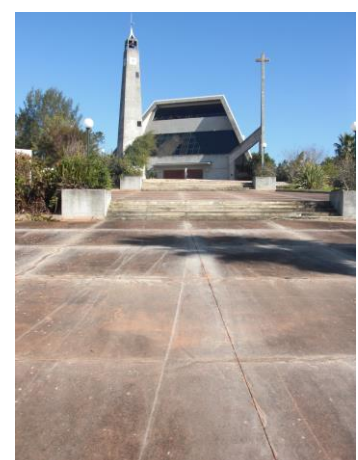


Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

Espaço exterior privado

Passeio – Os percursos que envolvem o espaço exterior privado do edifício são regulares, no entanto existem degraus para vencer as diferenças de cota.




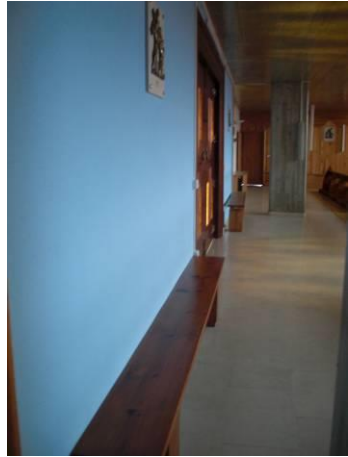
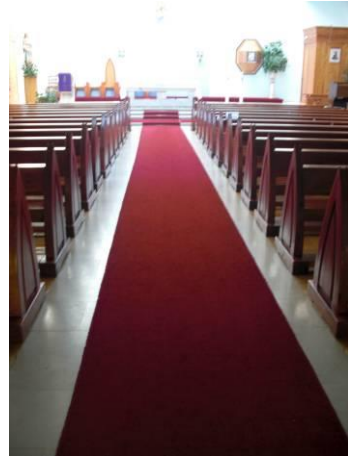

Escada/Degrau – As escadas não cumpre o disposto no DL 163/2006.


Rampa – A rampa que dá acesso à porta principal do edifício não cumpre o disposto no DL 163/2006.

Existe um percurso pedonal junto ao acesso automóvel, mas não acessível pois é precedido por degrau. (fig. 2)

As escadas não possuem corrimãos. (fig. 3 e 4)

A rampa da não possui corrimãos, e tem inclinação acentuada. (fig. 4)






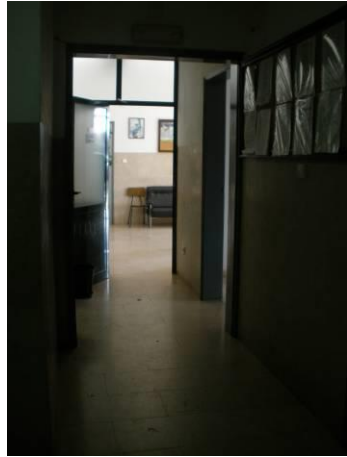
REGISTO FOTOGRÁFICO			Diagnóstico geral	Não conformidades
 <p>Fig. 1</p>	 <p>Fig. 2</p>	 <p>Fig. 3</p>	<p>Acesso ao edifício</p> <p>Porta – A porta de acesso principal ao edifício cumpre o disposto no DL 163/2006.</p> <p>Soleira – A soleira da porta de entrada não cumpre o disposto no DL 163/2006 quanto à sua altura.</p>	<p>Os puxadores não possuem uma forma que permita um fácil manuseamento. (fig. 3)</p> <p>A altura da soleira na zona mais baixa é de 0,06m de altura. (fig. 2)</p>
 <p>Fig. 1</p>	 <p>Fig. 2</p>	 <p>Fig. 3</p>	<p>Distribuição no edifício</p> <p>Átrio – O átrio cumpre o especificado no DL 163/2006 quanto às suas dimensões e respetivas zonas de manobra. (fig. 1)</p> <p>Corredor – O corredor central da igreja cumpre o disposto no DL 163/2006 quanto à sua largura. (fig. 2)</p> <p>Escada – A escada não cumpre o disposto no DL 163/2006.</p>	<p>A escada não possui corrimão em ambos os lados. (fig. 3) Não existe meio alternativo de acesso ao piso superior.</p>












REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
 <p>Fig. 1</p>	<p>Acesso a dependências</p> <p>Escada/degrau – A escada que dá acesso ao altar não cumpre o disposto no DL 163/2006.</p>	<p>A escada que dá acesso ao altar não possui corrimãos, e não existe meio alternativo de acesso. (fig. 1)</p>
	<p>Dependências</p> <p>(Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	



REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
	<p>Sinalética e Informação (Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	
	<p>Comandos e Controlos (Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	
	<p>Instalação de Equipamentos de Auto-Atendimento (Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	

5.3.30		
Identificação	POSTO DA GNR DE GUIA	

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> Fig. 1 Fig. 2 </p>	<p>Espaço exterior público</p> <p>Passadeira – Não existe passadeira no espaço envolvente ao edifício.</p> <p>Estacionamento – Não existe lugar de estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida.</p> <p>Passeio – O passeio que envolve o edifício cumpre o DL 163/2006 quanto ao tipo de piso, revestimento e quanto à sua largura. (fig. 2)</p>	<p>Ausência da baía lateral de 1,00m e da sinalização horizontal. (fig. 1)</p>
	<p>Espaço exterior privado</p> <p>(Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	

REGISTO FOTOGRÁFICO				Diagnóstico geral	Não conformidades
				<p>Acesso ao edifício</p> <p>Porta – A porta que dá acesso ao edifício não cumpre o disposto no DL 163/2006 quanto à sua largura. Os puxadores são em alavanca o que permite um fácil manuseamento. (fig. 4)</p> <p>Soleira – A soleira da porta de entrada cumpre o disposto no DL 163/2006 quanto à sua altura.</p>	<p>A largura útil da porta é de 0,80m. (fig. 1)</p> <p>Existe um degrau com 0,05m de altura que antecede a soleira. (fig. 3)</p>
Fig. 1	Fig. 2	Fig. 3	Fig. 4		
				<p>Distribuição no edifício</p> <p>Átrio – O átrio cumpre o especificado no DL 163/2006 quanto às suas dimensões e respetivas zonas de manobra. (fig. 1)</p> <p>Corredor – Os corredores cumprem o especificado no DL 163/2006 quanto à sua largura. (fig. 2 e 3)</p>	
Fig. 1	Fig. 2	Fig. 3			

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
      <p>Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4</p> <p>Fig. 5 Fig. 6</p>	<p>Acesso a dependências</p> <p>Porta – As portas do interior do edifício não cumprem o disposto no DL 163/2006 quanto à sua largura. Nem todos os puxadores possuem uma forma que permita um fácil manuseamento.</p>	<p>As portas do interior do edifício tem larguras compreendidas entre 0,54m e 0,75m. (fig. 1, 2, 3, e 4)</p> <p>Alguns puxadores são em forma de maçaneta. (fig. 5)</p>
     <p>Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3</p> <p>Fig. 4 Fig. 5</p>	<p>Dependências</p> <p>Balcões de atendimento – Os balcões não possuem zonas livres de aproximação e zonas rebaixadas para facilitar a utilização por pessoas com mobilidade reduzida.</p> <p>Instalação Sanitária – Não existe Instalação sanitária dirigida a pessoas com mobilidade reduzida. Contudo tem espaço suficiente para ser adaptada.</p> <p>Organização do mobiliário – A organização do mobiliário dificulta a circulação e manobras de pessoas com mobilidade reduzida.</p>	<p>O balcão de atendimento da receção tem 0,98m de altura. (fig. 1)</p> <p>Não está equipada para pessoas com mobilidade reduzida. (fig. 2 e 3)</p> <p>Existe mobiliário em excesso e/ou mal localizado. (fig. 4 e 5)</p>

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Fig. 1</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Fig. 2</p> </div> </div>	<p>Sinalética e Informação</p> <p>Sinalética de dependências – A sinalética cumpre a legislação, dimensionamento dos caracteres, símbolos, cores e materiais utilizados. (fig. 1 e 2)</p>	
	<p>Comandos e Controlos</p> <p>(Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	
	<p>Instalação de Equipamentos de Auto-Atendimento</p> <p>(Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	

5.3.31

Identificação JUNTA DE FREGUESIA DE ILHA



REGISTO FOTOGRÁFICO

Diagnóstico geral

Não conformidades

Espaço exterior público

Passadeira – A passadeira mais próxima da entrada principal cumpre o disposto no DL 163/2006.

Estacionamento – Existe lugar de estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida. (fig. 2)

Passeio – O passeio que envolve o edifício cumpre o DL 163/2006 quanto ao tipo de piso, revestimento e quanto à sua largura. (fig. 3)

Não existe sinalização horizontal. (fig. 2)



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

Espaço exterior privado

Portão – O portão de acesso ao edifício cumpre o disposto no DL 163/2006 quanto à sua largura.

Rampa – A rampa que dá acesso ao patamar de entrada no edifício cumpre o disposto no DL 163/2006. (fig. 2)

O portão não possui puxador. (fig. 1)














Fig. 1



Fig. 2

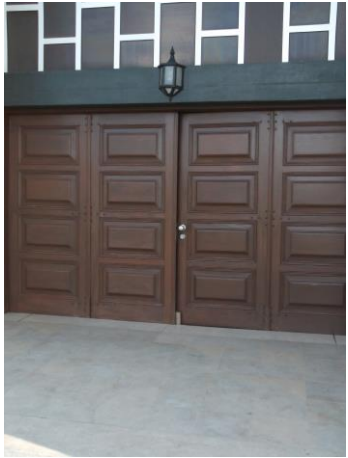

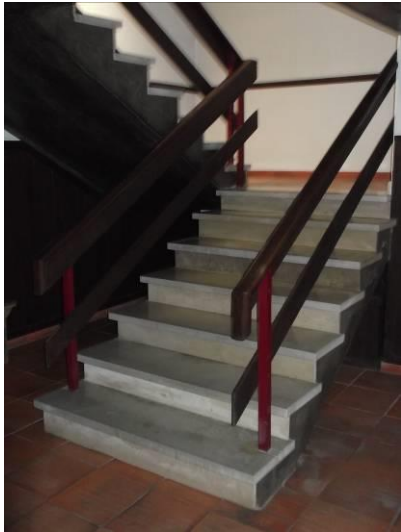


REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
 <p>Fig. 1</p>  <p>Fig. 2</p>	<p>Acesso ao edifício</p> <p>Porta – A porta do acesso ao interior do edifício não cumpre o disposto no DL 163/2006 quanto à sua largura útil.</p> <p>Soleira – A soleira da porta de entrada cumpre o disposto no DL 163/2006 quanto à sua altura. (fig. 2)</p>	<p>As portas têm duas folhas, contudo a largura útil quando aberta e o batente ou guarnição do lado oposto é de 0,58m (fig. 1). O puxador não possui uma forma que permita um fácil manuseamento. (fig. 2)</p>
 <p>Fig. 1</p>  <p>Fig. 2</p>  <p>Fig. 3</p>	<p>Distribuição no edifício</p> <p>Átrio – O átrio cumpre o especificado no DL 163/2006 quanto às suas dimensões e respetivas zonas de manobra. (fig. 1)</p> <p>Corredor – Os corredores cumprem o especificado no DL 163/2006 quanto à sua largura. (fig. 3)</p> <p>Escada – A escada que dá acesso ao piso superior não cumpre o disposto no DL 163/2006.</p>	<p>A escada tem 1,11m de largura. (fig. 2) Não existe um meio complementar de acesso facilitado a pessoas com mobilidade reduzida.</p>





REGISTO FOTOGRÁFICO				Diagnóstico geral	Não conformidades		
 <p>Fig. 1</p>	 <p>Fig. 2</p>	 <p>Fig. 3</p>	 <p>Fig. 4</p>	<p>Acesso a dependências</p> <p>Porta – As portas do interior do edifício não cumprem o disposto no DL 163/2006, quanto à sua largura.</p>	<p>A largura útil das portas varia entre 0,66m (dupla folha) e 0,71m. (fig. 1, 2, 3 e 4)</p> <p>Os puxadores não possuem uma forma que permita um fácil manuseamento. (fig. 5)</p>		
 <p>Fig. 5</p>							
 <p>Fig. 1</p>	 <p>Fig. 2</p>	 <p>Fig. 3</p>	 <p>Fig. 4</p>	 <p>Fig. 5</p>	 <p>Fig. 6</p>	<p>Dependências</p> <p>Balcões de atendimento – O balcão de atendimento não cumpre o disposto no DL 163/2006 quanto à sua altura. O acesso à internet é realizado numa mesa que permite zonas de manobra e aproximação para pessoas com mobilidade reduzida. (fig. 2)</p> <p>Instalação Sanitária – Não existe Instalação sanitária dirigida a pessoas com mobilidade reduzida.</p> <p>Organização do mobiliário – O mobiliário encontra-se organizado e adaptado à sua função, facilitando a circulação de pessoas com mobilidade reduzida. (fig. 4 e 5)</p>	<p>O balcão de atendimento tem 1,05m de altura e não possui zona rebaixada. (fig. 1)</p> <p>A instalação sanitária existente não está devidamente equipada. (fig. 6)</p>

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
	<p>Sinalética e Informação (Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	
	<p>Comandos e Controlos (Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	
	<p>Instalação de Equipamentos de Auto-Atendimento (Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	

5.3.32		
Identificação	CAPELA DA ILHA	

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Fig. 1</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Fig. 2</p> </div> </div>	<p>Espaço exterior público</p> <p>Passadeira – Não existe passadeira na zona envolvente ao edifício.</p> <p>Estacionamento – Não existe lugar de estacionamento nas proximidades do edifício.</p> <p>Passeio – O passeio que envolve o edifício não cumpre o DL 163/2006 quanto ao tipo de piso, revestimento e quanto à sua largura.</p>	<p>Os passeios não são contínuos e não possuem largura regulamentar. (fig. 1)</p>
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Fig. 1</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Fig. 2</p> </div> </div>	<p>Espaço exterior privado</p> <p>Rampa – A rampa que dá acesso ao patamar de entrada no edifício não cumpre o disposto no DL 163/2006.</p>	<p>A rampa tem largura inferior a 1,20m, e o pavimento é irregular. (fig. 1)</p>

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
 <p>Fig. 1</p>  <p>Fig. 2</p>	<p>Acesso ao edifício</p> <p>Porta – A porta de acesso principal ao edifício não cumpre a legislação quanto à sua largura.</p>	<p>As portas têm quatro folhas, contudo a largura útil quando aberta e o batente ou guarnição do lado oposto é de 0,83m (fig. 1). Os puxadores não possuem uma forma que permita um fácil manuseamento. (fig. 2)</p>
 <p>Fig. 1</p>  <p>Fig. 2</p>  <p>Fig. 3</p>	<p>Distribuição no edifício</p> <p>Átrio – O átrio cumpre o especificado no DL 163/2006 quanto às suas dimensões e respetivas zonas de manobra. (fig. 1)</p> <p>Corredor – Nem todos os corredores cumprem o especificado no DL 163/2006 quanto à sua largura.</p> <p>Escada – A escada não cumpre o disposto no DL 163/2006.</p>	<p>A largura do corredor interior é inferior a 1.20m. (fig. 2)</p> <p>A escada tem 1,06m de largura, a altura do espelho dos degraus é de 0,19m. (fig. 1) Não existe meios complementares de acesso facilitado para pessoas com mobilidade reduzida.</p>

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Fig. 1</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Fig. 2</p> </div> </div>	<p>Acesso a dependências</p> <p>Porta – As portas não cumprem o disposto no DL 163/2006 quanto à sua largura.</p>	<p>A porta de acesso ao WC tem 0,67m de largura e os puxadores não permitem um fácil manuseamento. (fig. 1 e 2)</p>
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Fig. 1</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Fig. 2</p> </div> </div>	<p>Dependências</p> <p>Instalação Sanitária – Não existe Instalação sanitária dirigida a pessoas com mobilidade reduzida.</p> <p>Organização do mobiliário – O mobiliário existente dentro da capela permite zonas de manobra para pessoas com mobilidade reduzida. (fig. 2)</p>	<p>A instalação sanitária não tem espaço suficiente para ser adaptada. (fig. 1)</p>

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
	<p>Sinalética e Informação (Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	
	<p>Comandos e Controlos (Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	
	<p>Instalação de Equipamentos de Auto-Atendimento (Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	

5.3.33

Identificação **IGREJA DE ILHA**



REGISTO FOTOGRÁFICO

Diagnóstico geral

Não conformidades

Espaço exterior público

Passadeira – Não existe passadeira no espaço envolvente do edifício.

Estacionamento – Não existe estacionamento reservado para pessoas com mobilidade reduzida.

Passeio – O passeio que envolve o edifício cumpre o DL 163/2006 quanto ao tipo de piso, revestimento e quanto à sua largura. (fig. 2)

Ausência da baia lateral de 1,00m e rebaixo no passeio. (fig. 1)

Espaço exterior privado

Escada/Degrau – A escada que dá acesso ao patamar de entrada no edifício não cumpre o disposto no DL 163/2006.

Rampa – A rampa que dá acesso ao patamar de entrada no edifício não cumpre o disposto no DL 163/2006.

A escada não possui corrimãos. (fig. 2 e 3)

A rampa não possui corrimãos e tem inclinação acentuada (11%). (fig. 3)



Fig. 1



Fig. 2

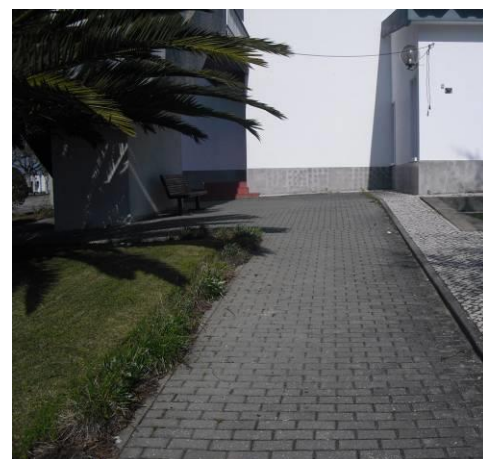


Fig. 1








Fig. 2



Fig. 3

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
 <p>Fig. 1</p>  <p>Fig. 2</p>  <p>Fig. 3</p>	<p>Acesso ao edifício</p> <p>Porta – As portas de acessos ao edifício não cumprem o disposto no DL 163/2006 quanto à sua largura.</p> <p>Soleira – A soleira da porta de entrada cumpre o disposto no DL 163/2006 quanto à sua altura. (fig. 2)</p>	<p>A porta tem largura útil de 0,85cm. (fig. 2) O puxador é do tipo maçaneta. (fig. 1)</p>
 <p>Fig. 1</p>  <p>Fig. 2</p>  <p>Fig. 3</p>  <p>Fig. 4</p>	<p>Distribuição no edifício</p> <p>Átrio – O átrio cumpre o especificado no DL 163/2006 quanto às suas dimensões e respetivas zonas de manobra. (fig. 1)</p> <p>Corredor – Os corredores cumprem o especificado no DL 163/2006 quanto à sua largura. (fig. 2)</p> <p>Escada – As escadas não cumprem o disposto no DL 163/2006. (fig. 3)</p>	<p>A escada que dá acesso ao coro tem 1,15m de largura e o corrimão está a 1,05m de altura. (fig. 3) A escada do altar não possui corrimãos. (fig. 4) Não existe meio complementar de acesso facilitado a pessoas com mobilidade reduzida. (fig. 3 e 4)</p>

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
    <p>Fig. 1</p> <p>Fig. 2</p> <p>Fig. 3</p> <p>Fig. 4</p>	<p>Acesso a dependências</p> <p>Porta – A porta que dá acesso às instalações sanitárias não cumpre o disposto no DL 163/2006.</p> <p>Soleira – A soleira do acesso às instalações sanitárias não cumpre o disposto no DL 163/2006.</p>	<p>A porta tem largura útil de 0,69m. Os puxadores são em forma de maçaneta e não permitem um fácil manuseamento a pessoas com mobilidade reduzida. (fig. 1)</p> <p>A soleira tem 0,05m de altura. (fig. 4)</p>
  <p>Fig. 1</p> <p>Fig. 2</p>	<p>Dependências</p> <p>Instalação Sanitária – Não existe Instalação sanitária dirigida a pessoas com mobilidade reduzida. Existe espaço para adaptar.</p> <p>Organização do mobiliário – O mobiliário encontra-se organizado facilitando a circulação de pessoas com mobilidade reduzida. (fig.2)</p>	<p>A instalação sanitária existente não está devidamente equipada. (fig. 1)</p>

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Fig. 1</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Fig. 2</p> </div> </div>	<p>Sinalética e Informação</p> <p>Sinalética de dependências – Constatou-se a reduzida presença de sinalética, contudo a existente cumpre a legislação, quanto ao dimensionamento dos caracteres, símbolos, cores e materiais utilizados. (fig. 1 e 2)</p>	
	<p>Comandos e Controlos</p> <p>(Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	
	<p>Instalação de Equipamentos de Auto-Atendimento</p> <p>(Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	

5.3.34

Identificação **PRÉ-PRIMÁRIA DE GUIA**



REGISTO FOTOGRÁFICO



Fig. 1

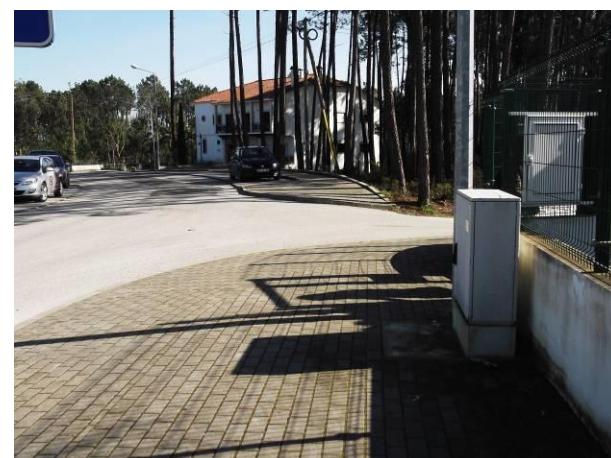


Fig. 2



Fig. 3



Fig. 1

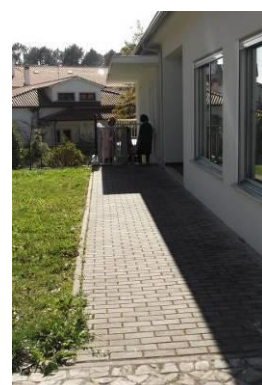


Fig. 2



Fig. 3

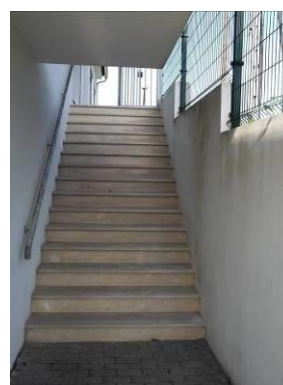


Fig. 4



Fig. 5

Diagnóstico geral

Não conformidades

Espaço exterior público

Passadeira - Não existe passadeira no espaço envolvente ao edifício.

Estacionamento – Não existe estacionamento reservado para pessoas com mobilidade reduzida.

Passeio – O passeio que envolve o edifício cumpre o DL 163/2006 quanto ao tipo de piso, revestimento e quanto à sua largura. (fig. 1, 2 e 3)

Ausência da baía lateral de 1,00m e da sinalização horizontal e vertical. (fig. 1)

Espaço exterior privado

Portão – Os portões não cumprem o disposto no DL 163/2006 quanto à sua largura.





Passeio – As zonas de circulação do espaço exterior privado do edifício cumprem o DL 163/2006 quanto ao tipo de piso, revestimento e quanto à sua largura. (fig. 2, 3 e 4)







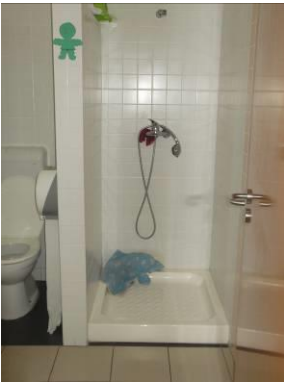



Parque infantil – O parque apresenta piso confortável e regular. (fig. 5)


Escada – A escada que permite o acesso ao recreio cumpre o disposto no DL 163/2006. Contudo o corrimão tem altura excessiva.

O portão de entrada principal tem 0,84m de largura útil. (fig. 1) Não possui puxador. (fig. 1) O portão de acesso ao recreio tem 0,80m de largura. (fig. 6)

O corrimão está localizado a 1,05m de altura. No acesso ao recreio, realizado por escadas (fig. 4) não existe meio complementar de acesso facilitado a pessoas com mobilidade reduzida.

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
 <p>Fig. 1</p>  <p>Fig. 2</p>	<p>Acesso ao edifício</p> <p>Porta – A porta de acesso principal ao edifício não cumpre a legislação quanto à sua largura. O puxador é de alavanca o que possibilita um fácil manuseamento por pessoas com mobilidade reduzida. (fig. 2)</p>	<p>A porta tem duas folhas, contudo a largura útil quando aberta e o batente ou guarnição do lado oposto é de 0,60m. (fig. 1)</p>
 <p>Fig. 1</p>  <p>Fig. 2</p>	<p>Distribuição no edifício</p> <p>Átrio – O átrio cumpre o especificado no DL 163/2006 quanto às suas dimensões e respetivas zonas de manobra. (fig. 1)</p> <p>Corredor – Os corredores cumprem o especificado no DL 163/2006 quanto à sua largura. (fig. 2)</p>	

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
        <p>Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5</p> <p>Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8</p>	<p>Acesso a dependências</p> <p>Porta – As portas interiores do edifício não cumprem o disposto no DL 16372006 quanto à sua largura. Nem todos os puxadores possuem uma forma que permita um fácil manuseamento.</p> <p>Soleira – A soleira da porta que dá acesso ao recreio não cumpre o disposto no DL 163/2006 quanto à sua altura.</p>	<p>As portas que dão acesso às salas de aula têm duas folhas, contudo a largura útil quando abertas e o batente ou guarnição do lado oposto é de 0,65m. (fig. 2 e 3) A porta do gabinete dos professores tem 0,64m de largura. A porta da instalação sanitária tem 0,75m de largura. (fig. 4)</p> <p>Alguns puxadores são em barra vertical fixa. (fig. 7 e 8)</p> <p>A soleira da porta que dá acesso ao recreio tem 0,13m de altura. (fig. 5)</p>
     <p>Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3</p> <p>Fig. 4 Fig. 5</p>	<p>Dependências</p> <p>Balcões de atendimento – As mesas possuem altura em conformidade com o disposto no DL 163/2006. (fig. 4 e 5)</p> <p>Instalação Sanitária – Existe Instalação sanitária dirigida a pessoas com mobilidade reduzida, contudo ela não está totalmente equipada.</p> <p>Organização do mobiliário – O mobiliário encontra-se organizado e adaptado à sua função, facilitando a circulação de pessoas com mobilidade reduzida. (fig. 4 e 5)</p>	<p>A instalação sanitária não tem botoneira de alarme, o lavatório não é rebatível e encontra-se a 0,83m de altura, o espelho inicia a 1,22m. (fig. 1)</p> <p>A base de duche tem degrau de 0,11m de altura. (fig. 2)</p>

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
	<p>Sinalética e Informação (Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	
 <p>Fig. 1</p>	<p>Comandos e Controlos Interrutores – A campainha está de acordo com o disposto no DL 163/2006 quanto à forma, dimensionamento, e localização. (fig. 1)</p>	
	<p>Instalação de Equipamentos de Auto-Atendimento (Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	

5.3.35

Identificação JUNTA DE FREGUESIA E EXTENSÃO DE SAÚDE DE LOURIÇAL



REGISTO FOTOGRÁFICO



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

Diagnóstico geral

Não conformidades

Espaço exterior público

Passadeira – A passadeira mais próxima da entrada principal cumpre o disposto no DL 163/2006.

Estacionamento – Existe lugar de estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida devidamente sinalizado, contudo não é totalmente acessível. (fig. 2)

Passeio – O passeio que envolve o edifício cumpre o DL 163/2006 quanto ao tipo de piso, revestimento e quanto à sua largura. (fig. 3)

O pavimento não é regular, existem depressões causadas por assentamentos. (fig. 1)

Não possui rebaixos do passeio. (fig. 2)

Espaço exterior privado

Escada/Degrau – A escada que permite o acesso ao patamar de entrada no edifício não cumpre o disposto no DL 163/2006.

Rampa – A rampa existente não cumpre o disposto no DL 163/2006.

A escada não possui corrimão, não existe meio complementar de acesso facilitado a pessoas com mobilidade reduzida. (fig. 2)












A rampa apresenta pavimento degradado, irregular, inclinação acentuada e não possui corrimãos. (fig. 1)


























Fig. 1



Fig. 2

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
     <p>Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5</p>	<p>Acesso ao edifício</p> <p>Porta – O acesso à Junta de Freguesia é efetuado pela porta que dá acesso ao Posto dos Correios. (fig. 1) Esta cumpre o disposto no DL 163/2006. O acesso à Extensão de Saúde é efetuado por porta com largura não regulamentar.</p> <p>Soleira – A soleira da porta que dá acesso à E.S. não cumpre o disposto no DL 163/2006 quanto à sua altura.</p>	<p>A porta de acesso à E. S. têm duas folhas, contudo a largura útil quando aberta e o batente ou guarnição do lado oposto é de 0,83 m (fig. 2). Os puxadores não possuem uma forma que permita um fácil manuseamento. (fig. 4 e 5)</p> <p>A soleira apresenta 0,08m de altura. (fig. 3)</p>
   <p>Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3</p>    <p>Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6</p>	<p>Distribuição no edifício</p> <p>Átrio – Os átrios cumprem o especificado no DL 163/2006 quanto às suas dimensões e respetivas zonas de manobra. (fig. 1)</p> <p>Corredor – Nem todos os corredores cumprem o especificado no DL 163/2006 quanto à sua largura.</p> <p>Escada – A escada que dá acesso ao piso superior da Junta de Freguesia não cumpre o disposto no DL 163/2006. (fig. 3)</p>	<p>Na Extensão de Saúde existem corredores com largura inferior a 1,20m. (fig. 6)</p> <p>A escada tem 1,14m de largura. (fig. 3) Não existe meio complementar de acesso facilitado a pessoas com mobilidade reduzida. (fig. 3)</p>

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
         <p>Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8 Fig. 9</p>	<p>Acesso a dependências</p> <p>Porta – Nem todas as portas cumprem a legislação quanto à sua largura e nem todos os puxadores possuem uma forma que permita um fácil manuseamento.</p>	<p>A porta de acesso aos serviços administrativos tem 0,70m de largura. (fig. 1)</p> <p>A porta de acesso ao gabinete do presidente tem 0,70m de largura. (fig. 5)</p> <p>A porta de acesso à assembleia têm duas folhas, contudo a largura útil quando aberta e o batente ou guarnição do lado oposto é de 0,55 m. (fig. 3)</p> <p>A porta de acesso à biblioteca tem 0,70m de largura. (fig. 4) A porta de acesso ao gabinete médico tem 0,74m de largura.</p> <p>As portas de acesso às instalações sanitárias têm 0,60m de largura. (fig. 6)</p> <p>Existem puxadores em forma de maçaneta. (fig. 9)</p>
          <p>Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8 Fig. 9 Fig. 10</p>	<p>Dependências</p> <p>Balcões de atendimento – Alguns balcões não possuem zonas livres de aproximação e zonas rebaixadas para facilitar a utilização por pessoas com mobilidade reduzida.</p> <p>Instalação Sanitária – Não existe Instalação sanitária dirigida a pessoas com mobilidade reduzida.</p> <p>Organização do mobiliário – Apesar de existir bastante mobiliário, este encontra-se devidamente organizado e possibilita a circulação de pessoas com mobilidade reduzida. (fig. 4, 5, 6 e 10)</p>	<p>O balcão de atendimento direto tem 1,06m de altura. (fig. 1)</p> <p>O balcão de atendimento da Ext. Saúde tem 1,15m de altura. (fig. 7)</p> <p>As instalações sanitárias da Extensão de Saúde não têm espaço para serem adaptadas (fig. 8).</p> <p>As instalações sanitárias da Junta de Freguesia têm espaço para serem adaptadas (fig. 3).</p>

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
 <p>Fig. 1</p>  <p>Fig. 2</p>  <p>Fig. 3</p>  <p>Fig. 4</p>	<p>Sinalética e Informação</p> <p>Sinalética de dependências – A sinalética não cumpre o disposto no DL 163/2006.</p>	<p>A sinalética apresenta falhas quanto ao dimensionamento dos caracteres, símbolos, cores e materiais utilizados. (fig. 1, 2 e 3)</p>
	<p>Comandos e Controlos</p> <p>(Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	
	<p>Instalação de Equipamentos de Auto-Atendimento</p> <p>(Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	

5.3.36

Identificação **PRÉ-PRIMÁRIA DE LOURIÇAL**



REGISTO FOTOGRÁFICO



Fig. 1



Fig. 2



Fig.



Fig. 2



Fig. 3

Diagnóstico geral

Não conformidades

Espaço exterior público

Passadeira – Não existe passadeira nas proximidades do edifício.

Estacionamento – Não existe lugar de estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida.

Passeio – O passeio que envolve o edifício não cumpre o DL 163/2006.

Ausência da baía lateral de 1,00m e da sinalização horizontal e vertical. (fig. 2)
Não existe acesso por passeio.

Os que envolvem o edifício não são contínuos e apresentam zonas degradadas e irregulares. (fig. 1)



Espaço exterior privado


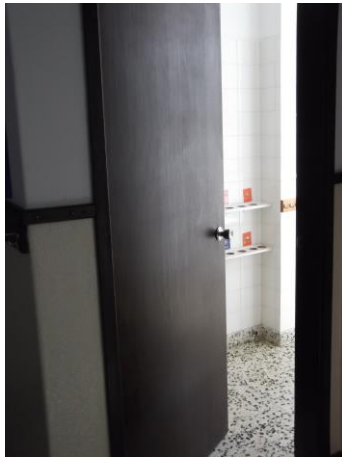


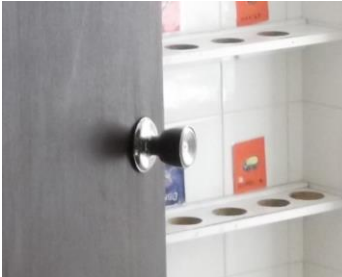





Portão – O portão que dá acesso ao espaço privado cumpre o disposto no DL 163/2006 quanto à sua largura. (fig. 1)


Passeio – Os percursos existentes no espaço exterior privado do edifício cumpre o DL 163/2006. (fig. 2)

Recreio – O espaço do recreio encontra-se em conformidade com o DL 163/2006, quanto ao seu tipo de piso e ausência de obstáculos ou barreiras. (fig. 1 e 2)

Parque infantil – O parque apresenta piso confortável e regular. (fig. 3)







REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
 <p>Fig. 1</p>	<p>Acesso ao edifício</p> <p>Porta – A porta de acesso principal ao edifício cumpre o disposto no DL 163/2006.</p> <p>Soleira – A soleira da porta de entrada cumpre o disposto no DL 163/2006 quanto à sua altura. (fig. 1)</p>	<p>A porta tem duas folhas, contudo a largura útil quando aberta e o batente ou guarnição do lado oposto é de 0,67m. (fig. 1)</p>
 <p>Fig. 1</p>	<p>Distribuição no edifício</p> <p>Átrio – O átrio cumpre o especificado no DL 163/2006 quanto às suas dimensões e respetivas zonas de manobra. (fig. 1)</p>	






REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
 <p>Fig. 1</p>  <p>Fig. 2</p>  <p>Fig. 3</p>  <p>Fig. 4</p>  <p>Fig. 5</p>	<p>Acesso a dependências</p> <p>Porta – Nem todas as portas cumprem a legislação quanto à sua largura e nem todos os puxadores possuem uma forma que permita um fácil manuseamento. As portas de acesso às salas de aulas e sala dos professores têm 0,85m de largura. (fig. 2 e 3)</p>	<p>As portas das instalações sanitárias tem 0,64m de largura. (fig. 4) Os puxadores são em forma de maçaneta. (fig. 5)</p>
 <p>Fig. 1</p>  <p>Fig. 2</p>  <p>Fig. 3</p>  <p>Fig. 4</p>  <p>Fig. 5</p>	<p>Dependências</p> <p>Balcões de atendimento – As mesas possuem zonas livres de aproximação e altura de acordo com o disposto no DL 163/2006. (fig. 3 e 5)</p> <p>Instalação Sanitária – Não existe Instalação sanitária dirigida a pessoas com mobilidade reduzida. (fig. 1)</p> <p>Organização do mobiliário – Existem dependências com mobiliário em excesso e que não permitem zonas de manobra para pessoas com mobilidade reduzida.</p>	<p>A instalação sanitária tem dimensão para ser adaptada. Não está equipada para pessoas com mobilidade reduzida. (fig. 1)</p> <p>O refeitório e algumas zonas na sala de aula não permite a circulação livre de obstáculos, com zonas de manobra para pessoas com mobilidade reduzida. (fig. 2 e 4)</p>

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Fig. 1</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Fig. 2</p> </div> </div>	<p>Sinalética e Informação</p> <p>Sinalética de dependências – A sinalética não cumpre o disposto no DL 163/2006.</p>	<p>A sinalética existente não está em conformidade com a legislação quanto ao dimensionamento dos caracteres, símbolos, cores e materiais utilizados. (fig. 1 e 2)</p>
<div style="text-align: center;">  <p>Fig.</p> </div>	<p>Comandos e Controlos</p> <p>Interrutores – A campainha exterior está de acordo com o disposto no DL 163/2006 quanto à sua altura. (fig. 1)</p>	
	<p>Instalação de Equipamentos de Auto-Atendimento</p> <p>(Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	

5.3.37			
Identificação	CAPELA DO RECOLHIMENTO DE LOURIÇAL		

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Fig. 1</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Fig. 2</p> </div> </div>	<p>Espaço exterior público</p> <p>Passadeira – Não existe passadeira na envolvente do edifício.</p> <p>Estacionamento – Não existe lugar de estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida.</p> <p>Passeio – O passeio que envolve o edifício cumpre o DL 163/2006 quanto ao tipo de piso, revestimento e quanto à sua largura. (fig. 1)</p>	<p>O estacionamento está condicionado a 2 lugares, que por sua vez ocupa a totalidade do passeio. (fig. 2)</p> <p>O estacionamento de automóveis impede a circulação pedonal. (fig. 2)</p>
	<p>Espaço exterior privado</p> <p>(Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
 <p>Fig. 1</p>  <p>Fig. 2</p>  <p>Fig. 3</p>	<p>Acesso ao edifício</p> <p>Porta – A porta de acesso principal ao edifício não cumpre o disposto no DL 163/2006. O puxador não tem uma forma que permita fácil manuseamento a pessoas com mobilidade reduzida.</p> <p>Soleira – A soleira da porta de entrada não cumpre o disposto no DL 163/2006 quanto à sua altura.</p>	<p>A porta tem duas folhas, contudo a largura útil quando aberta e o batente ou guarnição do lado oposto é de 0,63m (fig. 1). O puxador não tem uma forma que permita fácil manuseamento a pessoas com mobilidade reduzida. (fig. 3)</p> <p>A soleira tem 0,10m de altura. A entrada é antecedida por escadas com 0,20m de altura do espelho dos degraus, e sem corrimão. Não existe meio complementar de acesso facilitado a pessoas com mobilidade reduzida. (fig. 2)</p>
 <p>Fig. 1</p>  <p>Fig. 2</p>  <p>Fig. 3</p>	<p>Distribuição no edifício</p> <p>Corredor – Os corredores cumprem o especificado no DL 163/2006 quanto à sua largura. (fig. 2)</p> <p>Escada – Na distribuição do edifício existem degraus isolados em toda a extensão dos corredores e acessos.</p>	<p>Os degraus existentes têm aproximadamente 0,08m de altura. (fig. 1, 2 e 3)</p>

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Fig.</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Fig.</p> </div> </div>	<p>Acesso a dependências</p> <p>Porta – As portas do interior do edifício não cumprem o disposto no DL 163/2006 quanto à sua largura.</p>	<p>A porta que dá acesso à sala de exposições têm duas folhas, contudo a largura útil quando aberta e o batente ou guarnição do lado oposto é de 0,65m. (fig. 1)</p> <p>A porta das instalações sanitárias tem 0,69m de largura útil. (fig. 2)</p>
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Fig. 1</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Fig. 2</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Fig. 3</p> </div> </div>	<p>Dependências</p> <p>Instalação Sanitária – Não existe Instalação sanitária dirigida a pessoas com mobilidade reduzida.</p> <p>Organização do mobiliário – O mobiliário existente não interfere com a circulação nem com o espaço necessário para efetuar manobras de pessoas com mobilidade reduzida. (fig. 1)</p>	<p>Não estão equipadas e não possuem espaço suficiente para serem adaptadas. (fig. 2 e 3)</p>

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
	<p>Sinalética e Informação (Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	
	<p>Comandos e Controlos (Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	
	<p>Instalação de Equipamentos de Auto-Atendimento (Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	

5.3.38

Identificação IGREJA MATRIZ DE LOURIÇAL



REGISTO FOTOGRÁFICO



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

Diagnóstico geral

Não conformidades

Espaço exterior público

Passadeira – Não existe passadeira na envolvente do edifício.

Estacionamento – Existe zona de estacionamento, não existem lugares destinados a pessoas com mobilidade reduzida.








Passeio – O passeio que envolve o edifício cumpre o DL 163/2006 quanto ao tipo de piso, revestimento e quanto à sua largura. (fig.2)






Ausência da baía lateral de 1,00m e da sinalização horizontal e vertical. (fig. 1)

Espaço exterior privado

Escada/Degrau – Os degraus e as diferenças de cota são vencidas com pequenas zonas rampeadas. (fig. 2 e 3)

Passeio – O percursos existentes no espaço exterior privado que envolve o edifício cumprem o DL 163/2006 contudo em algumas zonas é irregular. (fig. 1)

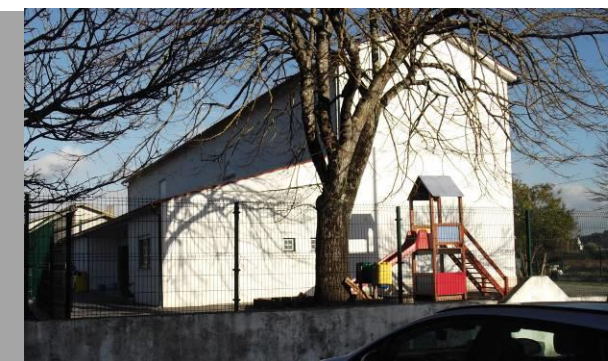
REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
 <p>Fig. 1</p>  <p>Fig. 2</p>  <p>Fig. 3</p>  <p>Fig. 4</p>	<p>Acesso ao edifício</p> <p>Porta – As portas de acesso ao edifício cumprem o disposto no DL 163/2006 quanto à sua largura.</p> <p>Soleira – A soleira da porta de entrada principal não cumpre o disposto no DL 163/2006 quanto à sua altura. A soleira da porta do acesso lateral é vencida por pavimento rampeado. (fig. 3)</p>	<p>As portas não possuem puxador. (fig. 1 e 2)</p> <p>A soleira tem 0,12m de altura. (fig. 2)</p>
 <p>Fig. 1</p>  <p>Fig. 2</p>  <p>Fig. 3</p>	<p>Distribuição no edifício</p> <p>Átrio – O átrio cumpre o especificado no DL 163/2006 quanto às suas dimensões e respetivas zonas de manobra. (fig. 1)</p> <p>Corredor – Os corredores são amplos e cumprem o especificado no DL 163/2006 quanto à sua largura. (fig. 2)</p> <p>Degraus – No corredor de ligação ao altar existem dois degraus que impossibilitam o acesso a pessoas com mobilidade reduzida.</p>	<p>Os degraus têm 0,12m de altura e não existe meio complementar de acesso facilitado a pessoas com mobilidade reduzida. (fig. 3)</p>

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
 <p>Fig. 1</p>  <p>Fig. 2</p>  <p>Fig. 3</p>	<p>Acesso a dependências</p> <p>Porta – A porta que dá acesso às instalações sanitárias cumpre o disposto no DL 163/2006. (fig. 1)</p> <p>Soleira – A soleira da porta que dá acesso às instalações sanitárias não cumpre o disposto no DL 163/2006.</p>	<p>A soleira tem 0,04m de altura. (fig. 3)</p>
 <p>Fig. 1</p>  <p>Fig. 2</p>	<p>Dependências</p> <p>Instalação Sanitária – Existe instalação sanitária dirigida a pessoas com mobilidade reduzida, contudo não se encontra totalmente equipada.</p> <p>Organização do mobiliário – O mobiliário existente possibilita a circulação livre de obstáculos, e existem zonas com espaço para manobras para pessoas com mobilidade reduzida. (fig. 2)</p>	<p>A instalação sanitária não possui botoneira de alarme, nem torneira de alavanca. (fig. 1)</p>

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
 <p>Fig. 1</p>	<p>Sinalética e Informação</p> <p>Sinalética de dependências – A sinalética existente cumpre a legislação, quanto ao dimensionamento dos caracteres, símbolos, cores e materiais utilizados. (fig. 1)</p>	
	<p>Comandos e Controlos</p> <p>(Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	
	<p>Instalação de Equipamentos de Auto-Atendimento</p> <p>(Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	

5.3.39

Identificação ESCOLA BASICA N1 DE LOURIÇAL



REGISTO FOTOGRÁFICO



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

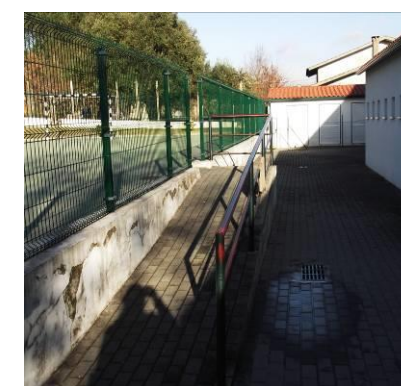


Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6

Diagnóstico geral

Não conformidades

Espaço exterior público

Passadeira – A passadeira mais próxima da entrada principal não cumpre o disposto no DL 163/2006.

Estacionamento – Não existe lugar de estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida.

Passeio – O passeio que envolve o edifício cumpre o DL 163/2006 quanto ao tipo de piso, revestimento e quanto à sua largura. (fig. 2)

A passadeira não possui rebaixos. (fig. 1)

Ausência da baia lateral de 1,00m e da sinalização horizontal e vertical. (fig. 3)

Espaço exterior privado

Portão – O portão não cumpre o disposto no DL 163/2006 quanto à sua largura.

Escada/Degrau – A escada que antecede o portão não cumpre o disposto no DL 163/2006.

Rampa – A rampa que estabelece ligação entre o campo de jogos e o acesso ao interior do edifício não cumpre o disposto no DL 163/2006.








Parque infantil – O parque apresenta piso confortável e regular. (fig. 5)

Passeio – Os passeios do espaço exterior privado que envolvem o edifício cumprem o DL 163/2006. (fig. 3 e 6)


O portão tem duas folhas, contudo a largura útil quando aberto e o batente ou guarnição do lado oposto é de 0,50m (fig. 1).

As escadas não possuem corrimão. Existe acesso alternativo ao interior da escola pelo campo de jogos, com ligação a uma rampa. (fig. 4 e 5)

A rampa tem inclinação acentuada (12%) e tem 1,01m de largura. (fig. 4)








REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
 <p>Fig. 1</p>  <p>Fig. 2</p>  <p>Fig. 3</p>  <p>Fig. 4</p>	<p>Acesso ao edifício</p> <p>Porta – A porta de entrada principal do edifício não cumpre o disposto no DL 163/2006 quanto à sua largura, e à existência de degraus. (fig. 1 e 2) A porta de entrada secundária cumpre o especificado na legislação. (fig.3)</p> <p>Soleira – A soleira da porta de entrada não cumpre o disposto no DL 163/2006 quanto à sua altura. (fig. 2)</p>	<p>A porta principal têm duas folhas, contudo a largura útil quando aberta e o batente ou guarnição do lado oposto é de 0,59m. (fig. 1) O puxador não permite um fácil manuseamento por pessoas com mobilidade reduzida.</p> <p>A soleira tem 0,14m de altura. (fig. 2)</p>
 <p>Fig. 1</p>  <p>Fig. 2</p>  <p>Fig. 3</p>  <p>Fig. 4</p>	<p>Distribuição no edifício</p> <p>Átrio – O átrio cumpre o especificado no DL 163/2006 quanto às suas dimensões e respectivas zonas de manobra. (fig. 1)</p> <p>Corredor - Nem todos os corredores são amplos e cumprem o especificado no DL 163/2006 quanto à sua largura.</p> <p>Escada – A escada que dá acesso ao piso superior não cumpre o disposto no DL 163/2006. (fig. 3)</p>	<p>O corredor do R\C tem 1,12m de largura. (fig. 2)</p> <p>A escada tem 1m de largura e os degraus tem 0,20m de altura. (fig. 2 e 3) Não existe meio complementar de acesso facilitado a pessoas com mobilidade reduzida.</p>




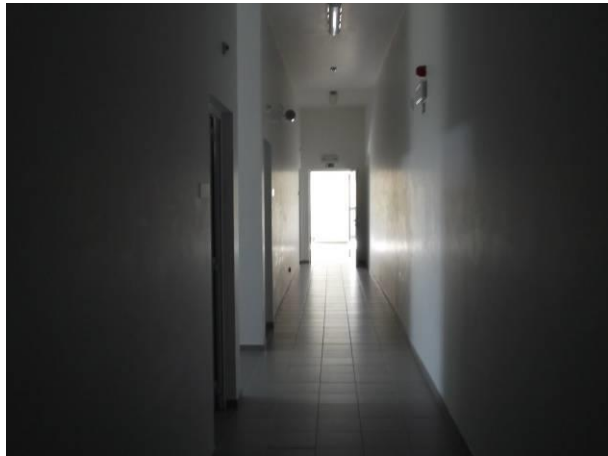

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
        <p>Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5</p> <p>Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8</p>	<p>Acesso a dependências</p> <p>Porta – As portas cumprem a legislação quanto à sua largura. Com exceção da porta da reprografia. Nem todos os puxadores possuem uma forma que permita um fácil manuseamento.</p> <p>Escada/degrau – Os degraus que existem no acesso à cantina, caso seja necessário, são vencidos com a utilização de uma rampa portátil. (fig. 6)</p>	<p>A porta da reprografia tem 0,65m de largura. (fig. 8) O puxador é em barra vertical fixa. (fig. 7)</p>
      <p>Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3</p> <p>Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6</p>	<p>Dependências</p> <p>Balcões de atendimento – As mesas possuem zonas livres de aproximação e zonas rebaixadas para facilitar a utilização por pessoas com mobilidade reduzida. (fig. 1, 3, 5 e 6)</p> <p>Instalação Sanitária – Existe Instalação sanitária dirigida a pessoas com mobilidade reduzida, contudo não se encontra de acordo com o disposto no DL 163/2006.</p> <p>Organização do mobiliário – O mobiliário encontra-se organizado facilitando a circulação de pessoas com mobilidade reduzida. (fig. 1, 2, 3, 5 e 6)</p>	<p>A instalação sanitária não está totalmente equipada. Não existe botoneira de alarme, o lavatório não é ajustável e a torneira não é de alavanca. (fig. 4)</p>

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
 <p>Fig. 1</p>  <p>Fig. 2</p>	<p>Sinalética e Informação</p> <p>Sinalética de dependências – A sinalética não cumpre o disposto no DL 163/2006.</p>	<p>A sinalética não cumpre a legislação, quanto à altura, dimensionamento dos caracteres, símbolos, cores e materiais utilizados. (fig. 1 e 2)</p>
 <p>Fig. 1</p>	<p>Comandos e Controlos</p> <p>Interrutores – A campainha está de acordo o disposto no DL 163/2006 quanto à sua localização. (fig. 1)</p>	
	<p>Instalação de Equipamentos de Auto-Atendimento</p> <p>(Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	




5.3.40			
Identificação	PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DE LOURIÇAL		



REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
 <p style="text-align: center;">Fig. 1</p>  <p style="text-align: center;">Fig. 2</p>  <p style="text-align: center;">Fig. 3</p>	<p>Espaço exterior público</p> <p>Passadeira – A passadeira mais próxima da entrada principal cumpre o disposto no DL 163/2006. (fig. 1)</p> <p>Estacionamento – Existe zona de estacionamento destinados a pessoas com mobilidade reduzida, devidamente identificado e dimensionado. (fig. 2)</p> <p>Passeio – O passeio que envolve o edifício cumpre o DL 163/2006 quanto ao tipo de piso, revestimento e quanto à sua largura. (fig. 3)</p>	
 <p style="text-align: center;">Fig. 1</p>  <p style="text-align: center;">Fig. 2</p>  <p style="text-align: center;">Fig. 3</p>  <p style="text-align: center;">Fig. 4</p>	<p>Espaço exterior privado</p> <p>Portão – Os portões cumprem o disposto no DL 163/2006 quanto à sua largura. (fig. 1 e 2)</p> <p>Escada/Degrau – A escada que se encontra junto ao portão que dá acesso direto ao campo de jogos externo não cumpre o disposto no DL 163/2006. (fig. 2)</p> <p>Rampa – Existem duas rampas que possibilitam a circulação no espaço exterior privado do edifício contudo não cumprem o disposto no DL 163/2006.</p>	<p>A escada não possui corrimãos. (fig. 1)</p> <p>Existem duas rampas no percurso de acesso ao edifício designado "Entrada Atletas". Uma antecede o portão de acesso (fig.2) e a segunda existe no espaço exterior entre o edifício e os campos de jogos externos (fig. 4). Ambas têm inclinação acentuada e não possuem corrimãos.</p>

REGISTO FOTOGRÁFICO		Diagnóstico geral	Não conformidades	
 <p>Fig. 1</p>	 <p>Fig. 2</p>	 <p>Fig. 3</p>	<p>Acesso ao edifício</p> <p>Porta – A portas que dão acesso ao interior do edifício não cumprem o disposto no DL 163/2006 quanto à sua largura.</p> <p>Soleira – A soleira da porta de entrada não cumpre o disposto no DL 163/2006 quanto à sua altura.</p>	<p>As portas têm duas folhas, contudo a largura útil quando aberta e o batente ou guarnição do lado oposto é de 0,76m (fig. 1 e 2).</p> <p>As soleiras têm 0,04m de altura. (fig. 3)</p>
 <p>Fig. 1</p>	 <p>Fig. 2</p>	<p>Distribuição no edifício</p> <p>Átrio – O átrio cumpre o especificado no DL 163/2006 quanto às suas dimensões e respetivas zonas de manobra. (fig. 1)</p> <p>Corredor – Os corredores cumprem o especificado no DL 163/2006 quanto à sua largura. (fig. 1)</p>		

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
     <p>Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4</p> <p>Fig. 5</p>	<p>Acesso a dependências</p> <p>Porta – Todas as portas cumprem a legislação quanto à sua largura e todos os puxadores possuem uma forma que permite um fácil manuseamento. (fig. 5) A largura das portas está compreendida entre 0,84m e 0,97m.</p> <p>Rampa – A rampa que faz a ligação entre o edifício e os campos de jogos externos não cumpre o disposto no DL 163/2006.</p>	<p>A rampa não possui corrimãos e tem inclinação excessiva (11%). (fig. 4)</p>
        <p>Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4</p> <p>Fig. 5 Fig. 6 Fig. 7</p>	<p>Dependências</p> <p>Balcões de atendimento – Os balcões de atendimento não cumprem o disposto no DL 163/2006.</p> <p>Instalação Sanitária – Existem Instalações sanitárias dirigidas a pessoas com mobilidade reduzida de acesso público e nos balneários. Contudo não se encontram totalmente equipadas. (fig. 6 e 7)</p> <p>Organização do mobiliário – O mobiliário encontra-se organizado e adaptado à sua função, facilitando a circulação de pessoas com mobilidade reduzida. (fig. 3 e 5)</p>	<p>Os balcões têm 0,93m de altura, não possuem zonas livres de aproximação e zonas rebaixadas para facilitar a utilização por pessoas com mobilidade reduzida. (fig. 1 e 2)</p> <p>A instalação sanitária adaptada para pessoas com mobilidade reduzida de acesso público não possui botoneira de alarme. (fig. 7)</p>

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Fig. 1</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Fig. 2</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Fig. 3</p> </div> </div>	<p>Sinalética e Informação</p> <p>Sinalética de dependências – A sinalética cumpre a legislação, quanto ao dimensionamento dos caracteres, símbolos, cores e materiais utilizados. (fig. 1, 2 e 3)</p>	
	<p>Comandos e Controlos</p> <p>(Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	
	<p>Instalação de Equipamentos de Auto-Atendimento</p> <p>(Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	

5.3.41

Identificação JUNTA DE FREGUESIA E CENTRO DE SAÚDE DE MATA MOURISCA



REGISTO FOTOGRÁFICO



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

Diagnóstico geral

Não conformidades

Espaço exterior público

Passadeira – A passadeira mais próxima da entrada principal não cumpre o disposto no DL 163/2006.

A passadeira apresenta a pintura muito desgastada, não possui rebaxos, e o piso está ligeiramente degradado. (fig. 1)

Estacionamento – Não existe lugar de estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida.

Ausência da baia lateral de 1,00m e da sinalização horizontal e vertical. (fig. 2)

Passeio – O passeio que envolve o edifício não cumpre o DL 163/2006 quanto ao tipo de piso, revestimento e quanto à sua largura.



O pavimento dos passeios não é regular nem contínuo. (fig. 3)

Espaço exterior privado

(Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)








REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
 <p>Fig. 1</p>  <p>Fig. 2</p>  <p>Fig. 3</p>  <p>Fig. 4</p>  <p>Fig. 5</p>	<p>Acesso ao edifício</p> <p>Porta – Nem todas as portas cumprem a legislação quanto à sua largura e nem todos os puxadores possuem uma forma que permita um fácil manuseamento.</p> <p>Soleira – A soleira da porta de entrada não cumpre o disposto no DL 163/2006 quanto à sua altura.</p>	<p>As portas de entrada da Junta de Freguesia e do Centro de Saúde têm duas folhas, contudo a largura útil quando aberta e o batente ou guarnição do lado oposto é de 0,54m (J.F.) e 0.64m (C.S.). (fig. 1 e 3)</p> <p>As soleiras têm 0,08m de altura em ambas as entradas. (fig. 2 e 4)</p>
 <p>Fig. 1</p>  <p>Fig. 2</p>  <p>Fig. 3</p>  <p>Fig. 4</p>  <p>Fig. 5</p>	<p>Distribuição no edifício</p> <p>Átrio – O átrio do Centro de Saúde cumpre o especificado no DL 163/2006 quanto às suas dimensões e respetivas zonas de manobra. (fig.4) No acesso à Junta de Freguesia existe o átrio regulamentar (fig.2) apenas após as escadas. (fig. 1)</p> <p>Corredor – Os corredores cumprem o especificado no DL 163/2006 quanto à sua largura. (fig. 3 e 5)</p> <p>Escada – A escada que dá acesso à Junta de Freguesia não cumpre o disposto no DL 163/2006 quanto à sua largura.</p>	<p>A escada tem 1,04m de largura, não possui corrimão em ambos os lados. (fig. 1) Não existe meio complementar de acesso facilitado a pessoas com mobilidade reduzida.</p>





REGISTO FOTOGRÁFICO				Diagnóstico geral	Não conformidades
				<p>Acesso a dependências</p> <p>Porta – Nem todas as portas cumprem a legislação quanto à sua largura e nem todos os puxadores possuem uma forma que permita um fácil manuseamento.</p> <p>Com exceção da porta da fig. 1 (dá acesso às zonas de atendimento da Junta de Freguesia), todas as restantes portas dos dois serviços tem largura útil inferior a 0,77m. Os valores variam entre 0,64m e 0,75m. Alguns puxadores são em forma de maçaneta. (fig. 5)</p>	
					<p>Dependências</p> <p>Balcões de atendimento – Os balcões não cumprem o disposto no DL 163/2006. O balcão de atendimento do Centro de Saúde está inutilizado, o atendimento é efetuado nas secretárias.</p> <p>Instalação Sanitária – Não existe Instalação sanitária dirigida a pessoas com mobilidade reduzida.</p> <p>Organização do mobiliário – Existem dependências com mobiliário em excesso e que não permitem zonas de manobra para pessoas com mobilidade reduzida.</p>

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
    <p>Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4</p>	<p>Sinalética e Informação</p> <p>Sinalética de dependências – A sinalética existente no Centro de Saúde cumpre o disposto no DL 163/2006. (fig. 1, 2, 3 e 4)</p>	<p>Não existe sinalética no interior da Junta de Freguesia.</p>
	<p>Comandos e Controlos</p> <p>(Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	
	<p>Instalação de Equipamentos de Auto-Atendimento</p> <p>(Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	

5.3.42		
Identificação	IGREJA MATRIZ DE MATA MOURISCA	

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Fig. 1</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Fig. 2</p> </div> </div>	<p>Espaço exterior público</p> <p>Passadeira – A passadeira mais próxima da entrada principal não cumpre o disposto no DL 163/2006.</p> <p>Estacionamento – Não existe lugar de estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida.</p> <p>Passeio – O passeio existente em algumas zonas envolventes ao edifício não cumpre o disposto no DL 163/2006.</p>	<p>A passadeira apresenta a pintura muito desgastada, não possui rebaixos, e o piso está ligeiramente degradado. (fig. 1)</p> <p>Ausência da baia lateral de 1,00m e da sinalização horizontal e vertical. (fig. 2)</p> <p>Pavimento irregular. (fig. 2)</p>
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Fig. 1</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Fig. 2</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Fig. 3</p> </div> </div>	<p>Espaço exterior privado</p> <p>Escada/Degrau – A escada que dá acesso à entrada principal da igreja não cumpre o disposto no DL 163/2006.</p> <p>Rampa – A rampa que dá acesso a uma entrada lateral da igreja não cumpre o disposto no DL 163/2006.</p> <p>Passeio – Os passeios existente no espaço exterior privado da igreja são regulares e contínuos. (fig. 2)</p>	<p>A escada não possui corrimãos. (fig. 1)</p> <p>A rampa não possui corrimãos, e não dá acesso a um passeio regular e contínuo. (fig. 3)</p>

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
 <p>Fig. 1</p>  <p>Fig. 2</p>  <p>Fig. 3</p>  <p>Fig. 3</p>	<p>Acesso ao edifício</p> <p>Porta – A porta de entrada principal (fig. 1) cumpre o disposto no DL 163/2006 quanto à sua largura. A porta lateral (fig. 3) não cumpre a legislação quanto à sua largura e nem todos os puxadores possuem uma forma que permita um fácil manuseamento.</p> <p>Soleira – A soleira da porta de entrada principal não cumpre o disposto no DL 163/2006 quanto à sua altura. A entrada lateral é regulamentar.</p>	<p>A porta têm duas folhas, contudo a largura útil quando aberta e o batente ou guarnição do lado oposto é de 0,45m (fig. 1). O puxador é em forma de maçaneta. (fig. 4)</p> <p>A soleira tem 0,15m de altura. (fig. 2)</p>
 <p>Fig. 1</p>  <p>Fig. 2</p>  <p>Fig. 3</p>	<p>Distribuição no edifício</p> <p>Átrio – O átrio cumpre o especificado no DL 163/2006 quanto às suas dimensões e respetivas zonas de manobra. (fig. 1)</p> <p>Corredor – Os corredores cumprem o especificado no DL 163/2006 quanto à sua largura. (fig. 2)</p> <p>Escada – No percurso de acesso ao altar existe um degrau.</p>	<p>O degrau tem 0,15m de altura. Não existe meio complementar de acesso facilitado a pessoas com mobilidade reduzida. (fig. 3)</p>

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
 <p>Fig. 1</p>  <p>Fig. 2</p>	<p>Acesso a dependências</p> <p>Porta – A porta da antecâmara cumpre o disposto no DL 163/2006 quanto à sua largura.</p>	<p>A porta não possui puxador. (fig. 2)</p>
 <p>Fig. 1</p>  <p>Fig. 2</p>	<p>Dependências</p> <p>Instalação Sanitária – Não existe Instalação sanitária dirigida a pessoas com mobilidade reduzida.</p> <p>Organização do mobiliário – Existem mobiliário em excesso e que impossibilitam a circulação e não permitem zonas de manobra para pessoas com mobilidade reduzida.</p>	<p>O acesso pela porta lateral (por rampa) fica obstruído pela localização dos bancos no interior. (fig. 1 e 2)</p>

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
	<p>Sinalética e Informação (Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	
	<p>Comandos e Controlos (Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	
	<p>Instalação de Equipamentos de Auto-Atendimento (Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	

5.3.43

Identificação PRÉ-PRIMÁRIA E EB1 DE MATA MOURISCA



REGISTO FOTOGRÁFICO

Diagnóstico geral

Não conformidades



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

Espaço exterior público

Passadeira – A passadeira mais próxima da entrada principal não cumpre o disposto no DL 163/2006.

Estacionamento – Não existe zona de estacionamento nas proximidades do edifício.

Passeio – Não existe passeio na envolvente próxima do edifício.

A passadeira tem a pintura muito desgastada, e não possui passeio em ambos os lados. (fig.1)



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5

Espaço exterior privado

Portão – O portão de acesso ao edifício não cumpre o disposto no DL 163/2006 quanto à sua largura.

Escada/Degrau – A escada que existe após o portão de entrada não cumpre o disposto no DL 163/2006. Existe um degrau no acesso ao campo de jogos. (fig. 4)

Parque infantil – O parque apresenta piso confortável e regular. (fig. 4)





Passeio – Os percursos existentes no espaço exterior privado não cumprem o disposto no DL 163/2006.

O portão têm duas folhas, contudo a largura útil quando aberta e o batente ou guarnição do lado oposto é de 0,51m. (fig. 1)
A soleira do portão tem 0.08m de altura.




A escada não possui corrimãos. (fig. 2)
Não existe meio alternativo de acesso para pessoas com mobilidade reduzida.

O acesso ao parque infantil é efetuado por percurso irregular não pavimentado. (fig. 5)

O pavimento é irregular, ou não pavimentados. (fig. 3 e 5)










REGISTO FOTOGRÁFICO		Diagnóstico geral	Não conformidades
 <p>Fig. 1</p>	 <p>Fig. 2</p>	<p>Acesso ao edifício</p> <p>Porta – A porta de acesso principal ao edifício não cumpre o disposto no DL 163/2006 quanto à sua largura. Os puxadores não apresentam uma forma que permita um fácil manuseamento.</p> <p>Soleira – A soleira da porta de entrada não cumpre o disposto no DL 163/2006 quanto à sua altura.</p>	<p>A porta tem duas folhas, contudo a largura útil quando aberta e o batente ou guarnição do lado oposto é de 0,65m. (fig. 1)</p> <p>A soleira da porta de entrada é composta por degraus sem corrimão. Não existe meio complementar de acesso facilitado a pessoas com mobilidade reduzida. (fig. 2)</p>
 <p>Fig. 1</p>	 <p>Fig. 2</p>	<p>Distribuição no edifício</p> <p>Átrio – O átrio cumpre o especificado no DL 163/2006 quanto às suas dimensões e respetivas zonas de manobra. (fig. 1)</p> <p>Escada – A escada não cumpre o disposto no DL 163/2006 quanto à sua largura.</p>	<p>A largura da escada é de 0,97m, e não possui corrimão em ambos os lados. (fig. 2) Não existe meio complementar de acesso facilitado a pessoas com mobilidade reduzida.</p>




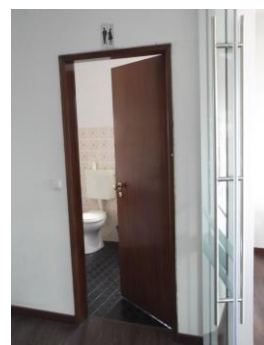
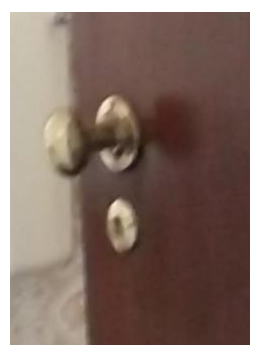




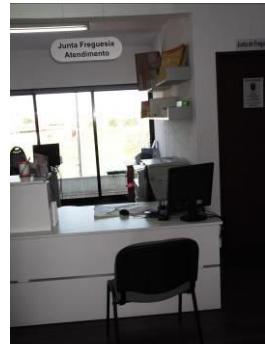
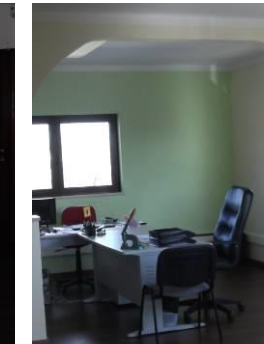




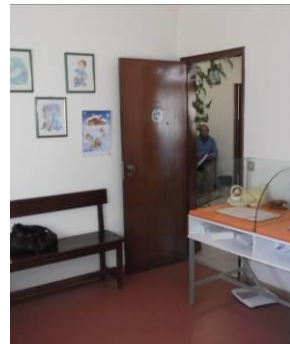

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
 <p>Fig.1</p>  <p>Fig. 2</p>  <p>Fig. 3</p>	<p>Acesso a dependências</p> <p>Porta – As portas não cumprem a legislação quanto à sua largura e nem todos os puxadores possuem uma forma que permita um fácil manuseamento.</p>	<p>As portas de acesso às salas de aula têm 0,75m de largura útil. (fig.1) As portas de acesso às instalações sanitárias têm 0,67m de largura. (fig.2) Os puxadores são em forma de maçaneta. (fig. 3)</p>
 <p>Fig. 1</p>  <p>Fig. 2</p>  <p>Fig. 3</p>	<p>Dependências</p> <p>Balcões de atendimento – As mesas possuem zonas livres de aproximação para facilitar a utilização por pessoas com mobilidade reduzida. (fig. 1 e 2)</p> <p>Instalação Sanitária – Não existe Instalação sanitária dirigida a pessoas com mobilidade reduzida. (fig. 3)</p> <p>Organização do mobiliário – O mobiliário encontra-se organizado à sua função, facilitando a circulação de pessoas com mobilidade reduzida. (fig. 1 e 2)</p>	<p>A instalação sanitária não está equipada e não tem espaço para ser adaptada. (fig. 3)</p>


REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Fig. 1</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Fig. 2</p> </div> </div>	<p>Sinalética e Informação</p> <p>Sinalética de dependências – A sinalética existente no edifício não está de acordo com o disposto no DL 163/2006.</p>	<p>A sinalética não cumpre a legislação quanto ao dimensionamento dos caracteres, símbolos, cores e materiais utilizados. (fig. 1 e 2)</p>
<div style="text-align: center;">  <p>Fig. 1</p> </div>	<p>Comandos e Controlos</p> <p>Interrutores – A campainha cumpre o disposto no DL 163/2006 quanto à sua localização. (fig. 1)</p>	
	<p>Instalação de Equipamentos de Auto-Atendimento</p> <p>(Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	

5.3.44		
Identificação	JUNTA DE FREGUESIA E CENTRO DE SAÚDE DE MEIRINHAS	

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Fig. 1</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Fig. 2</p> </div> </div>	<p>Espaço exterior público</p> <p>Passadeira – A passadeira mais próxima da entrada principal não cumpre o disposto no DL 163/2006.</p> <p>Estacionamento – Não existe lugar de estacionamento nas proximidades do edifício.</p> <p>Passeio – O passeio que envolve o edifício cumpre o DL 163/2006 quanto ao tipo de piso, revestimento e quanto à sua largura. (fig. 3)</p>	<p>A pintura da passadeira está muito desgastada, rebaixos do passeio não acessíveis. (fig. 1)</p>
	<p>Espaço exterior privado</p> <p>(Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
    <p>Fig. 1</p> <p>Fig. 2</p> <p>Fig. 3</p> <p>Fig. 4</p>	<p>Acesso ao edifício</p> <p>Porta – A porta de acesso à Junta de Freguesia cumpre o disposto no DL 163/2006 quanto à sua largura. (fig. 1) A porta de acesso ao Centro de Saúde não tem largura regulamentar. (fig. 3)</p> <p>Soleira – As soleiras não cumprem o disposto no DL 163/2006 quanto à sua altura.</p>	<p>A porta têm duas folhas, contudo a largura útil quando aberta e o batente ou guarnição do lado oposto é de 0,65m (fig. 3).</p> <p>A soleira da porta da J. Freguesia tem 0,05m de altura. (fig. 2) A soleira do C. Saúde é composta por degrau com 0,15m de altura. A zona rampeada tem inclinação muito acentuada e não é acessível. (fig. 4)</p>
     <p>Fig. 1</p> <p>Fig. 2</p> <p>Fig. 3</p> <p>Fig. 4</p> <p>Fig. 5</p>	<p>Distribuição no edifício</p> <p>Átrio – O átrio da Junta de Freguesia não cumpre o especificado no DL 163/2006. (fig. 1) O átrio do Centro de Saúde é amplo, permite circulação e manobras a pessoas com mobilidade reduzida. (fig. 4 e 5)</p> <p>Escada – A escada que dá acesso à Junta de Freguesia não cumpre o disposto no DL 163/2006.</p> <p>Elevador – O elevador cumpre o disposto no DL 163/2006 em todas as suas dimensões, assim como as características dos botões. (fig. 1, 2 e 3)</p>	<p>O átrio da Junta de Freguesia não possui área suficiente para as respetivas zonas de manobra. (fig. 1)</p> <p>A escada é em espiral, a sua largura é de 1,10m, o corrimão tem 0,74m de altura. (fig. 1)</p>

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
        	<p>Acesso a dependências</p> <p>Porta – As portas do interior da Junta de Freguesia e do Centro de Saúde possuem dimensões que não estão de acordo com o disposto no DL 163/2006.</p>	<p>A largura útil das portas varia entre 0,53m e 0,75m. Os puxadores nem sempre possuem uma forma que facilite o manuseamento por pessoas com mobilidade reduzida. (fig.5 e 9)</p>
       	<p>Dependências</p> <p>Balcões de atendimento – Os balcões possuem zonas livres de aproximação e zonas rebaixadas para facilitar a utilização por pessoas com mobilidade reduzida. (fig. 1 e 6)</p> <p>Instalação Sanitária – Não existe Instalação sanitária dirigida a pessoas com mobilidade reduzida.</p> <p>Organização do mobiliário – O mobiliário encontra-se organizado e adaptado à sua função, facilitando a circulação de pessoas com mobilidade reduzida. (fig. 2, 3 e 4)</p>	<p>Ambas as instalações sanitárias (Junta de Freguesia e Centro de Saúde) possuem espaço suficiente para serem adaptadas. Contudo não estão devidamente equipadas. (fig. 5 e 8)</p>

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Fig. 1</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Fig. 2</p> </div> </div>	<p>Sinalética e Informação</p> <p>Sinalética de dependências – A sinalética existente não cumpre o disposto DI 163/2006.</p>	<p>A sinalética não cumpre a legislação, quanto ao dimensionamento dos caracteres, símbolos, cores e materiais utilizados. (fig. 1 e 2)</p>
	<p>Comandos e Controlos</p> <p>(Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	
	<p>Instalação de Equipamentos de Auto-Atendimento</p> <p>(Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	

5.3.45

Identificação **IGREJA MATRIZ DE MEIRINHAS**



REGISTO FOTOGRÁFICO

Diagnóstico geral

Não conformidades

Espaço exterior público

Passadeira – A passadeira mais próxima da entrada principal não cumpre o disposto no DL 163/2006.

A pintura da passadeira está muito desgastada, e não possui rebaixos. (fig. 1)

Estacionamento – Não existe lugar de estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida.

Ausência da baia lateral de 1,00m e da sinalização horizontal e vertical. (fig. 2)

Passeio – O passeio que envolve o edifício não cumpre o DL 163/2006.

Os passeios são descontínuos e tem largura útil inferior a 1,20m. (fig.3)



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

Espaço exterior privado

Escada/Degrau – A escada não cumpre o disposto no DL 163/2006.

A escada não possui corrimãos intermédios, afastados no máximo 3m. (fig.3)

Rampa – A rampa não cumpre o disposto no DL 163/2006.

A rampa não possui corrimão em ambos os lados. (fig.1)



Fig. 1






Fig. 2



Fig. 3

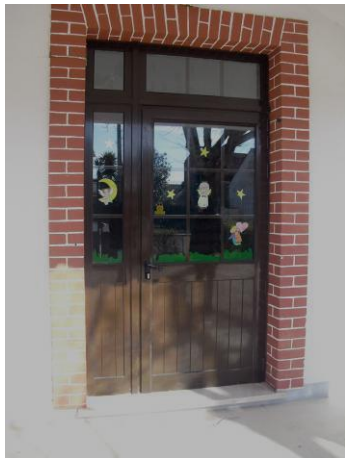





REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
   <p>Fig. 1</p> <p>Fig. 2</p> <p>Fig. 3</p>	<p>Acesso ao edifício</p> <p>Porta – As portas que dão acesso ao interior do edifício cumprem o disposto no DL 163/2006 quanto à sua largura. (fig.1 e 3)</p> <p>Soleira – A soleira da porta de entrada principal não cumpre o disposto no DL 163/2006 quanto à sua altura. A porta lateral tem soleira com altura regulamentar. (fig. 3)</p>	<p>A soleira da porta da entrada principal tem 0,10m de altura. (fig. 2)</p>
     <p>Fig. 1</p> <p>Fig. 2</p> <p>Fig. 3</p> <p>Fig. 4</p> <p>Fig. 5</p>	<p>Distribuição no edifício</p> <p>Átrio – O átrio cumpre o especificado no DL 163/2006 quanto às suas dimensões e respetivas zonas de manobra. (fig.5)</p> <p>Corredor – Os corredores e zonas de circulação interna cumprem o especificado no DL 163/2006 quanto à sua largura. (fig.3)</p> <p>Escada – A escada que dá acesso às instalações sanitárias não cumpre o disposto no DL 163/2006. O acesso ao altar é efetuado por escada não regulamentar.</p>	<p>As escadas não têm corrimãos. (fig. 2 e 4) Não existe meio complementar de acesso facilitado a pessoas com mobilidade reduzida.</p>












REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
 <p>Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3</p>	<p>Acesso a dependências</p> <p>Porta – As portas que dão acesso às instalações sanitárias não cumprem o disposto no DL 163/2006.</p> <p>Soleira – As soleiras das portas que dão acesso às instalações sanitárias não cumprem o disposto no DL 163/2006 quanto à sua altura.</p>	<p>As portas 0,65m de largura útil. (fig. 1) Nem todos os puxadores possuem uma forma que permita um fácil manuseamento. (fig. 2)</p> <p>A soleira tem 0,10m de altura. (fig.3)</p>
 <p>Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3</p>	<p>Dependências</p> <p>Instalação Sanitária – Não existe Instalação sanitária dirigida a pessoas com mobilidade reduzida.</p> <p>Organização do mobiliário – O mobiliário encontra-se organizado e adaptado à sua função, facilitando a circulação de pessoas com mobilidade reduzida. (fig. 2 e 3)</p>	<p>A instalação sanitária não tem área suficiente para ser adaptada. (fig. 1)</p>





REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
 <p>Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3</p>	<p>Sinalética e Informação</p> <p>Sinalética de dependências – A sinalética existente cumpre a legislação, quanto ao dimensionamento dos caracteres, símbolos, cores e materiais utilizados. (fig. 1, 2 e 3)</p>	
	<p>Comandos e Controlos</p> <p>(Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	
	<p>Instalação de Equipamentos de Auto-Atendimento</p> <p>(Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	

<h1>5.3.46</h1>		
Identificação	ESCOLA BÁSICA Nº1 DE MEIRINHAS	





REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
 <p style="text-align: center;">Fig. 1</p>  <p style="text-align: center;">Fig. 2</p>	<p>Espaço exterior público</p> <p>Passadeira – A passadeira mais próxima da entrada principal cumpre o disposto no DL 163/2006. (fig. 1)</p> <p>Estacionamento – Não existe lugar de estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida.</p> <p>Passeio – O passeio que envolve o edifício não cumpre o DL 163/2006 quanto ao tipo de piso, revestimento e quanto à sua largura.</p>	<p>Ausência da baía lateral de 1,00m e da sinalização horizontal e vertical. (fig. 2)</p> <p>Os passeios têm 0,90m de largura. (fig. 2)</p>
 <p style="text-align: center;">Fig. 1</p>  <p style="text-align: center;">Fig. 2</p>  <p style="text-align: center;">Fig. 3</p>  <p style="text-align: center;">Fig. 4</p>	<p>Espaço exterior privado</p> <p>Portão – O portão de entrada não cumpre o disposto no DL 163/2006 quanto à sua largura. (fig. 1)</p> <p>Passeio – Os percursos existentes no espaço exterior privado do edifício são regulares, confortáveis e contínuos. (fig. 2)</p> <p>Parque infantil – O parque apresenta piso confortável e regular. (fig. 4)</p> <p>Rampa – A rampa do acesso lateral não cumpre o disposto no DL 163/2006.</p>	<p>O portão têm duas folhas, contudo a largura útil quando aberta e o batente ou guarnição do lado oposto é de 0,58m (fig. 1).</p> <p>A rampa não possui corrimãos. (fig. 3)</p>






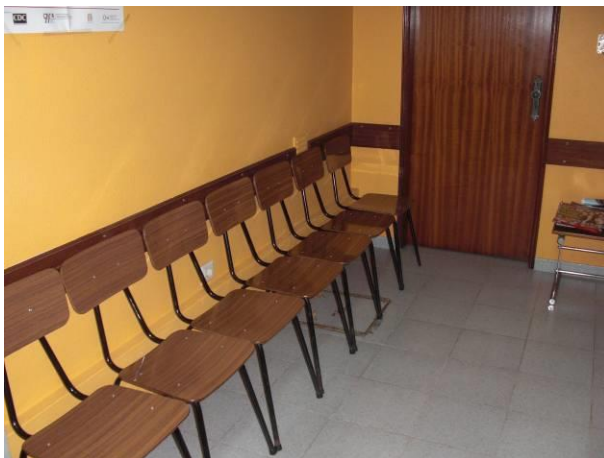




REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
 <p>Fig. 1</p>  <p>Fig. 2</p>	<p>Acesso ao edifício</p> <p>Porta – A porta de acesso principal ao edifício não cumpre o disposto no DL 163/2006 quanto à sua largura.</p> <p>Soleira – A soleira da porta de entrada não cumpre o disposto no DL 163/2006 quanto à sua altura.</p>	<p>A porta de entrada no edifício tem 0,82m de largura útil. (fig.1)</p> <p>A soleira tem 0,10m de altura. (fig. 2)</p>
 <p>Fig. 1</p>  <p>Fig. 2</p>  <p>Fig. 3</p>  <p>Fig. 4</p>	<p>Distribuição no edifício</p> <p>Átrio – O átrio cumpre o especificado no DL 163/2006 quanto às suas dimensões e respetivas zonas de manobra. (fig. 1)</p> <p>Corredor – Os corredores cumprem o especificado no DL 163/2006 quanto à sua largura. (fig. 3)</p> <p>Escada – A escada que dá acesso ao piso superior não cumpre o disposto no DL 163/2006. A ligação entre o átrio de entrada e o corredor é efetuado por um vão com 2 degraus. (fig. 4)</p>	<p>A escada não tem corrimão em ambos os lados. (fig. 2)</p> <p>Não existe meio complementar de acesso facilitado ao piso superior, assim como ao corredor. (fig. 2 e 4)</p>

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
        <p>Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4</p> <p>Fig. 5 Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8</p>	<p>Acesso a dependências</p> <p>Porta – Nem todas as portas cumprem a legislação quanto à sua largura e nem todos os puxadores possuem uma forma que permita um fácil manuseamento. A porta de acesso ao refeitório tem 0,84m de largura. (fig. 2) A porta de acesso às instalações sanitárias tem 0,80m. (fig. 4)</p> <p>Soleira – A soleira da porta da cantina não está regulamentar.</p>	<p>A porta de acesso à sala de "Turma B" tem 0,75m de largura útil. A porta de acesso à Biblioteca tem 0,75m de largura útil. (fig. 1) Existem puxadores em forma de maçaneta e barra vertical fixa. (fig. 5, 7 e 8)</p> <p>A soleira é composta por dois degraus. Não existe meio complementar de acesso facilitado para pessoas com mobilidade reduzida. (fig. 2 e 6)</p>
      <p>Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4</p> <p>Fig. 5 Fig. 6</p>	<p>Dependências</p> <p>Balcões de atendimento – As mesas possuem altura em conformidade com o disposto no DL 163/2006. (fig. 3, 4, 5 e 6)</p> <p>Instalação Sanitária – Existe Instalação sanitária dirigida a pessoas com mobilidade reduzida. Contudo não está totalmente equipada.</p> <p>Organização do mobiliário – Existem dependências com mobiliário em excesso e que não permitem zonas de manobra para pessoas com mobilidade reduzida.</p>	<p>A instalação sanitária não possui botoneira de alarme, o espelho está situado a 1,15m de altura. (fig. 1 e 2)</p> <p>A Biblioteca não possibilita uma circulação livre e desimpedida com zonas de manobra. (fig. 3 e 4)</p>





REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
   <p>Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3</p>	<p>Sinalética e Informação</p> <p>Sinalética de dependências – A sinalética não cumpre a legislação, quanto ao dimensionamento dos caracteres, símbolos, cores e materiais utilizados.</p>	<p>A sinalética apresenta símbolos e cores que não garantem um bom entendimento. (fig. 1, 2 e 3)</p>
 <p>Fig. 1</p>	<p>Comandos e Controlos</p> <p>Interrutores – A campainha não cumpre o disposto no DL 163/2006 quanto à sua localização.</p>	<p>A campainha situa-se a 1,45m de altura. (fig. 1)</p>
	<p>Instalação de Equipamentos de Auto-Atendimento</p> <p>(Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	

<h1>5.3.47</h1>		
Identificação	JUNTA DE FREGUESIA E EXTENSÃO DE SAÚDE DE PELARIGA	

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Fig. 1</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Fig. 2</p> </div> </div>	<p>Espaço exterior público</p> <p>Passadeira – Não existe passadeira na zona envolvente ao edifício.</p> <p>Estacionamento – Não existe lugar de estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida.</p> <p>Passeio – O passeio que envolve o edifício não cumpre o DL 163/2006.</p>	<p>O estacionamento das viaturas é efetuado na lateral da via de circulação. (fig. 1)</p> <p>A envolvente está caracterizada como uma zona pedonal, no entanto o pavimento não é regular. (fig. 2)</p>
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Fig. 1</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Fig. 2</p> </div> </div>	<p>Espaço exterior privado</p> <p>Escada/Degrau – A escada que dá acesso ao patamar da entrada para a Assembleia cumpre o disposto no DL 163/2006 ao dimensionamento dos degraus. (fig. 1)</p> <p>Rampa – A pequena rampa que dá acesso ao patamar da entrada para a Assembleia não cumpre o disposto no DL 163/2006.</p>	<p>O pavimento rampeado apresenta sinais de degradação, não é regular. (fig.2)</p>

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
     <p>Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5</p>	<p>Acesso ao edifício</p> <p>Porta – Nem todas as portas cumprem a legislação quanto à sua largura e nem todos os puxadores possuem uma forma que permita um fácil manuseamento. A porta que dá acesso à assembleia/salão de festas cumpre o disposto no DL 163/2006 quanto à sua largura. (fig. 3) A porta que dá acesso Extensão de Saúde, tem 0,88m de largura. (fig. 4)</p> <p>Soleira – As soleiras das portas de entrada não cumprem o disposto no DL 163/2006 quanto à sua altura.</p>	<p>A porta que dá acesso ao interior da zona de atendimento tem 0,81m de largura útil. (fig. 1) Os puxadores são em forma de maçaneta. (fig. 1, 3 e 4)</p> <p>A soleira da porta que dá acesso ao atendimento da Junta de Freguesia tem 0.05m de altura. (fig. 1 e 2) A soleira da porta que dá acesso à Assembleia da Junta de Freguesia tem 0,03m de altura. (fig. 3) A soleira da porta que dá acesso ao atendimento do Centro de Saúde tem 0.04m de altura. (fig. 4 e 5)</p>
  <p>Fig. 1 Fig. 2</p>    <p>Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5</p>	<p>Distribuição no edifício</p> <p>Átrio – Os átrios da J.F. e C.S. cumprem o especificado no DL 163/2006 quanto às suas dimensões e respetivas zonas de manobra. (fig. 1 e 3)</p> <p>Corredor – Os corredores cumprem o especificado no DL 163/2006 quanto à sua largura. (fig. 4)</p> <p>Escada – A escada que dá acesso ao Salão de Festas cumpre o disposto no DL 163/2006 quanto à sua largura, posição de corrimãos e dimensionamento dos degraus. (fig. 5)</p>	<p>Existem degraus no acesso à zona de consultórios e atendimento do Centro de Saúde vencidos por rampa portátil. (fig. 2)</p>

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
          <p>Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8 Fig. 9 Fig. 10</p>	<p>Acesso a dependências</p> <p>Porta – Nem todas as portas cumprem a legislação quanto à sua largura e nem todos os puxadores possuem uma forma que permita um fácil manuseamento.</p> <p>Soleira – A soleira da porta que dá acesso ao palco do salão de festas da Junta de Freguesia não cumpre o disposto no DL 163/2006 quanto à sua altura.</p>	<p>A porta da Assembleia tem 0,67m de largura. (fig. 8) A porta da instalação sanitária da Junta de Freguesia tem 0,75m de largura. (fig. 6) A porta da sala de planeamento do Centro de Saúde tem 0,66m de largura. A porta da sala da zona de atendimento do Centro de Saúde tem duas folhas, contudo a largura útil quando aberta e o batente ou guarnição do lado oposto é de 0,64m (fig. 2). Nem todos os puxadores possuem uma forma que permita um fácil manuseamento. (fig. 4 e 5)</p> <p>A soleira tem 0,10m de altura. (fig. 9)</p>
         <p>Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8 Fig. 9</p>	<p>Dependências</p> <p>Balcões de atendimento – O balcão de atendimento do Centro de Saúde não cumpre o disposto no DL 163/2006. (fig. 1)</p> <p>Instalação Sanitária – Não existe Instalação sanitária dirigida a pessoas com mobilidade reduzida.</p> <p>Organização do mobiliário – O mobiliário encontra-se organizado facilitando a circulação de pessoas com mobilidade reduzida. (fig. 1)</p>	<p>O balcão não possui zonas livres de aproximação e zonas rebaixadas para facilitar a utilização por pessoas com mobilidade reduzida. (fig. 1)</p> <p>Ambos os serviços têm instalações sanitárias que não se encontram devidamente equipadas. Existe espaço suficiente para ser adaptada. (fig.4 e 9)</p>

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
    <p>Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4</p>	<p>Sinalética e Informação</p> <p>Sinalética de dependências – A sinalética cumpre a legislação, quanto ao dimensionamento dos caracteres, símbolos, cores e materiais utilizados.</p>	<p>A pouca sinalética existente não é coerente, existem vários tipos de elementos de identificação com imagem muito distinta. (fig. 1, 2, 3 e 4)</p>
	<p>Comandos e Controlos</p> <p>(Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	
	<p>Instalação de Equipamentos de Auto-Atendimento</p> <p>(Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	

5.3.48

Identificação **IGREJA MATRIZ DE PELARIGA**



REGISTO FOTOGRÁFICO



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 1



Fig. 2

Diagnóstico geral

Não conformidades

Espaço exterior público

Passadeira – Não existe passadeira na envolvente do edifício.

Estacionamento – Não existe lugar de estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida.

Passeio – O passeio que envolve o edifício cumpre o DL 163/2006 quanto ao tipo de piso, revestimento e quanto à sua largura.

Ausência da baía lateral de 1,00m e da sinalização horizontal e vertical. (fig. 2)



O passeio não é contínuo, existem degraus sem rampas nem rebaxos. (fig. 1 e 3)



Espaço exterior privado

Escada/Degrau – A escada que dá acesso à entrada principal do edifício não cumpre o disposto no DL 163/2006.

Rampa – O acesso à entrada principal é rampeado e cumpre o disposto no DL 163/2006 quanto à sua largura e inclinação. (fig. 1)

A escada não possui corrimãos. (fig. 1)

REGISTO FOTOGRÁFICO		Diagnóstico geral	Não conformidades	
 <p>Fig. 1</p>	 <p>Fig. 2</p>	<p>Acesso ao edifício</p> <p>Porta – A porta de acesso principal ao edifício cumpre o disposto no DL 163/2006.</p> <p>Soleira – A soleira da porta de entrada não cumpre o disposto no DL 163/2006 quanto à sua altura.</p>	<p>A porta tem duas folhas, contudo a largura útil quando aberta e o batente ou guarnição do lado oposto é de 0,80m (fig. 1). A porta não possui puxadores.</p> <p>A altura da soleira da porta principal é de 0,10m. (fig. 2)</p>	
 <p>Fig. 1</p>	 <p>Fig. 2</p>	 <p>Fig. 3</p>	<p>Distribuição no edifício</p> <p>Átrio – O átrio cumpre o especificado no DL 163/2006 quanto às suas dimensões e respetivas zonas de manobra. (fig.1)</p> <p>Corredor – Os corredores cumprem o especificado no DL 163/2006 quanto à sua largura. (fig. 2, 3, 4 e 5)</p> <p>Escada – A escada que dá acesso ao altar não cumpre o disposto no DL 163/2006.</p>	<p>A escada não possui corrimãos e não existe um meio complementar de acesso facilitado a pessoas com mobilidade reduzida. (fig. 5)</p>
 <p>Fig. 4</p>	 <p>Fig. 5</p>			

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
 <p>Fig. 1 Fig. 2</p>	<p>Acesso a dependências</p> <p>Porta – Nem todas as portas cumprem o disposto no DL 163/2006 quanto à largura.</p>	<p>As portas que compõem o átrio e antecâmara têm 0,73m de largura útil. (fig. 1 e 2) Os puxadores são em forma de maçaneta. (fig. 2)</p>
 <p>Fig. 1 Fig. 2</p>	<p>Dependências</p> <p>Instalação Sanitária – Não existe Instalação sanitária dirigida a pessoas com mobilidade reduzida.</p> <p>Organização do mobiliário – Em algumas zonas existe mobiliário em excesso ou mal localizado que não permite zonas de manobra para pessoas com mobilidade reduzida.</p>	<p>A entrada na igreja é dificultada pela localização do mobiliário existente. (fig. 1 e 2)</p>

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
	<p>Sinalética e Informação (Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	
	<p>Comandos e Controlos (Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	
	<p>Instalação de Equipamentos de Auto-Atendimento (Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	

5.3.49

Identificação EB1 E JARDIM DE INFÂNCIA DE PELARIGA



REGISTO FOTOGRÁFICO

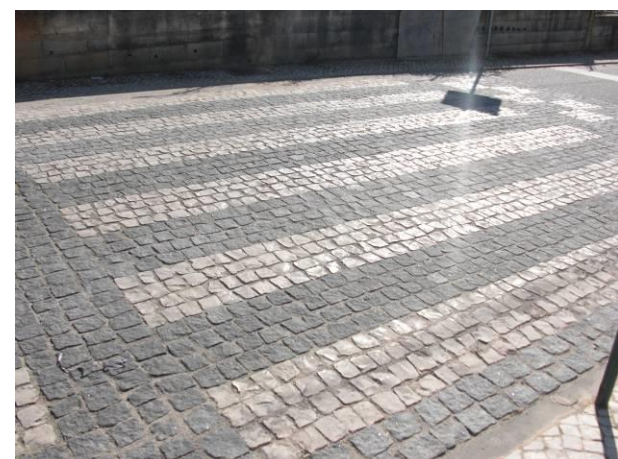


Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 6

Diagnóstico geral

Não conformidades

Espaço exterior público

Passadeira – A passadeira mais próxima da entrada principal cumpre o disposto no DL 163/2006. (fig. 1)

Estacionamento – Não existe zona de estacionamento.

Passeio – O passeio que envolve o edifício cumpre o DL 163/2006 quanto ao tipo de piso, revestimento e quanto à sua largura. (fig. 3)


Espaço exterior privado


Portão – Existem dois portões que dão acesso ao espaço exterior privado do edifício, ambos cumprem o disposto no DL 163/2006 quanto à sua largura. (fig. 1 e 2)

Escada/Degrau – A soleira/degrau dos portões não cumprem o disposto no DL 163/2006.

Os degraus/soleira têm altura inacessível, num dos casos é apenas um desnível com 0,11m, enquanto no outro acesso existem dois com 0,08m e 0,10m de altura. (fig. 3)
Para aceder ao patamar da entrada principal do Jardim de Infância existem degraus e não existe um meio complementar de acesso facilitado a pessoas com mobilidade reduzida. (fig. 6)

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
 <p>Fig. 1</p>  <p>Fig. 2</p>	<p>Acesso ao edifício</p> <p>Porta – As portas de acesso principal ao edifício não cumprem o disposto no DL 163/2006.</p> <p>Soleira – As soleiras das portas de entrada não cumprem o disposto no DL 163/2006 quanto à sua altura.</p>	<p>As portas têm duas folhas, contudo a largura útil quando aberta e o batente ou guarnição do lado oposto é de 0,63m. (fig. 1)</p> <p>As soleiras das portas de entrada no edifício têm no caso da porta do JI 0,10m de altura, e 0,13m na da EB1. (fig. 1 e 2)</p>
 <p>Fig. 1</p>  <p>Fig. 2</p>  <p>Fig. 3</p>  <p>Fig. 4</p>  <p>Fig. 5</p>  <p>Fig. 6</p>	<p>Distribuição no edifício</p> <p>Átrio – O átrio do JI e EB1 cumprem o especificado no DL 163/2006 quanto às suas dimensões e respetivas zonas de manobra. (fig. 1 e 4)</p> <p>Escada – As escadas que dão acesso ao piso superior tanto no JI como na EB1 não cumprem o disposto no DL 163/2006. (fig. 2 e 5) O acesso à zona das instalações sanitárias é efetuado por vão com degraus. (fig. 3 e 6)</p>	<p>A escada tem 1,17m de largura. (fig. 2 e 5) Os degraus do acesso à zona das instalações sanitárias têm 0,15m de altura. (fig. 3 e 6) Não existe um meio complementar de acesso facilitado a pessoas com mobilidade reduzida.</p>

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
 <p>Fig. 1</p>  <p>Fig. 2</p>  <p>Fig. 3</p>  <p>Fig. 4</p>  <p>Fig. 5</p>  <p>Fig. 6</p>	<p>Acesso a dependências</p> <p>Porta – As portas de acesso às dependências não cumprem o disposto no DL 163/2006 quanto à sua largura. Os puxadores são em forma de alavanca e permitem um fácil manuseamento. (fig. 5)</p> <p>Soleira – A soleira da porta que dá acesso à cantina não cumpre o disposto no DL 163/2006 quanto à sua altura.</p>	<p>As portas do interior do edifício têm 0,75m de largura útil. (fig. 1, 2 e 3)</p> <p>A porta que dá acesso à cantina tem 0,68m de largura útil. (fig. 4)</p> <p>A soleira tem 0,06m de altura. (fig. 6)</p>
 <p>Fig. 1</p>  <p>Fig. 2</p>  <p>Fig. 3</p>	<p>Dependências</p> <p>Balcões de atendimento – As mesas possuem altura em conformidade com o disposto no DL 163/2006. (fig. 1)</p> <p>Instalação Sanitária – Não existe instalação sanitária dirigida a pessoas com mobilidade reduzida.</p> <p>Organização do mobiliário – No refeitório e nas salas de aula existe espaço suficiente para pessoas com mobilidade reduzida circularem e efetuarem manobras. (fig. 1 e 2)</p>	<p>As instalações sanitárias não estão devidamente equipadas, e não existe espaço suficiente para serem adaptadas. (fig. 3)</p>

REGISTO FOTOGRÁFICO	Diagnóstico geral	Não conformidades
	<p>Sinalética e Informação (Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	
 <p>Fig. 1</p>	<p>Comandos e Controlos Interrutores – A campainha cumpre o disposto no DL 163/2006 quanto à sua localização. (fig. 1)</p>	
	<p>Instalação de Equipamentos de Auto-Atendimento (Não foram encontrados itens neste campo para avaliação)</p>	